

シズオカ 热風式乾燥機

SSE-GL

粉・麦用循環型乾燥機

取扱説明書


SSE-GL30(F)K

GL35(F)K

GL40(F)K

GL45(F)K

GL50(F)K

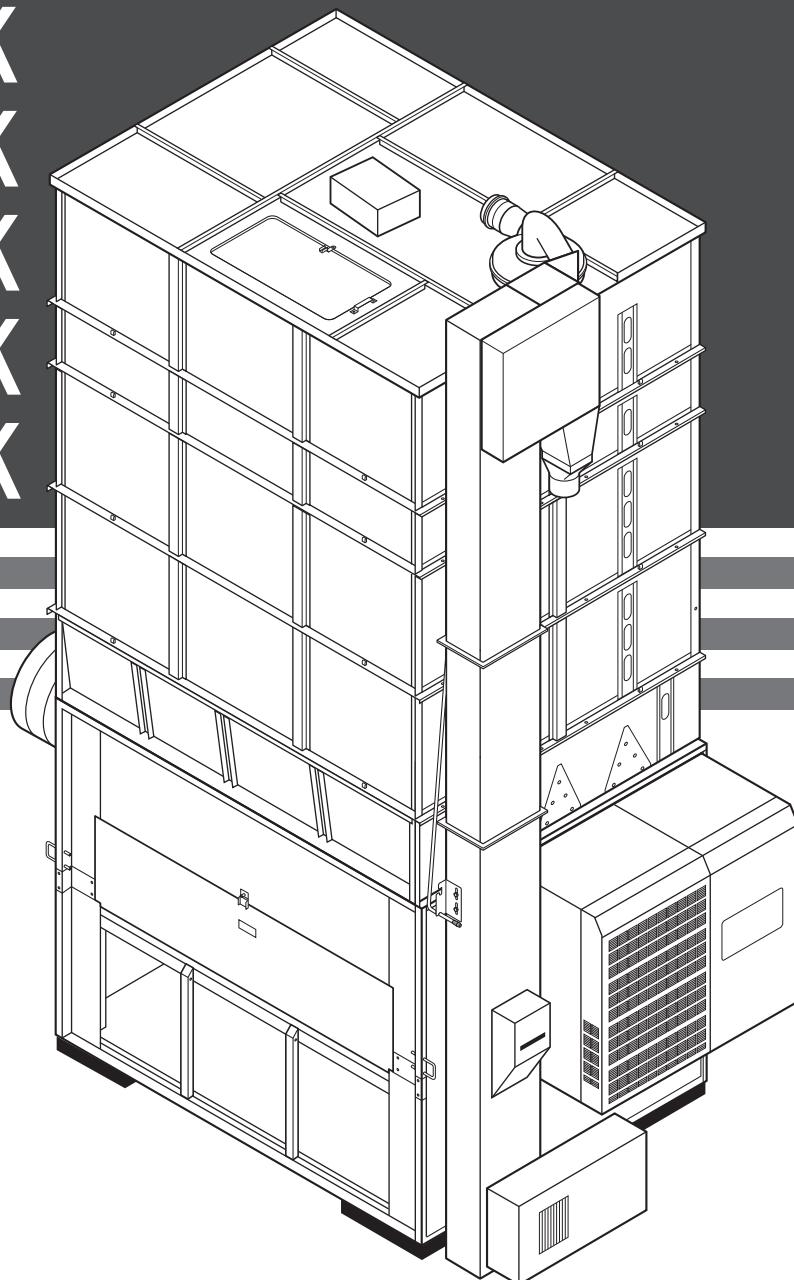


- この取扱説明書をよくお読みの上、機械の取扱いをしてください。
- この取扱説明書は、必要なときにいつでも調べられるように、大切に保管してください。

ご使用の前に

- 1.この機械を使用する前に、この取扱説明書をまつ先に十分お読みください。そのうえで、取扱説明書に従って運転操作、保守・点検を行ってください。
- 2.この取扱説明書に記載してある注意事項や機械に表示してある注意事項は、発生しうる全ての危険を予測、想定できているわけではありません。従って、機械の運転、保守・点検を行う場合は、取扱説明書の記載及び機械に表示してある事項に限らず、安全対策には十分配慮してください。
- 3.機械の改造はしないでください。修理や交換には必ず正規の部品を使用してください。
- 4.この取扱説明書についてご不明な点がございましたら、購入先または弊社の営業所か本社営業本部(15.連絡先参照)にお問合せください。
- 5.この取扱説明書を必要なときにいつでも調べられるように、大切に保管してください。
紛失した場合は、購入先へ注文してください。

機械の型式名のご確認

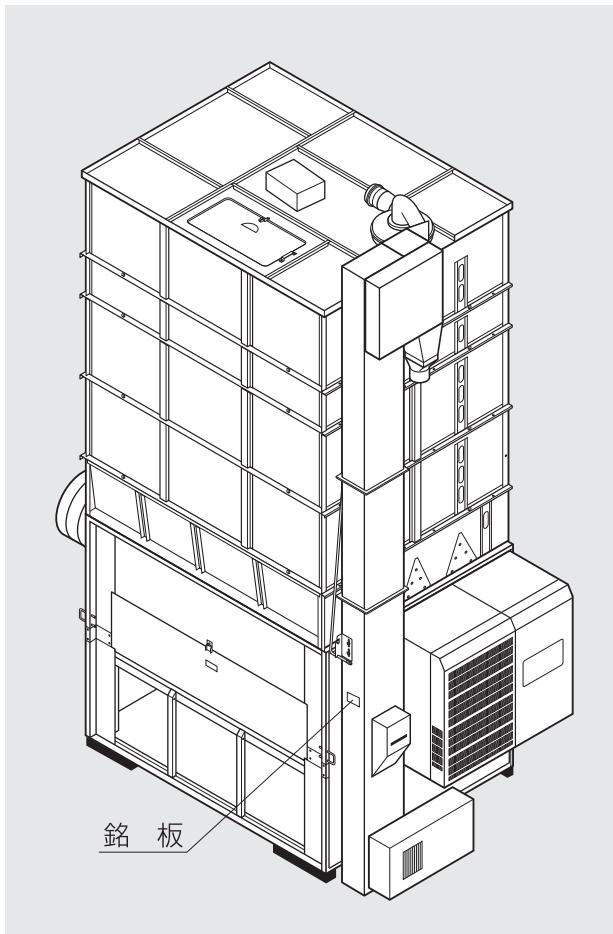

機械の型式名と製造番号が銘板に記入されています。ご確認の上、次ページの保証書の記入欄に書入れてください。

購入先に点検、修理を依頼したり、部品を注文される場合は、この型式名と一緒にご連絡ください。

保証の限定

この製品は万全の品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ日より1年間無料で修理いたします。

ただし、次のような場合は保証期間中でも有料修理になります。

- (イ) 誤ってご使用になった場合および不当な修理・改装による損傷および故障。
 - (ロ) 移転等による輸送上の損傷及び故障。
 - (ハ) 火災・地震・風水害などの天災および公害・異常電圧・指定外の使用電源(電圧)や変質灯油、不純灯油のご使用による損傷および故障。
 - (二) 弊社純正部品以外のご使用による損傷および故障。
 - (ホ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 保証書の指定事項の未記入あるいは文字を訂正された場合。
 - (ト) 使用損耗や経年変化により発生する現象。
- 製品以外の責(製品の使用又は使用できなかったことによる二次的損害)については保証いたしかねます。

部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打切り後12年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的に上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

改訂の記録

改訂の記録

改訂No.	日 付	変 更 内 容 と 理 由

目次

ご使用の前に	i
機械の型式名のご確認	i
保証の限定	ii
部品の供給年限について	ii
改訂の記録	iii
目次	iv

1.まえがき	1-1
---------------------	-----

2.安全について

2.1.警告用語の種類と意味	2-2
2.2.安全に作業を行うための注意事項	2-3
2.3.火災を防ぐための注意事項	2-5
2.4.乾燥を上手に行うための注意事項	2-8
2.5.警告表示ラベルについて	2-10
2.5.1.警告表示ラベルの貼付位置	2-10
2.5.2.警告表示ラベルの内容	2-12

3.機械の仕様、構成

3.1.機械の仕様	3-2
3.1.1.主要諸元	3-2
3.1.2.機械の主要寸法	3-3
3.2.機械の構成	3-4

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

4.1.コントロールボックスの操作パネル	4-2
4.2.各選択画面の内容と操作方法	4-4
4.2.1.穀物選択画面	4-4
4.2.2.運転方法選択画面	4-4
4.2.3.乾燥方法選択画面	4-6
4.3.設定画面の内容と操作方法	4-7
4.4.データ画面の内容と操作方法	4-9
4.5.起動画面と標準(運転状態の表示)画面	4-10
4.5.1.起動画面	4-10
4.5.2.標準(運転状態の表示)画面	4-11
4.6.試料取出方法	4-12
4.7.安全装置とセンサーのはたらき	4-12

目次

5. 収穫期前の確認と作業

5.1.各部の確認と作業	5-2
5.2.修理・有償点検履歴控	5-4

6. 機械の運転操作

6.1.運転前の確認と作業	6-2
6.2.張込運転	6-6
6.2.1.張込量の目安	6-6
6.2.2.張込運転	6-7
6.3.乾燥運転	6-10
6.3.1.乾燥運転の種類	6-10
6.3.2.『糀』乾燥の注意点	6-12
6.3.3.糀の連続・『標準』乾燥運転	6-14
6.3.4.糀の『通風』乾燥運転	6-17
6.3.5.糀の『二段』乾燥運転	6-18
6.3.6.糀の『タイマー』乾燥運転	6-21
6.3.7.糀の『休止予約』乾燥運転	6-23
6.3.8.糀の『食味・種子』乾燥運転	6-25
6.3.9.糀の『手動温度』乾燥運転	6-26
6.3.10.『小麦』の乾燥運転	6-27
6.3.11.『ビール麦』の乾燥運転	6-31
6.3.12.『そば』の乾燥運転	6-32
6.3.13.水分確認	6-33
6.3.14.追加乾燥運転	6-34
6.4.排出運転	6-37
6.5.緊急時の停止方法・停電時の復帰方法	6-39

7. 水分測定

7.1.自動水分計の動作と乾燥制御	7-2
7.2.手動測定のしかた	7-4
7.3.糀の水分変化について	7-5
7.4.保管上の注意	7-7
7.5.点検	7-7
7.6.水分の微調整の方法について	7-8

8.収穫期後の掃除、点検・保管

8.1.残留穀物の取出しと掃除	8-2
8.2.各部の掃除	8-4
8.3.ネズミの侵入防止	8-7
8.4.電気部品の保管	8-8

9.異常・故障の原因とその処置

9.1.異常コードを表示する場合	9-2
9.2.異常コードを表示しない場合	9-9
9.2.1.停止中	9-9
9.2.2.張込運転のとき	9-9
9.2.3.乾燥運転のとき	9-9
9.2.4.排出運転のとき	9-10
9.2.5.乾燥仕上り後	9-11

10.各部の調整方法

10.1.バケットベルトの張り調整	10-2
10.2.Vベルトの張り調整と点検	10-2
10.3.チェーンの張り調整と注油	10-3
10.4.コネクターの接続確認	10-4

11.オプション部品

12.保守部品表

13.用語説明

14.索引|

1

まえがき

この章では、取扱説明書の記載内容、機械の使用目的・範囲・構成および使用電源について説明しています。

1.まえがき

1.取扱説明書の記載内容

この取扱説明書には、機械の取扱安全事項、仕様、運転操作、保守・点検およびオプション部品、保守部品の説明が記載されています。

2.機械の使用目的・使用範囲

この機械は粉、麦、そばの乾燥が行えるように設計されています。
粉、麦、そば以外には使用しないでください。

3.機械の構成

この機械は、本機1台と排風ダクト、排塵筒で一式になっています。

4.使用電源

この機械の使用電源は三相200Vで、電源電圧が180～220Vの範囲でご使用になれます。

また、漏電ブレーカーの定格感度電流は**乾燥機1台あたり30mA以上**とし、高調波(インバーター)対応品をお使いください。

(古いタイプで高調波(インバーター)未対応品の場合、機械が正常でも漏電ブレーカーが誤作動する場合がありますので、対応品へ交換してください。)

また、発電機にて使用する場合も同様の誤作動のおそれがありますので、高調波(インバーター)対応型の発電機を使用してください。

※現在使用の漏電ブレーカーが対応品かどうか不明の場合は、お近くの電気工事にご相談ください。

5.ご使用前の初期設定のご確認


この機械は出荷時『スロワーなし』の設定になっています。

下記の場合は、初期設定を変更してください。

●オプションのスロワーや搬送機を使用する場合

スロワー選択	OFF→ON
--------	--------

●設定変更方法

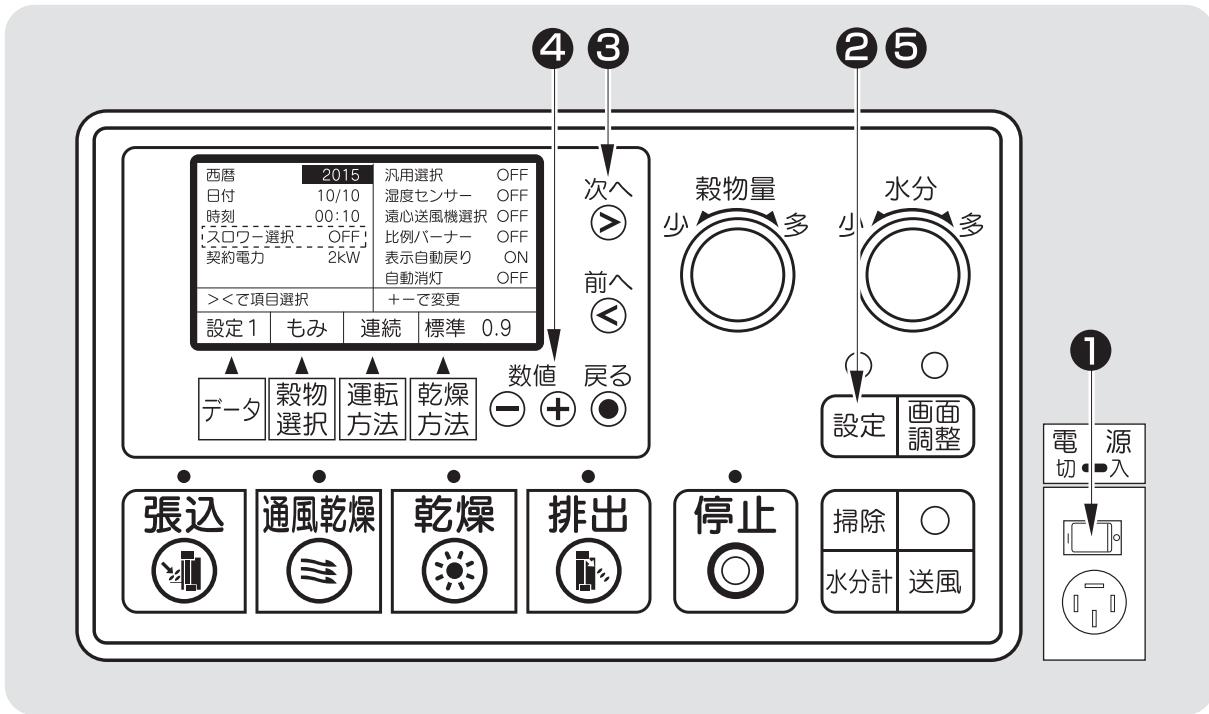

- ① 電源スイッチを入れます。
- ② 『設定』ボタンを押し、「設定1」を表示させます。
- ③ 『次へ』ボタンを押し、「スロワー選択」を選択します。
- ④ 『+』ボタンを押し、「ON」に変更します。
- ⑤ 『設定』ボタンを押し、元の画面に戻します。

注 意

設定を変更しないと、スロワーがつまる場合があります。
必ず設定を変更してください。


6.時計の校正方法

この機械は時計機能をもっており、校正して出荷しています。通常は、校正不要ですが、リチウム電池交換等でリセットされた場合は、下記の手順で校正を行ってください。

注 意

時計の校正を行わないと、正しい終了予定時間が表示されなくなります。

●校正方法

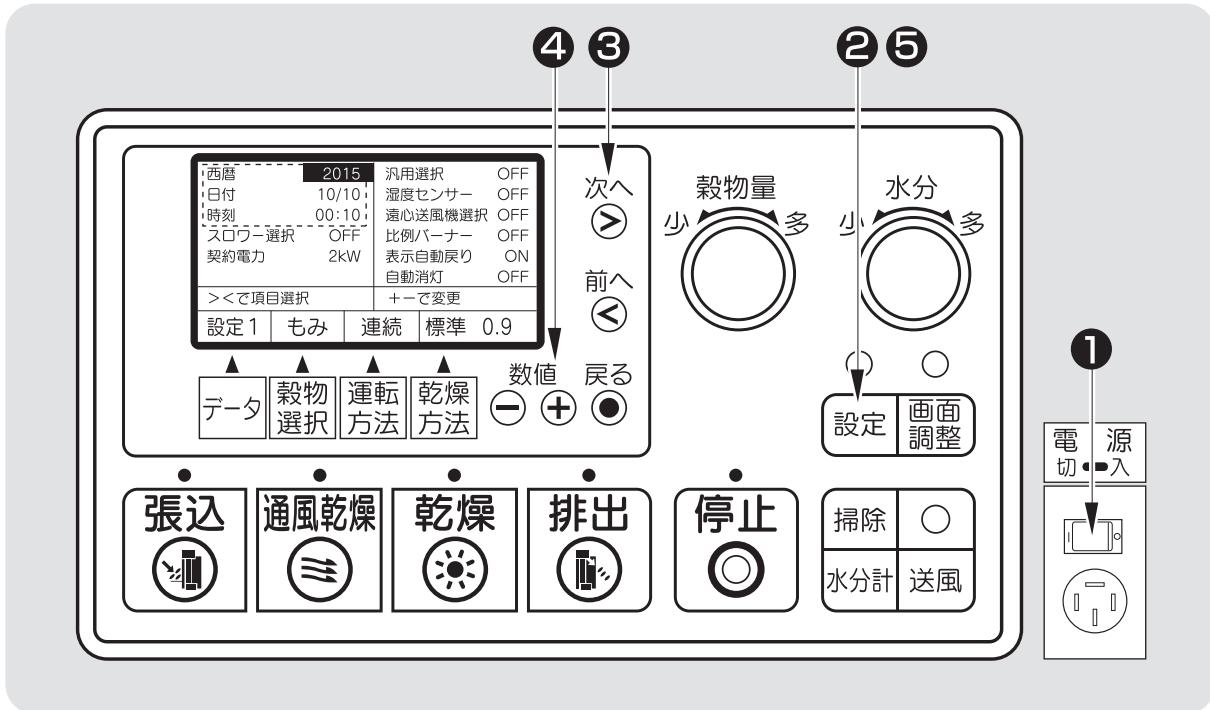

- ① 電源スイッチを入れます。
- ② 「設定」ボタンを押し、「設定1」を表示させます。
- ③ 「次へ」「前へ」を押し、「西暦」「日付」「時計」を選択します。
- ④ 「+」「-」を押し、現在の日時にあわせます。
- ⑤ 「設定」ボタンを押し、元の画面に戻します。

2

安全について

この機械を取扱う前に必ずお読みください。

この章では、警告用語の種類と意味、機械の取扱い全般についての注意事項および警告表示ラベルについて説明しています。

- 2.1.警告用語の種類と意味
- 2.2.安全に作業を行うための注意事項
- 2.3.火災を防ぐための注意事項
- 2.4.乾燥を上手に行うための注意事項
- 2.5.警告表示ラベルについて
 - 2.5.1.警告表示ラベルの貼付位置
 - 2.5.2.警告表示ラベルの内容

2.安全について

2.1.警告用語の種類と意味

取扱説明書の警告内容および機械本体に貼付してある警告ラベルは、危険の度合に従って次の3段階に分けています。

この警告用語の意味を理解していただき、取扱説明書の内容に従って、運転操作・保守・点検を行ってください。

警告用語	意　味
 危　険	[危険] の文字の下に書かれている事柄は、その内容を守らないと死亡または重傷および火災事故につながる危険性が高く、最もご注意いただきたい内容です。
 警　告	[警告] の文字の下に書かれている事柄は、その内容を守らないと死亡または重傷および火災事故につながることがあり、十分ご注意いただきたい内容です。
 注　意	[注意] の文字の下に書かれている事柄は、その内容を守らないとケガ・裂傷などの事故につながることがあり、ご注意いただきたい内容です。

この機械の取扱い全般について留意していただきたい事項は、この取扱説明書の中で下記のように書いて、上の警告事項とは区別しています。

注　意

注　意

特に注意を要する留意事項





一般的な留意事項



- この機械の運転操作、保守、点検は、必ずこの取扱説明書に従って行ってください。
- 取扱説明書の内容で不明な点がありましたら、購入先または、(背表紙の連絡先)にお問合せ、確認してから作業を始めてください。

2.2.安全に作業を行うための注意事項

安全に作業を行うために次の注意事項を守ってください。

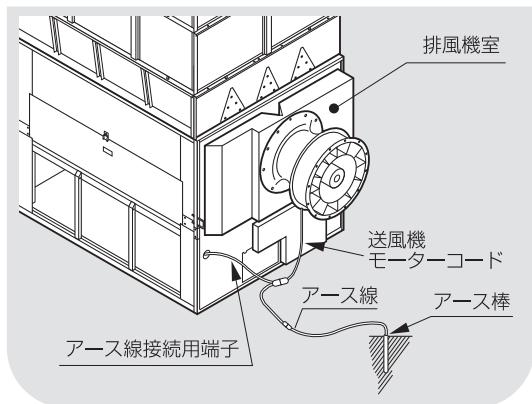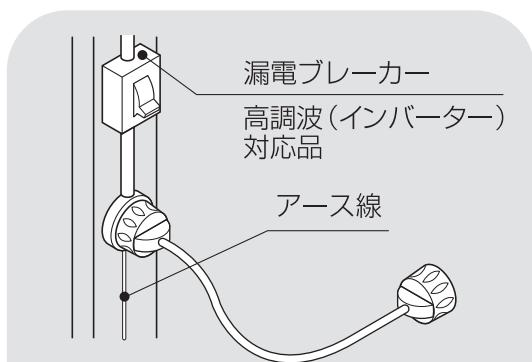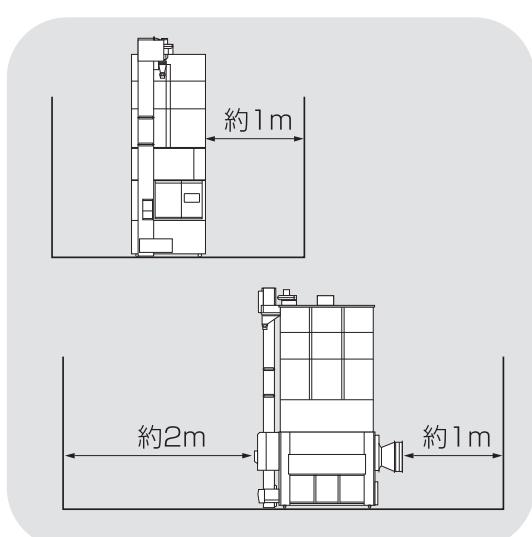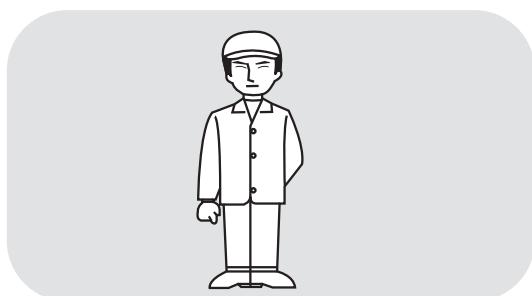

1 作業者の制限



- 取扱説明書を熟知してください。
- 作業に適した服装と靴で作業してください。
- 過労や病気、酒気帯びの状態で作業しないでください。
- 取扱説明書に書いてないことはしないでください。

2 作業場の整備



機械の周辺に作業通路を確保してください。
機械の周囲1~2m以上必要です。



機械の据付場所は、コンクリート床の水平な所で、機械と穀物の全荷重に長期間耐えられるようになっていることを確認してください。

3 電源配線とアース






- 機械の電源は感電事故防止のために、漏電ブレーカーがあるコンセントから配線してください。定格感度電流は乾燥機1台あたり30mAとし、**高調波(インバーター)対応品**をお使いください。(漏電ブレーカーが古いタイプでインバーター対応していないものはブレーカーが誤作動する場合があります。)
- 感電事故防止や機械の誤動作防止のために、アース棒を地中に打込んでください。



電源コードは電圧降下を防止するために、
2mm²以上の太さで10m以下の長さにしてください。

- 上記の配線にならない場合は、購入先か電気工事店に連絡してください。

2.安全について

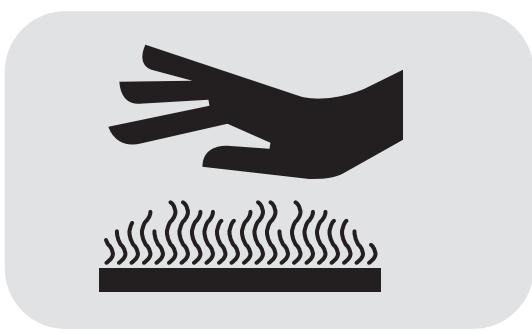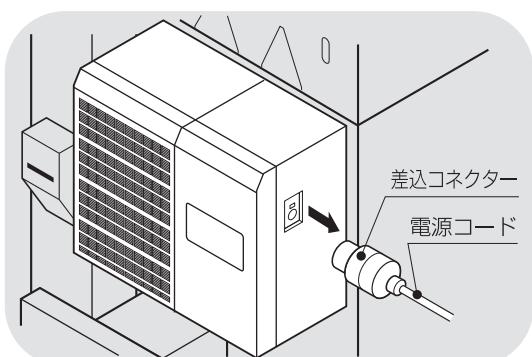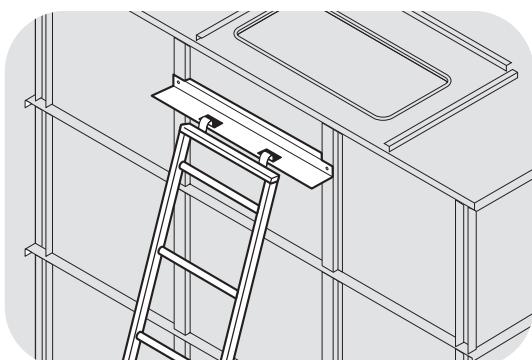

4 運転中の安全



無人運転は避けてください。



- 周囲の安全を確かめてから運転を始めてください。
- カバー類は全て取付けてください。
- 子供や作業に関わらない人は、作業通路内に入らないようにしてください。

5 掃除・点検・整備の時の安全



左記のはしごは、購入先やメーカーの組付けおよび点検用です。危険ですから使用しないでください。
はしごは、常時保管しておいてください。




各部の掃除、点検をする場合は、必ず元電源を抜いてから行ってください。
元電源とは乾燥機本体の電源差込コネクターの部分を言います。



バーナー部の掃除、点検は消火後5分以上通風し、バーナー部の温度が下がってから行ってください。

2.3.火災を防ぐための注意事項

火災を防ぐために次の注意事項を守ってください。

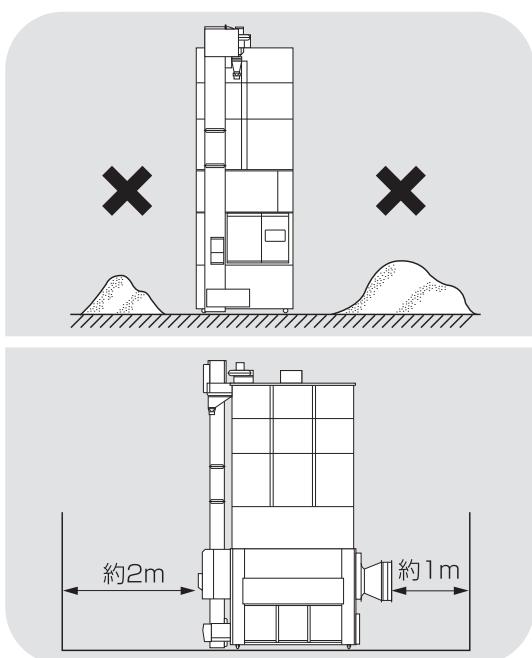


① 機械周りの整理、整頓



危険

- わらくず、燃料など燃えやすいものを機械の周囲に置かないでください。
- バーナー側は壁面より2m以上離して設置してください。

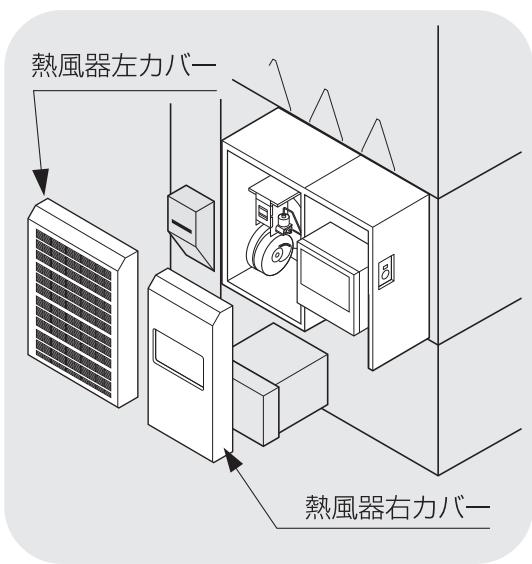

② 热風路・放射体の点検


- 熱風器左カバーをはずし、熱風器前側から熱風路内にわらくず、ゴミなどが堆積していないか確認してください。
- 懐中電灯などで照らして確認してください。
- バーナーにゴミなどの堆積・変形などの異常がないか確認してください。
- 点検後は熱風器左カバーを取り付けてください。



危険

ゴミなどの堆積・変形などの異常がある場合は購入先に掃除・点検を依頼してください。


2.安全について

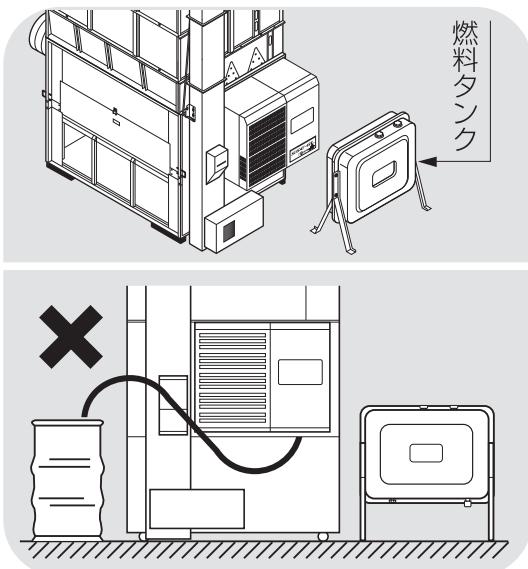

③ 燃料タンク




- 燃料タンクは標準装備のものを使用してください。
- ドラム缶やホームタンクから直接配管しないでください。
ホームタンク使用の場合は、2-7ページを参照してください。

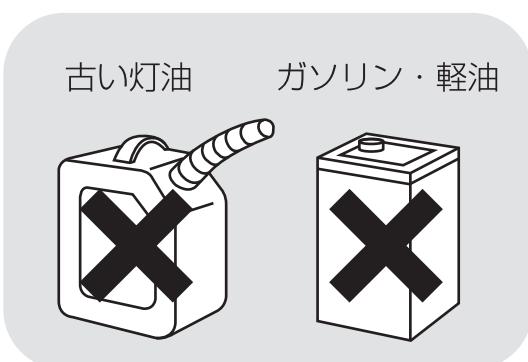

④ 燃料




- 燃料はJIS1号灯油(白灯油)を使用してください。
- 昨年の古いJIS1号灯油(白灯油)は使用しないでください。
- ガソリン、軽油は絶対使用しないでください。火災の原因になります。

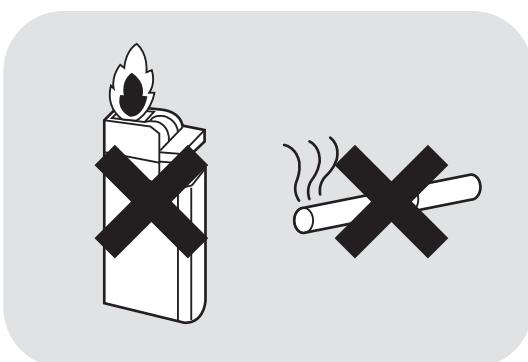

⑤ 給油



- 給油は機械の停止中に行ってください。
運転中に給油すると、火災やバーナーが失火する原因になります。
- 給油中は火気を近づけないでください。

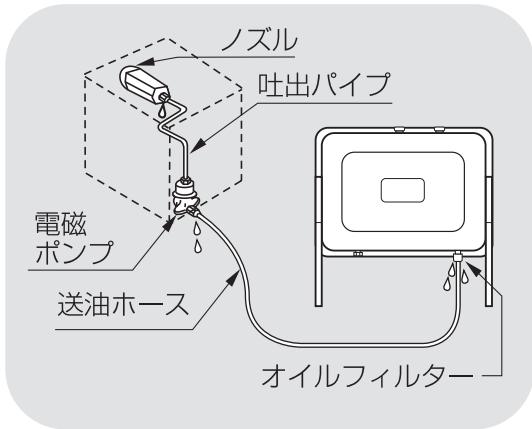

6 燃料配管




燃料配管に油漏れがある場合は、乾燥運転をしないでください。
購入先に点検・修理を依頼してください。

7 ホームタンク使用の注意点



ホームタンクから配管する場合は、購入先にご相談ください。
必要部品については（11.オプション部品⑦）を参照してください。

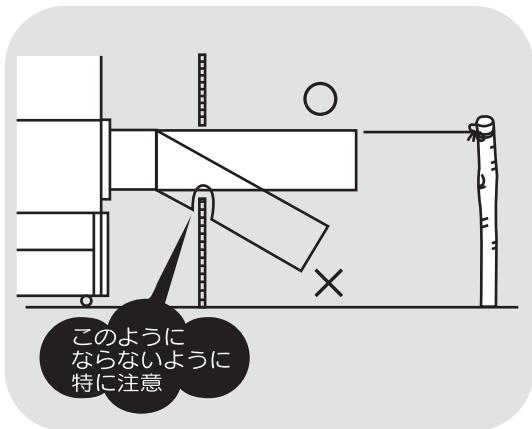

8 排風ダクト




排風ダクトが途中で折れ曲がらないようにしてください。
折れ曲がると、バーナーの燃焼不良による火災の原因になります。

2.安全について


2.4.乾燥を上手に行うための注意事項

機械が性能を十分発揮できるように次の注意事項を守ってください。

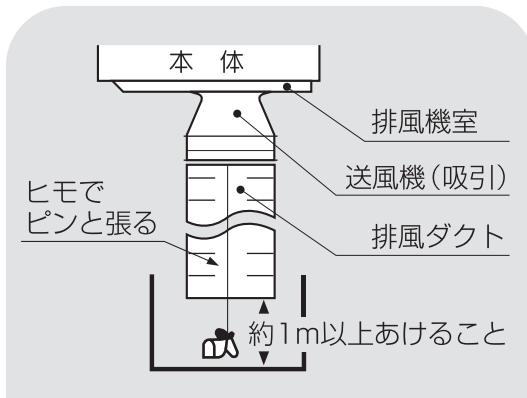


① 排風ダクト

- 排風ダクトは送風機からまっすぐに延ばして、バタバタしないように固定してください。

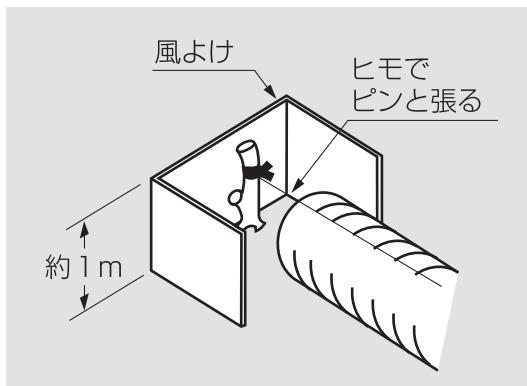


- 排風ダクトに逆風が入り込む場合は、風よけをつけてください。

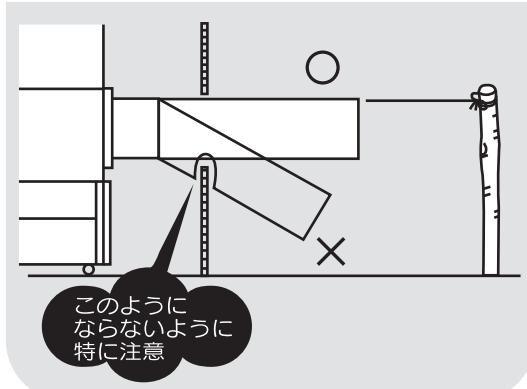

- 排風ダクトが途中で折れ曲がらないようにしてください。


折れ曲がると、乾燥性能が低下します。

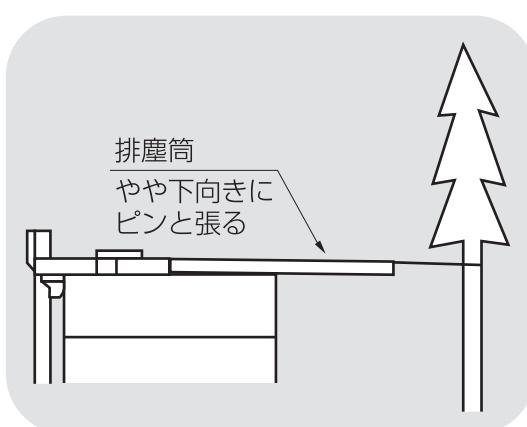

② 排塵筒


- 排塵筒は途中で曲がらないように引張ってください。

途中で折れ曲がると、わらくずが排塵筒に詰まったり、排塵機モーターの焼損や穀物の乾燥ムラ（乾燥穀物の水分がばらつく）の原因になります。

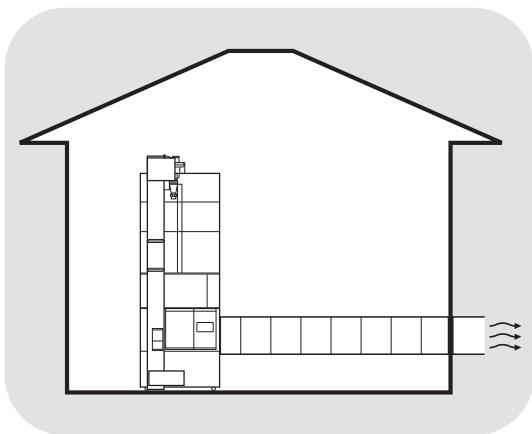


③ 作業場の換気

- 排風が作業場内にこもったり入り込まないようにし、換気をよくしてください。

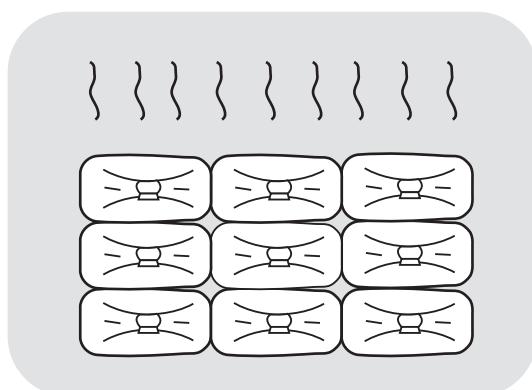


④ 穀物のわらくずなどの除去

- わらくずやごみが多い場合は、取除いてから張込んでください。わらくずなどが多いと乾燥ムラの原因になります。

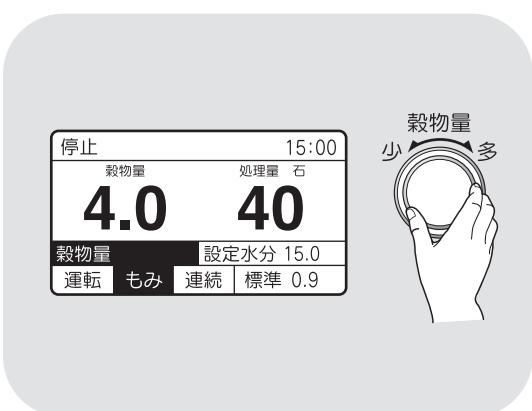

⑤ 乾燥前の穀物の蒸れ防止

- 刈取りした穀物はすみやかに機械に張込み、乾燥を始めるまでは送風または通風乾燥してください。
穀物を放置しておくと変質する場合があります。

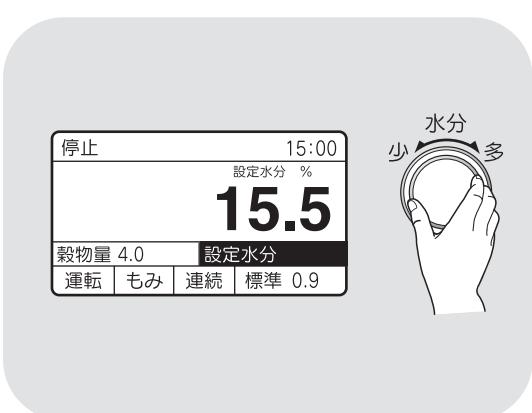

⑥ 操作ツマミの設定

- 収穫期の初めての乾燥では、設定温度を窓数字より1つ分下げて乾燥し、その年の粉（麦）の状態を確認してください。

- 収穫期の初めての水分設定は、目標水分より0.5%位高めにして、その年の仕上り水分の傾向を確認してください。


2.安全について

2.5.警告表示ラベルについて

機械の特に注意を要する箇所に警告表示ラベルが貼ってあります。これらの位置と内容をよく確認し、守って安全作業を行ってください。

2.5.1.警告表示ラベルの貼付位置


警告表示ラベルの貼付位置を次に示します。

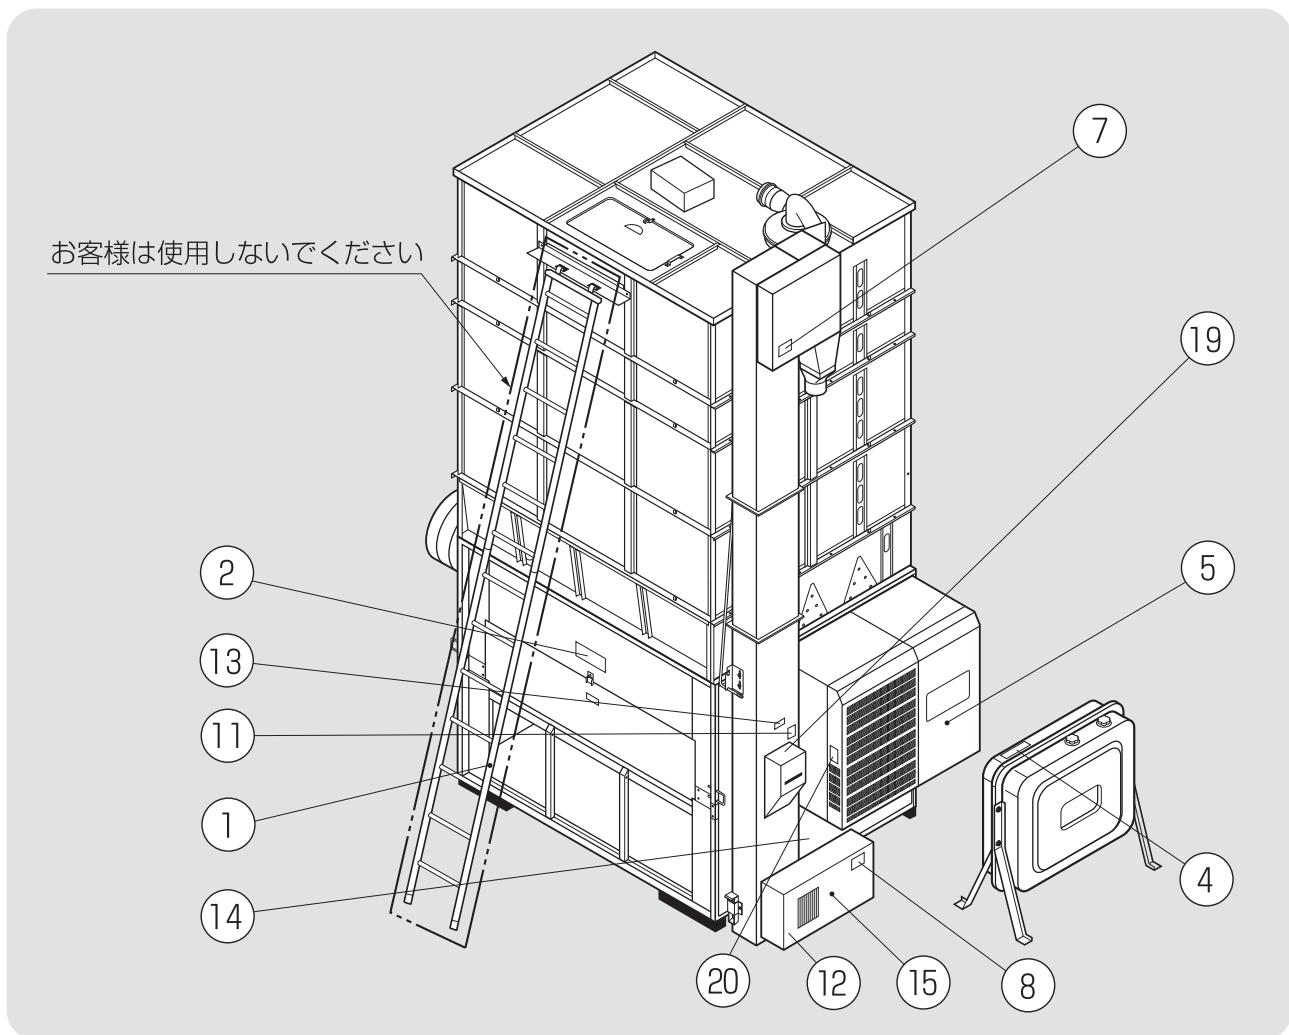

図面表示番号	標識	名 称	貼 付 位 置	品 番
1	危険	梯子使用禁止ラベル	はしご	01171-218006
2	危険・注意	落下+巻込+格子危険注意ラベル	中段側面中央付近(両側)	01115-200102
3	危険・注意	火災危険・取扱注意ラベル	熱風器右カバー	01012-200101
4	危険	タンク警告ラベル	燃料タンク	01204-218301
5	警告	サーマル設定ラベル	コントロールボックス	01211-211002
6	危険・警告	巻込警告把手危険ラベル	屋根点検フタ	01027-200108
7	注意	ベルト巻込注意ラベル	昇降機上カバー	00087-200108
8			昇降機下カバー	
9			モーターカバー	

注 意

図中の①、⑥、⑦、⑨、⑯、⑰は購入先が行う高所作業上の注意ですが、参考に示してあります。

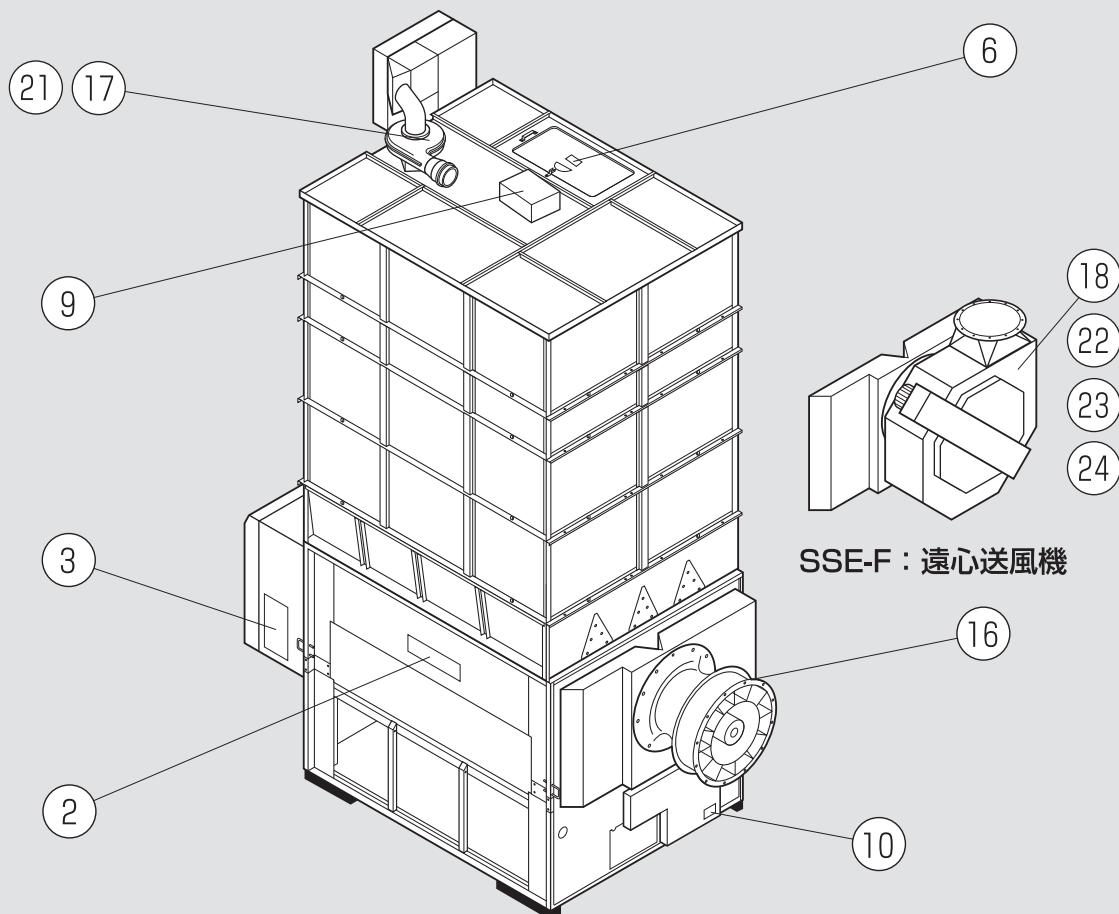



図面表示番号	標識	名 称	貼付位置	品 番
10	注意	チェーン巻込注意ラベル	下段後カバー	01046-200102
11	注意	バケット巻込注意ラベル	水分計取付板付近	00087-200110
12	注意	バケット巻込注意ラベル(小)	昇降機底板	00087-200111
13			点検窓フタ付近	
14	注意	スクリュー巻込注意ラベル	流穀筒点検口フタ	00087-200113
15	注意	スクリュー巻込注意ラベル(小)	流穀筒掃除口フタ	00087-200114
16	注意	回転羽根巻込注意ラベル	送風機側面	00087-200117
17			排塵機付近	
18			遠心送風機付近	
19	注意	自動水分計注意書シール	自動水分計取付板裏面	07094-200053
20	警告	バーナー高温警告ラベル	熱風器左カバー	01211-210016
21	警告	モーター高温警告ラベル	排塵機付近	01039-200102
22		モーター高温警告ラベル	遠心送風機モーター付近	
23	注意	スロワー羽根巻込注意ラベル	遠心送風機付近	00087-200119
24	注意	ベルト巻込注意ラベル	遠心送風機ベルトカバー	00087-200108

2.安全について

2.5.2.警告表示ラベルの内容


警告表示ラベルの内容は次の通りです。

警告表示ラベルが汚れ、破れなどで見にくくなった場合は、新しいラベルに貼替えてください。ラベルは購入先へ注文してください。

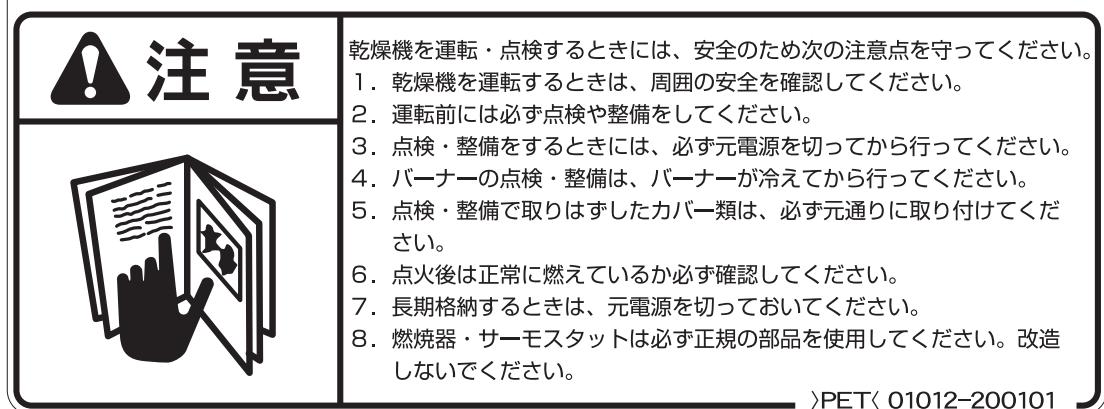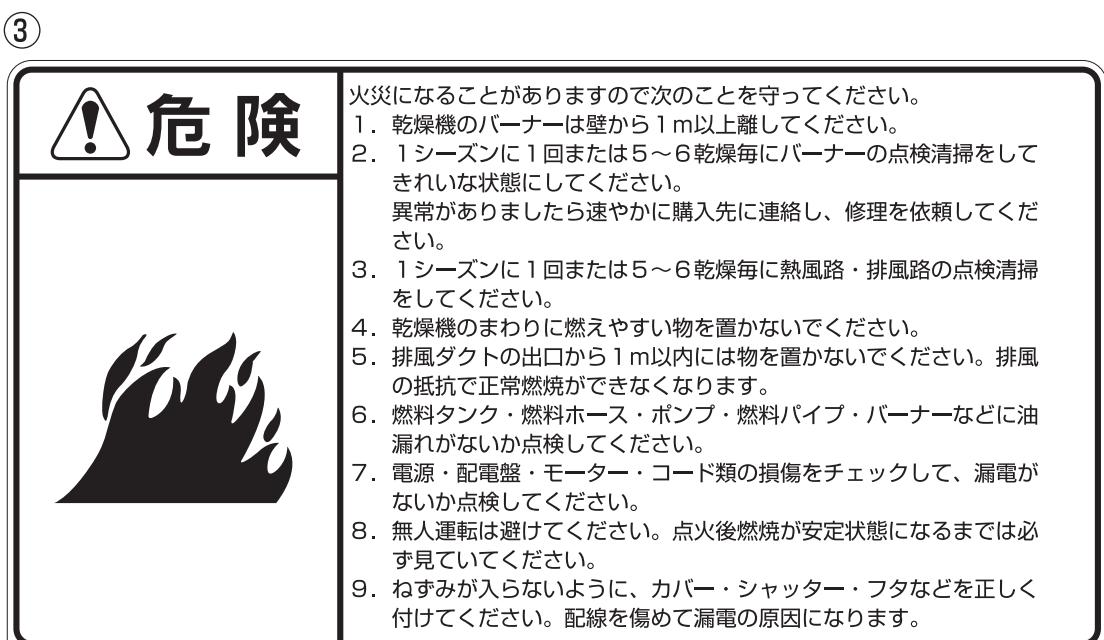


2.安全について

④

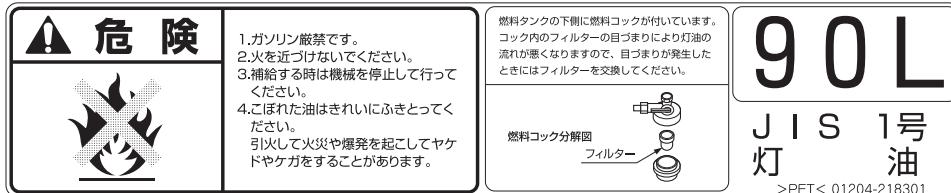

⑤

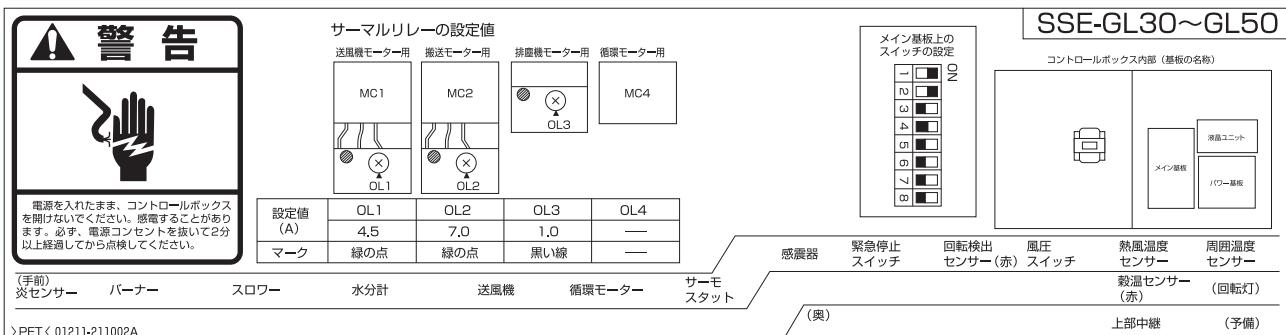

⑥



⑦ ⑧ ⑨ ⑩



⑪




⑫ ⑬



2.安全について

⑯

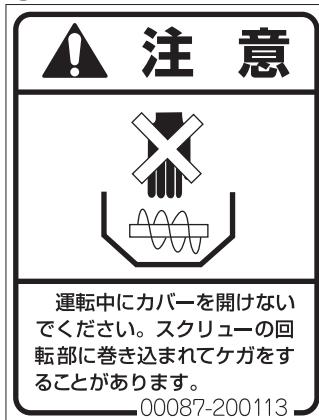


⑯



⑯ ⑰ ⑱



⑲

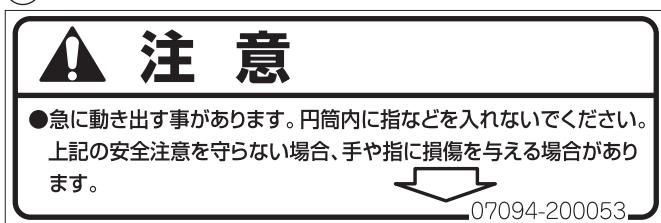

⑳



㉑ ㉒



㉓



3

機械の仕様、構成

この章では機械の主な仕様、構成、について説明しています。

- 3.1.機械の仕様
 - 3.1.1.主要諸元
 - 3.1.2.機械の主要寸法
- 3.2.機械の構成

3.機械の仕様、構成

3.1.機械の仕様

3.1.1.主要諸元

機械の主な仕様を次に示します。

農業機械公正取引協議会規約に準ずる。

型 式 名		SSE-GL30(F)	SSE-GL35(F)	SSE-GL40(F)	SSE-GL45(F)	SSE-GL50(F)				
区 分			K							
使 用 対 象			穀、小麦、大麦、ビール麦、そば							
穀物の種類 と処理量	穀 (kg) 560kg/m ³ 小麦(kg) 680kg/m ³	800~3000 950~3600	800~3500 950~4200	800~4000 950~4800	800~4500 950~5400	800~5000 950~5400(※)				
機 体 尺 法	全 長 (mm)			3118/F:3256						
	全 幅 (mm)			1559						
	全 高 (mm)	3888	4182	4476	4770	5064				
機 体 質 量 (重量) (kg)	1050/F:1121	1080/F:1151	1110/F:1181	1140/F:1211	1170/F:1241					
送 風 機	型 式 名	シズオカ FS-58KA/FS-58KB/F:	シズオカ FT-630L2X-4LA/LB							
	種 類	斜流式(吸引)φ580/F:遠心式(吸引)φ480								
	常 用 回 転 速 度 (r.p.m)			1450/1750/F:930						
乾 燥 方 式			熱風式							
バ ー ナ	型 式 名	シズオカ SGB-6.5								
	種 類	ガンタイプ								
	点 火 方 式	自動点火(高圧放電)								
	燃 焼 量 (ℓ/時)	0.3~6.5								
使 用 燃 料			JIS 1号灯油							
燃 料 タンク 容 量 (ℓ)			90							
所 要 動 力	定 格 電 壓 (V)			三相200						
	循 環 (kW)	0.04								
	定 格 送 風 機 (kW)	0.75								
	搬 送 (kW)	0.85								
	排 塵 機 (kW)	0.14								
	バ ー ナ (kW)	0.09								
	コントローラ他 (kW)	0.085								
	排出スロワ(オプション) (kW)	HH-5000KL 0.85								
	最 大 同 時 使 用 電 力 (kW)	1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワKL使用時)								
性 能	張 込 時 間	粉 (分)	13	15	17	19	21			
		小 麦 (分)	31	36	41	46	46			
	排 出 時 間	粉 (分)	15	17	19	22	24			
		小 麦 (分)	16	18	21	24	24			
	每 時 乾 減 率	粉 (%/時)	0.6~0.9		0.6~0.8		0.6~0.7			
		小 麦 (%/時)	0.6~0.9		0.6~0.8		0.6~0.7			
諸 装 置	安 全 装 置			●サーマルリレ ●サーモスタッフ ●回転センサ ●電流検知器 ●バーナファン圧力スイッチ ●炎センサ ●風圧スイッチ ●循環モーターサーボ ●満量センサ ●ヒューズ ●感震器 ●穀温センサ						
	運 転 制 御 方 式			マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御						
	標 準 装 備 品			●排出自動ダンパ ●側面ホッパ ●単粒水分計 ●排塵機 ●燃料タンク						
	其 他			●HH-5000KL (0.85kW) ●前張込ホッパ MM-08A ●昇降機ホッパ YY-05 ●昇降機後組付用延長コード EC-A6 ●横送風取付ユニット YT-08						
安全鑑定番号	斜 流 送 風 機	39052	39053	39054	申請予定	申請予定				
	遠 心 送 風 機	41095	41096	41097	申請予定	申請予定				

※SSE-GL50(F)の麦については、最大処理は45石までです。

●主要諸元 の条件	注 意	1.張込時間は粉水分24%、小麦水分30%、夾杂物1%以下のものを最大処理量張込んだ場合の数値です。 2.排出時間は粉水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。 3.乾減率は粉では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。 4.電気契約はSSE-GL30K~GL50Kは三相200V2kW以上で行ってください。 5.180V以下では使用できません。 6.45石、50石の麦については、最大処理は45石までです。
--------------	--------	--

SSE-GL30K・GL35K・GL40K・GL45K・GL50K

負荷名称	定格(kW)	張込	乾燥	排出
送風機モーター	0.75	△	○	×
搬送モーター	0.85	○	○	○
循環モーター	0.04	▲	○	○
排塵機モーター	0.14	○	○	○
バーナー	0.09	×	○	×
コントローラー	0.085	○	○	○
排出スロワーモーター	0.85	×	×	□
合計(kW)		1.865	1.955	1.115 [1.965]


○:運転 ×:停止 △:選択手動運転 □:オプション部品 ▲:間欠運転

注)1.排出スロワーモーターはオプションです。

[]内は、排出スロワーモーター使用時の定格です。

3.1.2.機械の主要寸法

機械の主な据付寸法を次に示します。

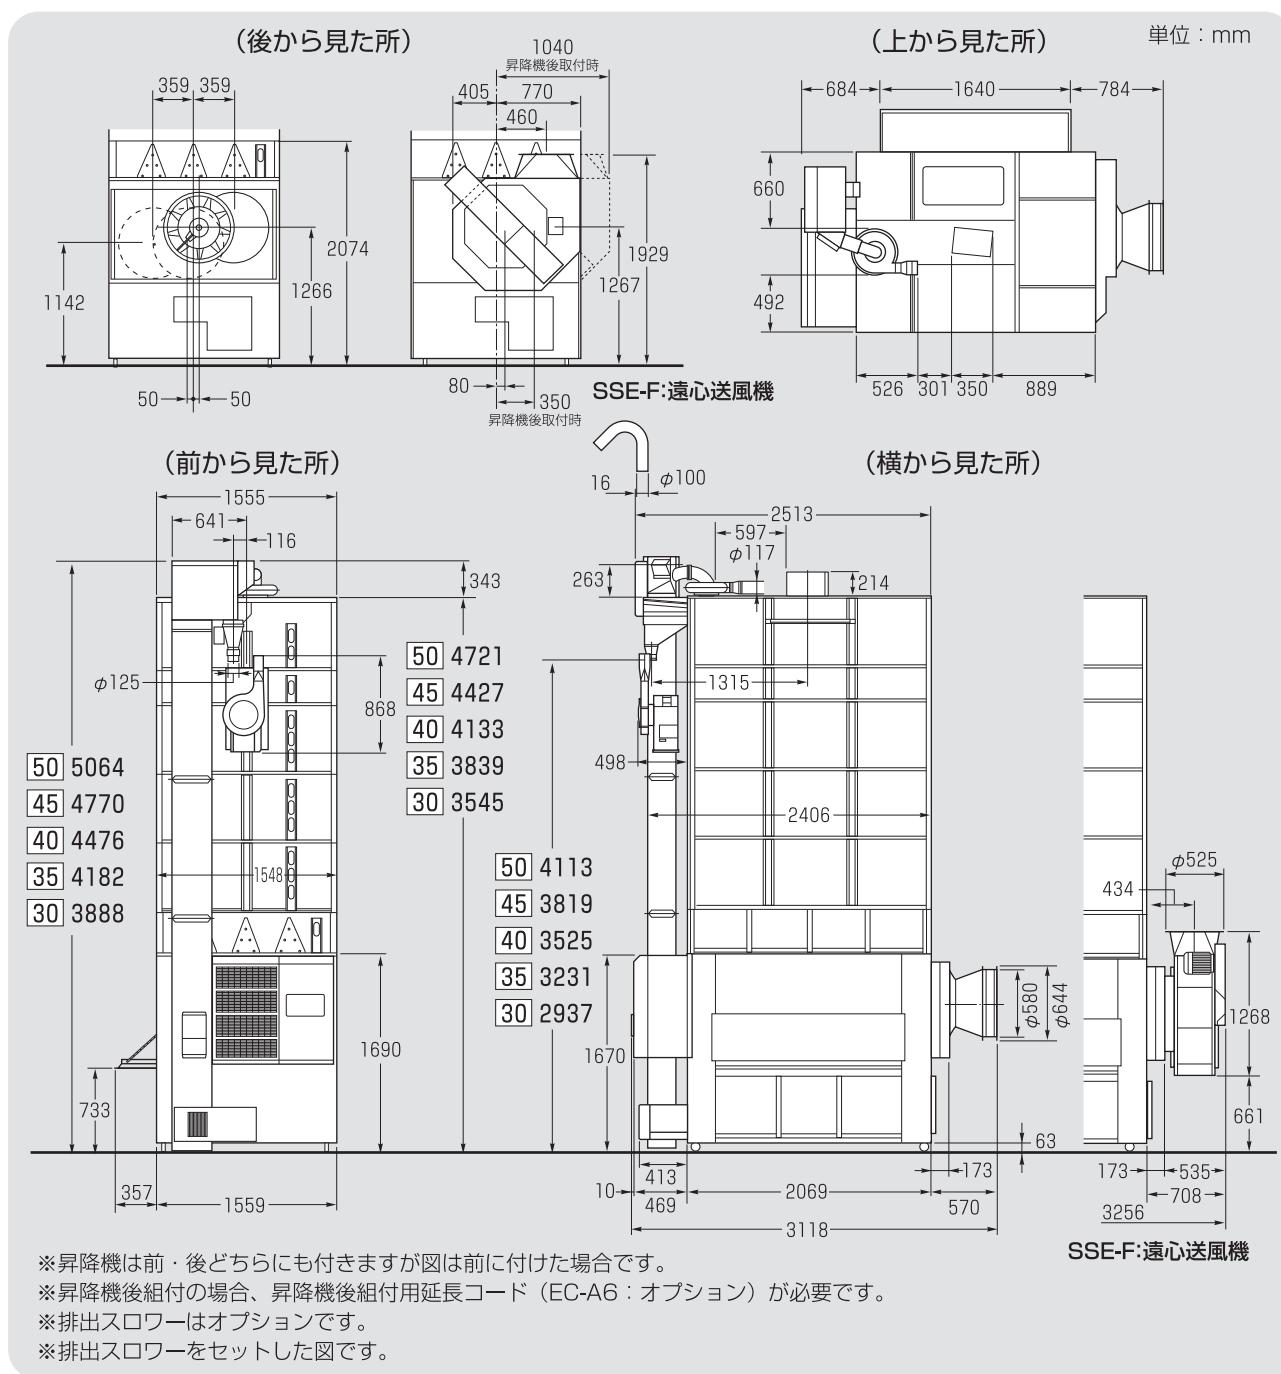


3.機械の仕様、構成

3.2.機械の構成

機械の構成を次に示します。


前 面

図はSSE-GL40K

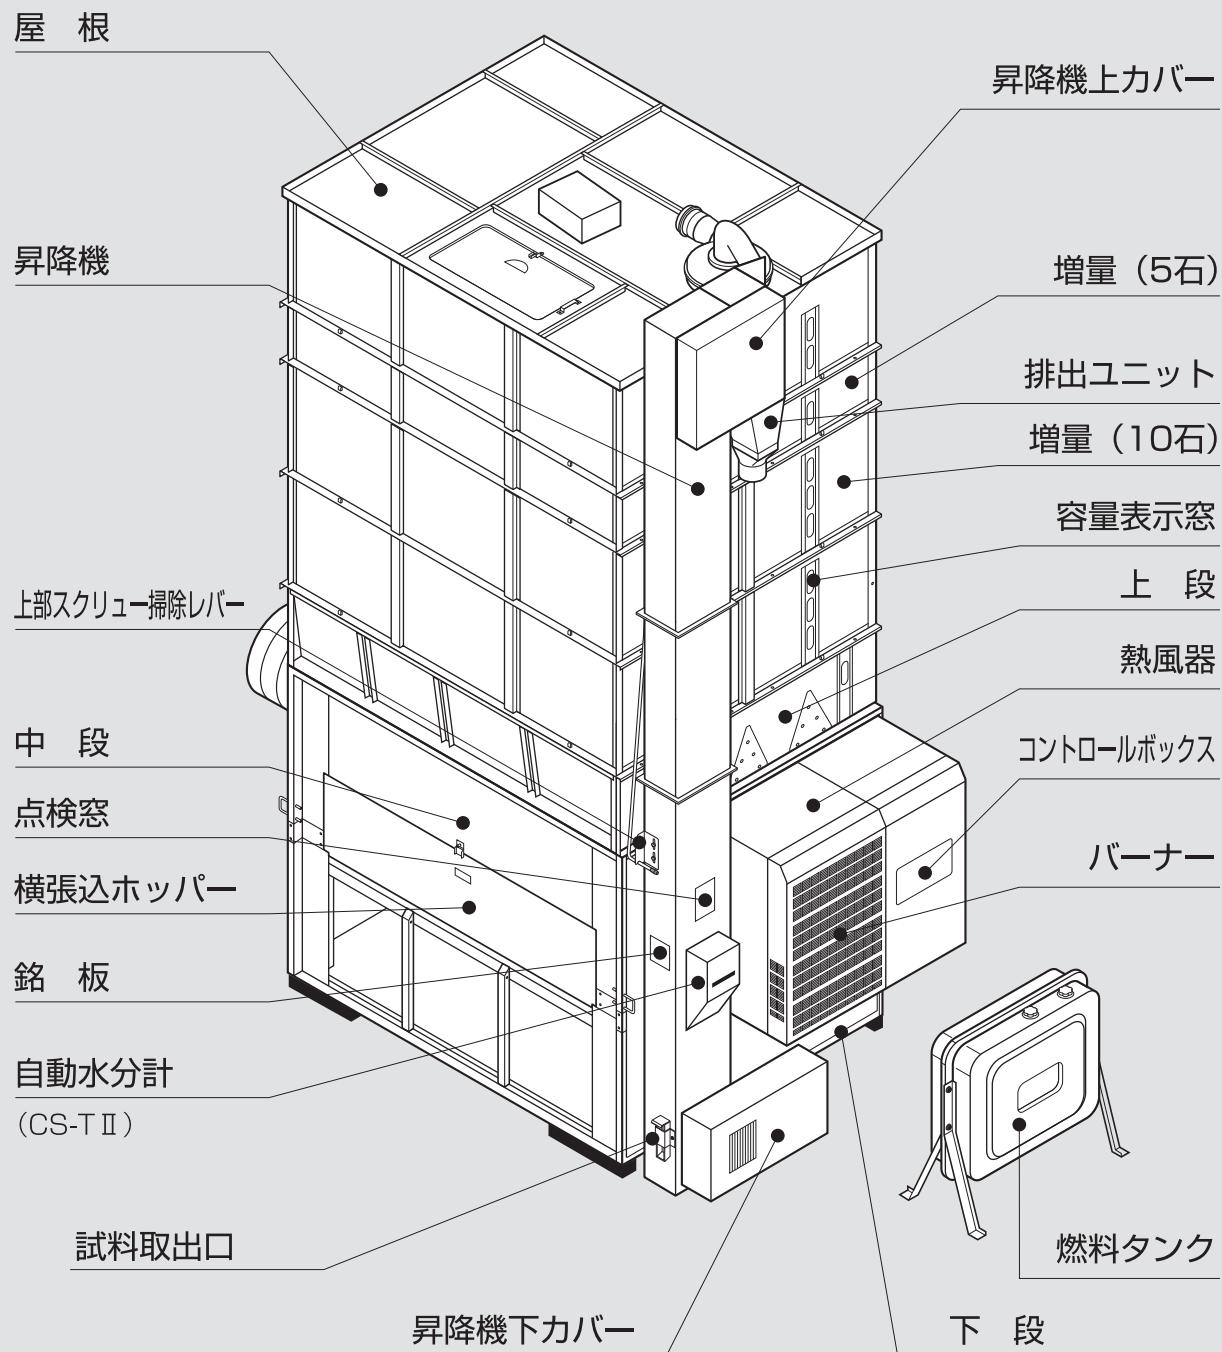

3.機械の仕様、構成

後面

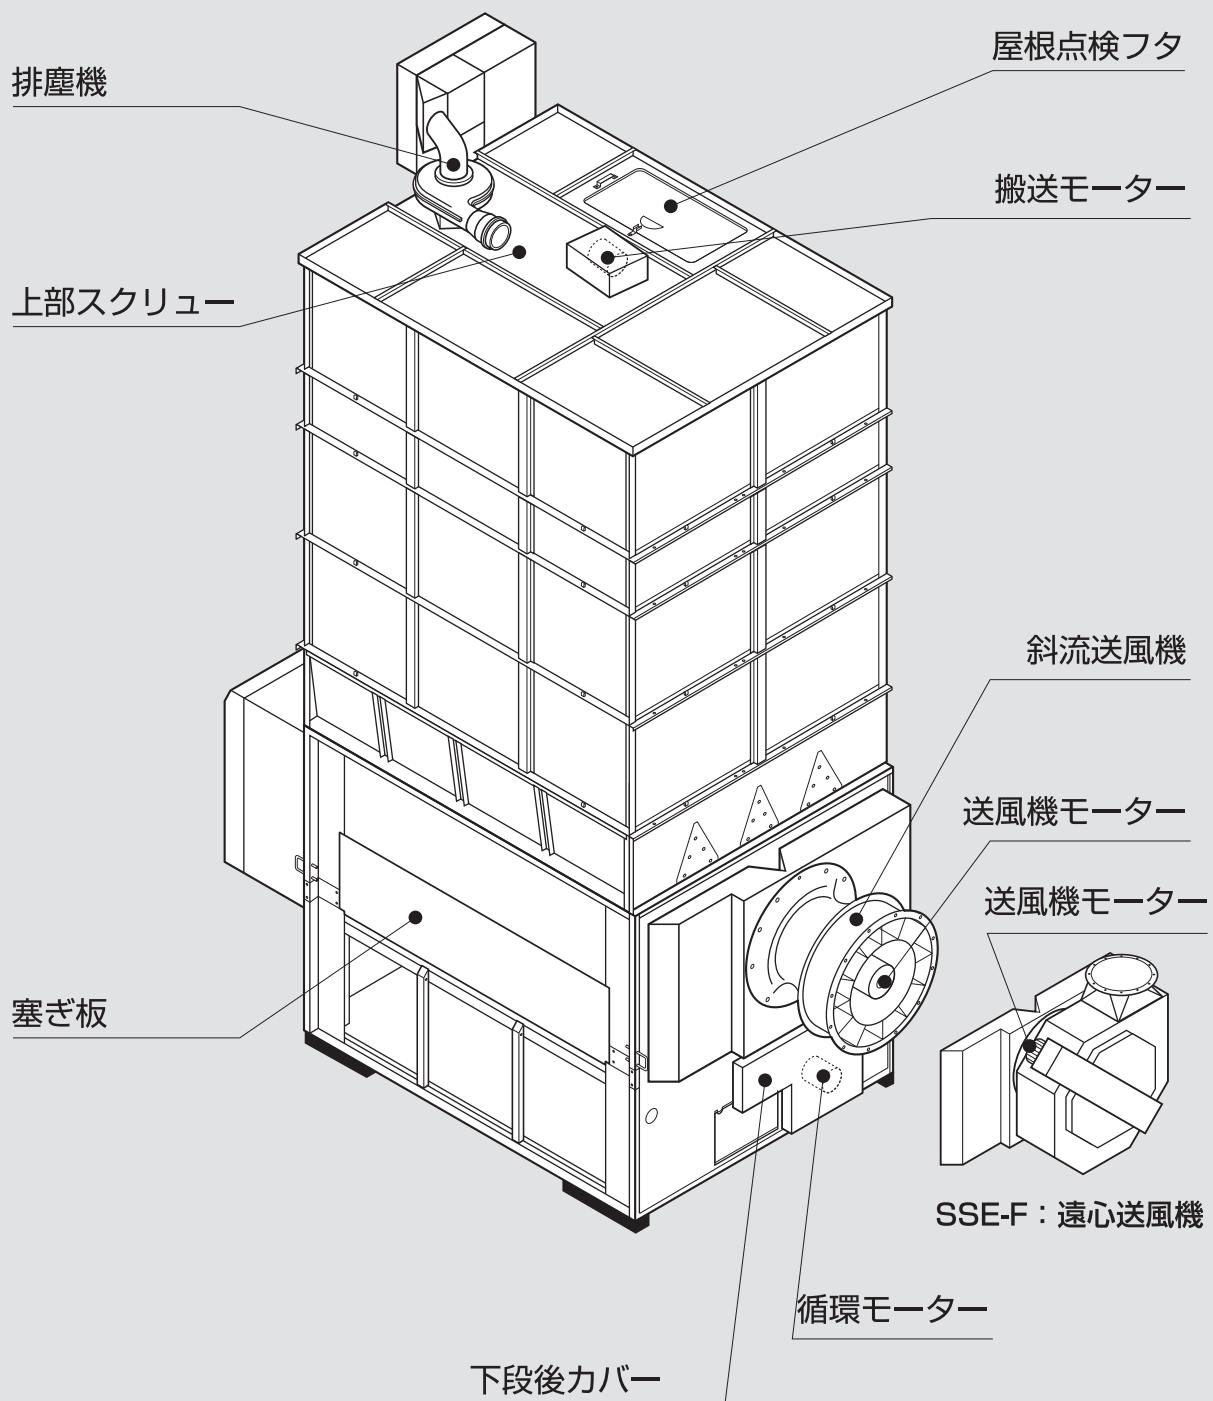

4

操作部の説明と安全装置のはたらき


この章では、操作部の説明と安全装置・センサーのはたらきについて説明しています。

- 4.1.コントロールボックスの操作パネル
- 4.2.各選択画面の内容と操作方法
 - 4.2.1.穀物選択画面
 - 4.2.2.運転方法選択画面
 - 4.2.3.乾燥方法選択画面
- 4.3.設定画面の内容と操作方法
- 4.4.データ画面の内容と操作方法
- 4.5.起動画面と標準(運転状態の表示)画面
 - 4.5.1.起動画面
 - 4.5.2.標準(運転状態の表示)画面
- 4.6.試料取出方法
- 4.7.安全装置とセンサーのはたらき

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

4.1.コントロールボックスの操作パネル

コントロールボックスの操作パネルの各スイッチ、表示器などについて説明します。

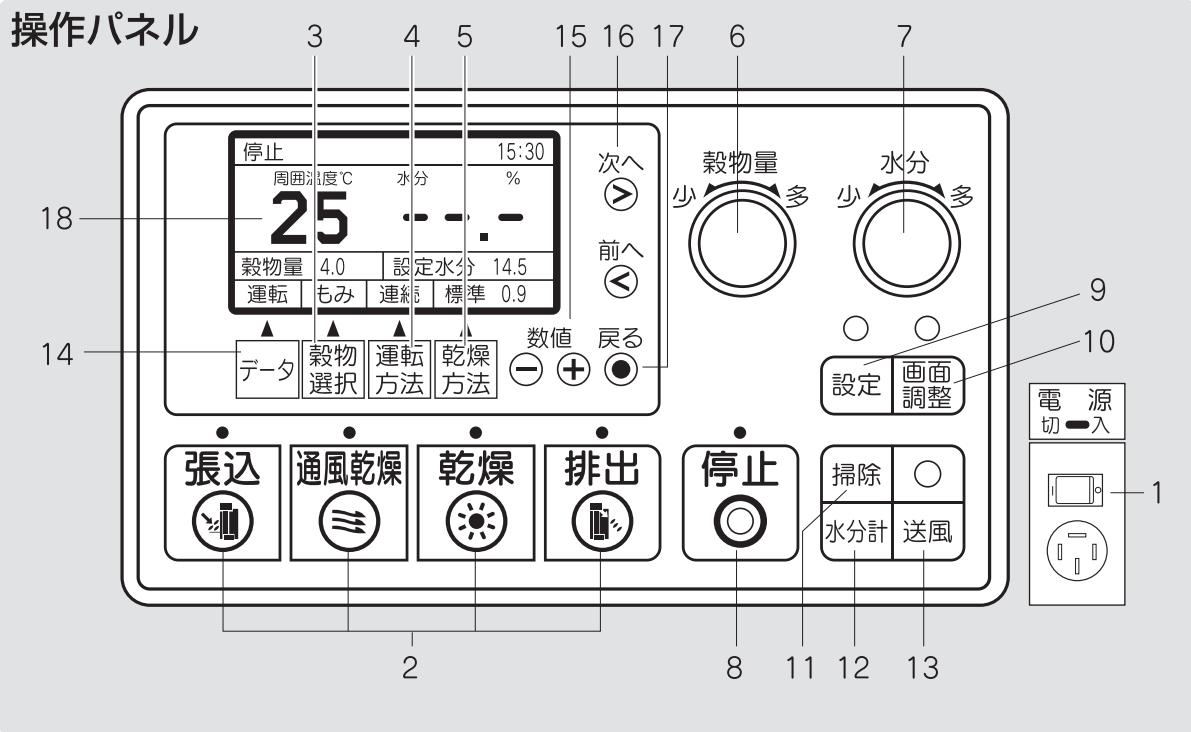

1.電源スイッチ

コントロールボックスの操作用電源スイッチです。(右側面にあります。)

2.運転ボタン

張込、通風乾燥、乾燥、排出の各作業時に押します。

運転ボタンにより表のモーターが回転します。

運転	搬送	排塵	循環	送風	水分計	排出スロワー
張込	○	○	▲	△	○	×
通風乾燥	○	○	○	△	○	×
乾燥	○	○	○	○	○	×
排出	○	○	○	×	△	□

○: 運転、×: 停止、▲: 間欠運転、△: 停止選択可(手動)
□: オプション

張込中は、循環モーターが間欠運転します。

3.穀物選択ボタン :4.2.1項参照

穀物の種類(もみ、もち米、酒米、小麦、大麦、ビール麦、そば)を選びます。

4.運転方法選択ボタン :4.2.2項参照

連続・二段乾燥・タイマー・休止予約の各乾燥運転を選びます。

5.乾燥方法選択ボタン :4.2.3項参照

標準・食味種子・手動の各乾燥方法を選びます。

6.穀物量ツマミ

張込まれた穀物量(窓の数字)に合わせます。熱風温度が自動設定されます。

7.水分ツマミ

希望する仕上り水分値を、10.5~33%の範囲で設定できます。

10.5~17.0は0.1%、17.0%~33%は0.5%きざみです。

--.-表示は水分計を使用しません。

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

8.停止ボタン

乾燥機の運転を停止するスイッチです。乾燥運転中(通風乾燥以外)に停止ボタンを押すと、送風機を90秒間運転し、バーナーを冷却した後に停止します。

9.設定ボタン

時刻、運転動作、水分計などを設定する画面を表示します。

10.画面調整ボタン

液晶画面のコントラストを調整します。

11.掃除ボタン

バルブ下側の残留穀物を排出するボタンです。押している間だけ運転します。

注 意

機械の中に穀物が入っている時は絶対に操作しないでください。

排出運転中に押すと、逆にバルブのみ停止します。

12.水分計ボタン

現在の穀物水分を測定します。排出中、停止中のみ可能です。

13.送風ボタン

下記の3つの使い方ができます。

- ①送風機だけ運転したい時
- ②張込中に送風機を停止したい時
- ③通風乾燥中に送風を停止したい時

14.データボタン : 4.4項参照

乾燥中の各種データを表示します。

押す回数	表 示 内 容
1	直近の測定水分値と水分分布
2~10	乾燥データ0~8
11、12	異常履歴1、2
13	乾燥回数と稼動時間
14	元の画面に戻る

15.数値+(増)、-(減)ボタン

タイマー、時刻、各種設定値の変更と、「ON」・「OFF」の切り換えをします。

16.次へ▷、前へ◁ボタン

設定画面内での項目を選択します。

17.戻るボタン

標準(運転状態の表示)画面に戻ります。設定変更中の場合は、設定が確定します。

18.液晶モニター(以下モニター)

温度と水分値、終了予定期刻、水分分布などを各運転に合わせて5秒間ずつ繰返し表示します。異常が発生した場合、異常コード(エラーコード)を表示します。乾燥運転以外の時は、周囲(外気)温度を表示します。

(標準画面)

運転モード	周囲温度	水分値	熱風温度	終了予定期刻	水分分布	異常コード
停止中	○	△(手動)	×	×	△(手動)	—
張込中	○	○	×	×	○	—
乾燥	×	○	○	○	○	—
排出	○	△(手動)	×	×	△(手動)	—
異常時		運転モードによる				○

○:表示 ×:表示しない

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

4.2.各選択画面の内容と操作方法

4.2.1.穀物選択の画面



停止 15:00		
<input checked="" type="checkbox"/> もみ <input type="checkbox"/> 小麦 <input type="checkbox"/> そば <input type="checkbox"/> もち米 <input type="checkbox"/> 大麦 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 酒米 <input type="checkbox"/> ビール麦		
<input type="checkbox"/> 穀物選択で選択 <input checked="" type="radio"/> 戻るで標準画面		
運転	もみ	連続 標準 0.9

- 穀物選択ボタンを押すと、モニターは穀物選択画面を表示します。
- 穀物選択ボタンで下記の順に穀物を選択できます。
もみ→もち米→酒米→小麦→…そば→もみ…
- もち米を選択すると、運転方法は自動的に『二段』乾燥になります。
- 操作なし**20秒**で標準（運転状態の表示）画面に戻ります。または、他の操作をした場合に画面が移り、選択が確定します。
- 選択した穀物の表示が白黒反転します。

4.2.2.運転方法の選択画面



(1) 連続乾燥

停止 15:00		
<input checked="" type="checkbox"/> 連続 <input type="checkbox"/> 二段 <input type="checkbox"/> タイマー <input type="checkbox"/> 休止予約		
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択 <input checked="" type="radio"/> 戻るで標準画面		
運転	もみ	連続 標準 0.9

- 「運転方法ボタン」を押すと、モニターに運転方法選択画面を表示します。
- 「運転方法ボタン」で下記の順に運転方法を選択できます。
連続→二段→タイマー→休止予約→連続→二段→…
- 画面左側は変わりません。右側は運転方法によって表示が変わります。
- 操作なし**20秒**で標準（運転状態の表示）画面に戻ります。または、他の操作をした場合に画面が移り、選択が確定します。
- 選択した運転の表示が白黒反転します。

(2) 二段乾燥

停止 15:00		
<input type="checkbox"/> 連続 <input checked="" type="checkbox"/> 二段 <input type="checkbox"/> タイマー <input type="checkbox"/> 休止予約		休止水分 18.0% 休止時間 5.0H
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択 <input checked="" type="radio"/> 戻るで標準画面		><で項目選択 +−で変更
運転	もみ	二段 標準 0.9

- 画面右側に休止水分と休止時間を表示します。
- 変更できる数値を白黒反転します。
- 数値は最少←→最大で変わります。
- 設定範囲
休止水分…15.0～20.0% 0.5%単位
休止時間…2.0～10.0H(時間) 1.0H(時間)単位

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

(もち米・二段乾燥)

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 連続	<input checked="" type="checkbox"/> 二段	休止水分
<input type="checkbox"/> タイマー	<input type="checkbox"/> 休止予約	休止時間 16.0% 5.0H
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択		><で項目選択
<input checked="" type="checkbox"/> 戻るで標準画面		+/-で変更
運転	もち米	二段 標準 0.7

●もち米を選択した場合

休止水分…16.0%

休止時間…5.0H(時間)

各設定範囲はもち米以外と同じです。

(3) タイマー乾燥

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 連続	<input type="checkbox"/> 二段	設定時間
<input type="checkbox"/> タイマー	<input type="checkbox"/> 休止予約	1.0H
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択		><で項目選択
<input checked="" type="checkbox"/> 戻るで標準画面		+/-で変更
運転	もみ	タイマー 標準 0.9

●画面右側に設定時間を表示します。

●変更できる数値を白黒反転表示します。

●数値は、0.1←→24.0←→0.1←→24.0と繰返し表示します。初期値は1.0H(時間)です。

●設定時間単位

0.1～3.0H(時間)…0.1H(時間)単位

3.0～24.0H(時間)…0.5H(時間)単位

(4) 休止予約乾燥

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 連続	<input type="checkbox"/> 二段	休止時刻
<input type="checkbox"/> タイマー	<input checked="" type="checkbox"/> 休止予約	再開時刻 翌 6:00
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択		><で項目選択
<input checked="" type="checkbox"/> 戻るで標準画面		+/-で変更
運転	もみ	休止 標準 0.9

●画面右側に休止時刻と再開時刻を表示します。

●変更できる数値を白黒反転します。

●数値は、最少←→最大で変わります。

●設定範囲

休止時刻…20:00～24:00 30分単位

再開時刻…翌4:00～8:00 30分単位

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

4.2.3.乾燥方法の選択画面



(1) 標準乾燥

停止		15:00
<input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 食味種子 <input type="checkbox"/> 手動温度		乾燥速度 0.9%/H
<input type="checkbox"/> 乾燥方法で選択 <input checked="" type="radio"/> 戻るで標準画面		+/-で変更
運転	もみ	連続 標準

(2) 食味種子乾燥

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 標準 <input checked="" type="checkbox"/> 食味種子 <input type="checkbox"/> 手動温度		乾燥速度 0.6%/H
<input type="checkbox"/> 乾燥方法で選択 <input checked="" type="radio"/> 戻るで標準画面		
運転	もみ	連続 食味

(3) 手動温度乾燥

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 食味種子 <input checked="" type="checkbox"/> 手動温度		
<input type="checkbox"/> 乾燥方法で選択 <input checked="" type="radio"/> 戻るで標準画面		
運転	もみ	連続 手動

- 乾燥方法ボタンを押すと、モニターは乾燥方法選択画面を表示します。
- 乾燥方法ボタンで下記の順に運転方法を選択できます。
標準→食味→手動→標準→食味→…
- 画面左側は変わりません。右側は乾燥方法によって表示が変わります。
- 操作なし**20秒**で標準（運転状態の表示）画面に戻ります。または、他の操作をした場合に画面が移り、選択が確定します。
- 画面右下の乾燥方法の乾燥速度の表示（例：標準0.9の0.9）は乾減率制御が有効な場合。無効の場合は表示しません。（例：標準）

- 「もみ」乾燥速度は、0.6%／H（時間）で乾減率制御します。

- 乾燥速度は表示しません。

4.3.設定画面の内容と操作方法



(1) 設定1…初期設定

西暦	2014	汎用選択	OFF
日付	10/10	湿度センサー	OFF
時刻	00:10	遠心送風機選択	OFF
スロワー選択	OFF	比例バーナー	OFF
契約電力	2kW	表示自動戻り	ON
		自動消灯	OFF
><で項目選択		+−で変更	
設定1	もみ	連続	標準 0.9

(2) 設定2…初期設定

張込送風運動	ON	回転センサー	ON
満量自動停止	ON	穀温センサー	ON
循環量制御	ON	モニター	OFF
排出送風選択	OFF	遠隔制御	OFF
排出自動停止	OFF	インバーター通信	OFF
バラツキ乾燥	ON		
		+−で変更	
設定2	もみ	連続	標準 0.9

(3) 設定3…水分微調整

水分微調整(%)		水分停止補正(%)	
もみ	0.0	もみ	0.0
小麦	0.0	小麦	0.0
大麦	0.0	大麦	0.0
大豆	0.0	大豆	0.0
そば	0.0	そば	0.0
		+−で変更	
設定3	もみ	連続	標準 0.9

(4) 設定4…乾燥自動停止時間 他

乾燥自動停止(分)		排出循環ON時間(秒)	
もみ、そば	5	もみ、そば	6.0
小麦	5	小麦、大麦	3.5
大麦	5		
		手動送風(Hz)	45
		+−で変更	
設定4	もみ	連続	標準 0.9

●設定ボタンを押すと、モニターは設定画面を表示します。

●設定ボタンで設定画面を選択できます。

設定1→設定2→設定3→設定4→設定5
→初期化→標準画面

●①ボタンで、左上～左下～右上～右下～左上へ、
②ボタンで、逆の方向で項目を選択可能です。

●途中の画面で③戻るボタンを押すと、標準(運転状態の表示)画面に戻ります。設定変更した項目は有効です。

●④⑤ボタンで設定を変更します。(初期値を選択したときピピピとブザーが鳴る。)

●選択中の項目は、白黒反転します。

●運転モードで設定変更できない項目は選択できません。

注 意

●操作なし60秒で標準(運転状態の表示)画面に戻ります。または、他の操作をした場合に画面が移り、選択が確定します。

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

(5) 設定5…初期設定

モニター2	OFF	
局番	01	
識別	0000000000000000	
><で項目選択		+−で変更
設定5	もみ	連続
標準 0.9		

(6) 初期化…初期化①

□設定スイッチ長押しで 工場出荷時の設定にします。		
初期化したらピピピとブザーが鳴ります。		
初期化	もみ	連続
標準 0.9		

- 設定ボタン2秒長押しで初期化できます。

(7) 初期化…初期化②

初期化しました。		
初期化	もみ	連続
標準 0.9		


- 初期化完了画面を表示します。
- 標準(運転状態の表示)画面に戻ります。

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

4.4.データ画面の内容と操作方法



(1) 水分分布の画面

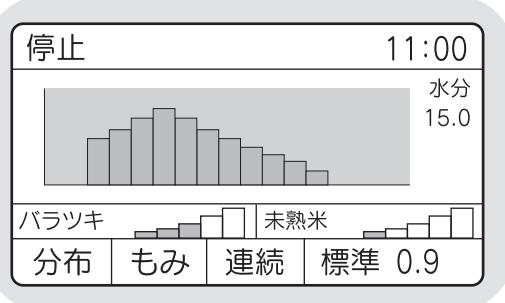

(2) 乾燥データの画面

□□	○○○○		
終了時刻	15:00	乾燥時間	13時間55分
穀物量	5.5	乾燥速度	0.9%/H
初期水分	27.0%	停止水分	14.5%
バラツキ/未熟	5/3	バラツキ/未熟	2/1
外気温度	25°C	熱風温度	50°C
灯油消費	83.0L	穀物温度	30°C
データ1	もみ	連続	標準 0.9

(3) 異常履歴の画面

□□	○○○○
コード名称	発生日時
1 E22 初回失火	10/01 22:00
2 E22 初回失火	09/28 21:58
3 E11 搬送モーター過負荷	09/28 10:00
4 E33 水分計データ通信異常	09/20 14:30
5 E17 回転検出センサー	09/20 14:29
異常 1	もみ 連続 標準 0.9

(4) 稼動時間の画面

2014/07/01	11:00
SSE-GL30~GL40 P.V.100	
乾燥回数	10回
稼動時間	210時間
稼動	もみ 連続 標準 0.9

- データボタンを押すと、モニターは下記4種類の乾燥(運転)データを順に表示します。

標準画面→水分分布→乾燥データ0(乾燥中)→乾燥データ1~乾燥データ8→異常履歴→稼動時間→標準画面…

- 操作なし60秒で標準(運転状態の表示)画面に戻ります。

- 他の操作をした場合に画面が移り、●戻るボタンで標準(運転状態の表示)画面に戻ります。

- 最新の単粒データの水分分布を表示します。

- ②③ボタンで他の水分値の参考分布画面(25%と15%)を表示します。

- は機種、○○○○はプログラムバージョンの表示です。

- データ0→データ1~データ8まで新しい順に表示します。

- ②③ボタンでデータ0←→データ8を表示します。

- 異常1はNo1~No5、異常2はNo6~10を表示します。

- ②③ボタンで異常コードとエラーメッセージの画面を表示します。

異常履歴1又は2←→E01←→E11←…→E9F←→異常履歴1又は2…


注 意

異常停止して警報ブザーが鳴っている時にデータボタンを押すと、警報ブザーが停止します。その後、データボタンを押すと、乾燥(運転)データを表示します。

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

4.5.起動画面と標準(運転状態の表示)画面

4.5.1.起動画面

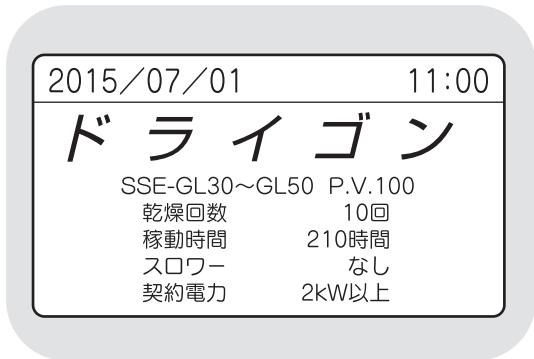

- 電源スイッチを「入」にして最初の5秒間表示します。
- 日時、愛称、型式、プログラムバージョンと、乾燥回数、稼働時間、スロワーの有無、契約電力を表示します。

注 意

機械の仕様と表示が合っていることを確認してください。異なる場合は、販売店にご連絡ください。




- スロワーの有無は、設定画面(4.3参照)で設定可能です。

注 意

スロワーなし設定でスロワー排出運転をすると、スロワーが詰まる場合があります。必ずスロワー有りの設定にしてください。

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

4.5.2.標準(運転状態の表示)画面

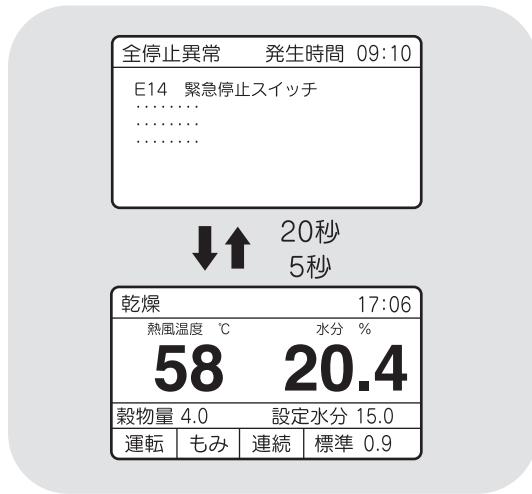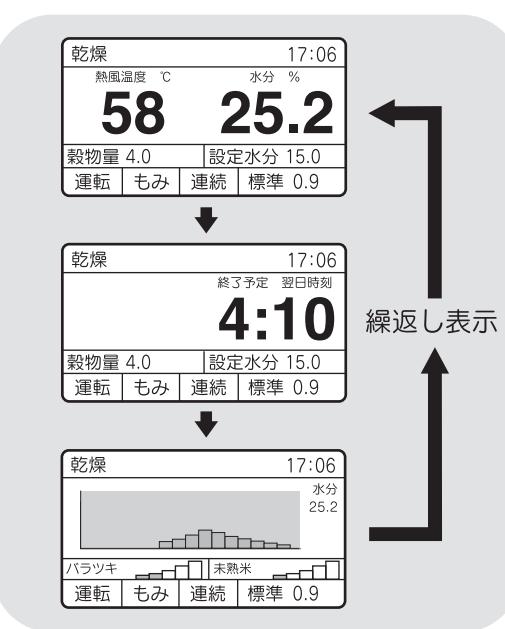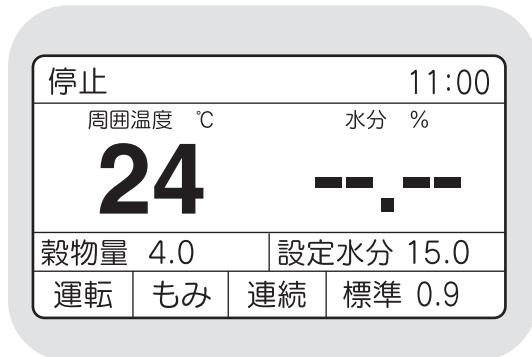

- 標準画面は運転状態を表示する画面です。
- 起動画面の次に、停止中の画面を表示します。
- 各運転に応じて、表の内容を表示します。

(標準画面)

運転モード	周囲温度	水分値	熱風温度	終了予定時刻	水分分布	異常コード
停止中	○	△(手動)	×	×	△(手動)	—
張込中	○	○	×	×	○	—
乾燥	×	○	○	○	○	—
排出	○	△(手動)	×	×	△(手動)	—
異常時	運転モードによる					○

○:表示 ×表示しない

- 乾燥中は3画面を5秒ずつ繰返し表示します。

- 各運転中に安全装置が作動した場合は、警報ブザーが鳴り、異常表示画面と温度・水分の画面を20秒と5秒で交互表示します。異常内容によっては、警報ブザーが鳴らない場合があります。


注 意

警報ブザーを停止させたい場合は、データボタンを押します。
交互表示は継続します。

4.操作部の説明と安全装置のはたらき


4.6.試料取出方法

試料取出方法について説明します。

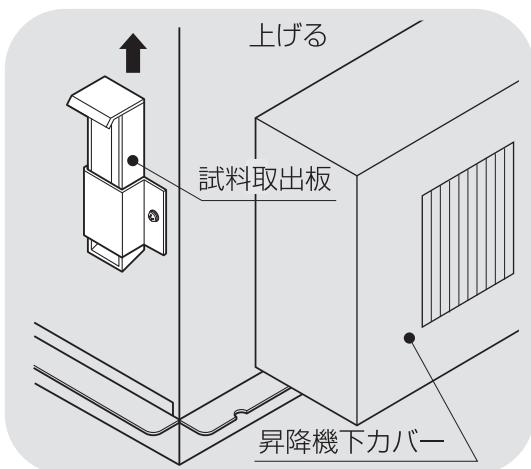

① 試料取出方法

試料取出板を持ち上げ、中に試料が入るまで20~30秒間待ちます。

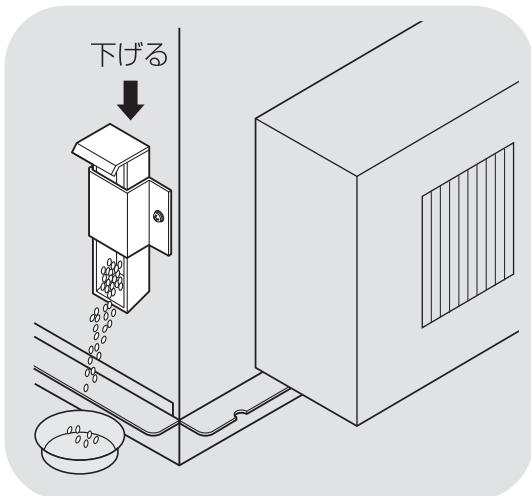


② 試料が中に入ったら、試料取出板を下げる試料を出します。

4.7.安全装置とセンサーのはたらき

安全装置とセンサーの機能について説明します。

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

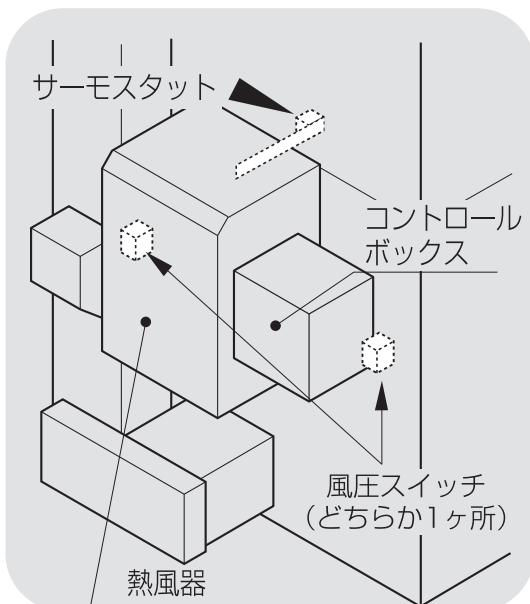


① 風圧スイッチ

- 乾燥風量が減ると、このスイッチが作動して燃料を停止し、ブザーと異常コード**E51**表示で知らせます。
- 機械の中段前部にあります。

② サーモスタット

- 乾燥風量低下やバーナーの異常燃焼で熱風器内部が過熱すると、このセンサーが作動して燃料を停止し、ブザーと異常コード**E55**表示で知らせます。
- 热風器内部にあります。

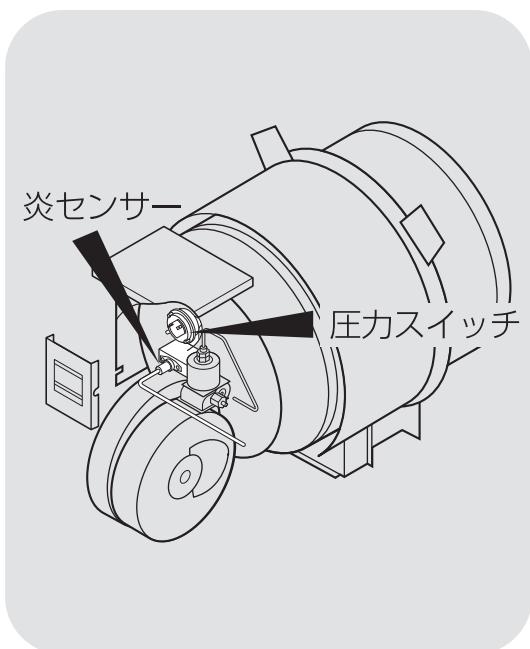


③ バーナーファン圧力スイッチ

- バーナー部の燃焼風量が減ると、このスイッチが作動して燃料を停止し、ブザーと異常コード**E26**表示で知らせます。
- 热風器内のバーナー部にあります。

④ 炎センサー（フレームアイ）

- バーナーの炎を監視し、着火確認と燃焼中の異常失火を検知します。
- 異常を検知すると、燃料を停止し、ブザーと異常コード**E23、E24、E25**表示で知らせます。
- 热風器内のバーナー部にあります。

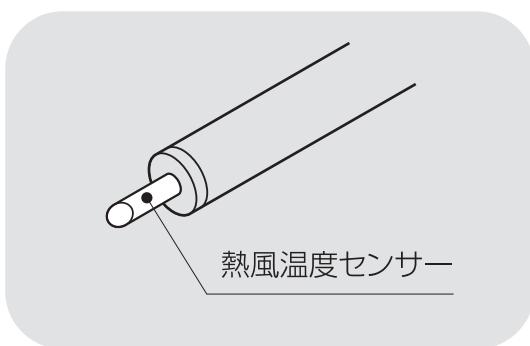


⑤ 热風温度センサー

- 热風の温度を感知し、乾燥制御します。
- センサーの故障を検知した場合は、乾燥中は安全な温度で乾燥を継続し、異常コード**E41、E42**表示で知らせます。
- 热風路内部にあります。

注 意

⑤と⑩(後述)はセンサー自体の故障。
その他は安全装置の作動です。

4.操作部の説明と安全装置のはたらき

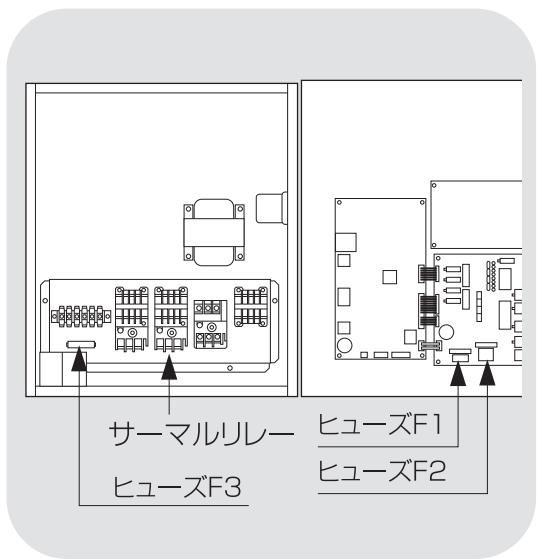


6 サーマルリレー

- モーターの電流が定格を超えると、この安全装置が作動してモーターを停止し、ブザーと異常コードE11、E12、E15で知らせます。
- コントロールボックス内部にあります。
- 作動後1~2分で自動復帰します。


7 ヒューズ

- コントロールボックスの回路に過電流が流れるとき、このヒューズが切れます。
F1 100V:異常コードE01表示
F2 200V:表示なし、F3 200V:表示なし
- コントロールボックス内部にあります。

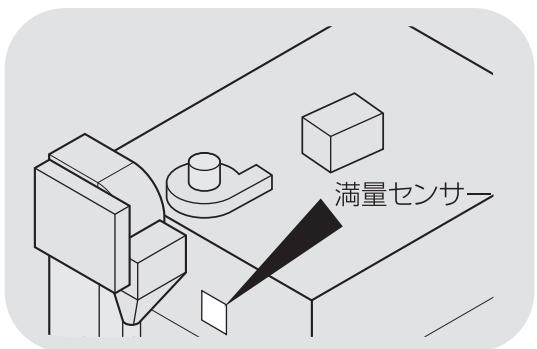

8 満量センサー

- 機械に張込んだ穀物が最大張込量になると、このセンサーが作動します。
- ブザーで知らせますので、張込を停止してください。機械は1分後に自動停止します。
- 張込量の調整は可能です。調整は購入先に依頼してください。

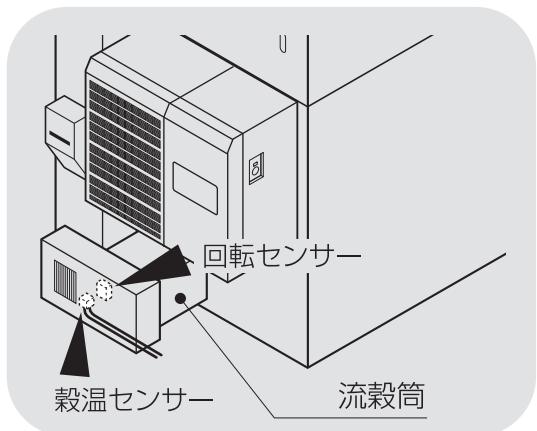


9 回転センサー

- 昇降機、下部スクリューが運転中に停止した場合、モーターを停止し、ブザーと異常コードE17で知らせます。
- 下部スクリューの前にあります。

10 穀温センサー

- 穀物の温度を感知し、乾燥制御します。
- センサーの故障を検知した場合は、異常コードE44表示で知らせます。
- 流穀筒内部にあります。

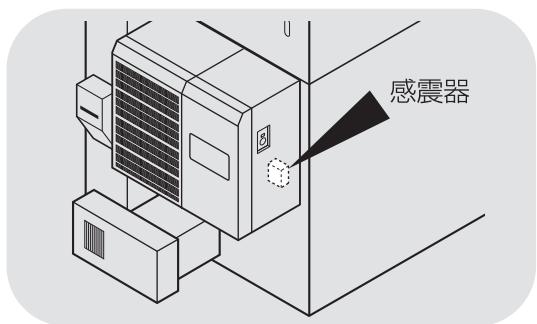

11 感震器

- 万一、地震が発生した場合、この安全装置が作動し、ブザーと異常コードE14で知らせます。
- 機械の中段前部にあります。

5

収穫期前の確認と作業



この章では、機械を使用する収穫期の前に行う確認と作業について説明しています。

- 5.1.各部の確認と作業
- 5.2.修理・有償点検履歴控

5. 収穫期前の確認と作業

5.1. 各部の確認と作業

収穫期の前には、2.2安全に作業を行うための注意事項(2-3)と2.3火災を防ぐための注意事項(2-5)を参照して、安全の確認を行ってください。

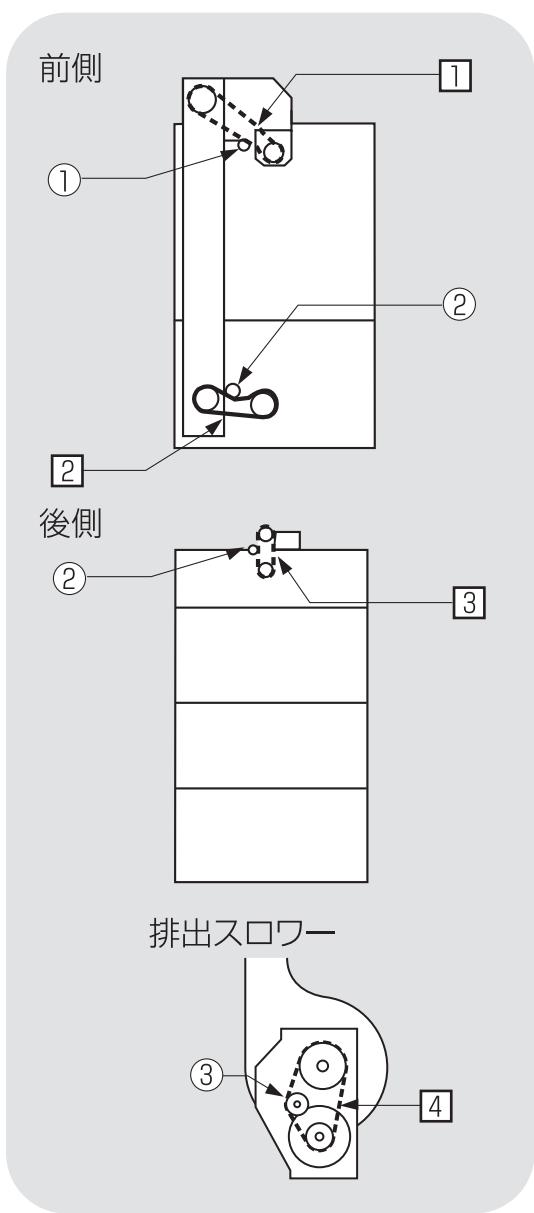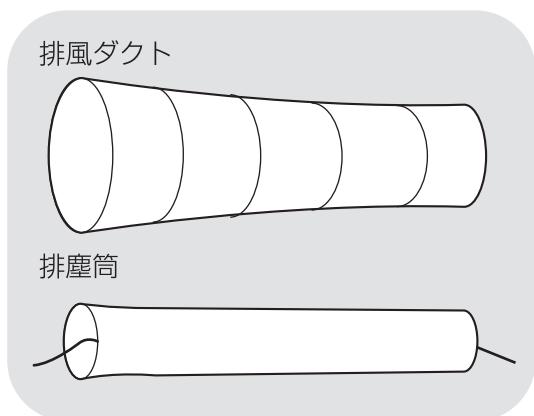

① ダクト類の確認

● 排風ダクト、排塵筒が破れたり穴があいたりしていないことを確認してください。傷んでいる場合は、購入先に部品を注文してください。

12. 保守部品表参照

② Vベルト、チェーン、バケットの確認

● この機械には、下表のVベルトを使用しています。

10.2. Vベルトの張り調整と点検を参照して、2~3年ごとに②下部スクリュー駆動Vベルトを点検してください。②下部スクリュー駆動Vベルト以外は購入先に依頼してください。


■ Vベルト・チェーン

番号	名 称
1	昇降機駆動Vベルト
2	下部スクリュー駆動Vベルト
3	上部スクリュー駆動Vベルト
4	スロワー駆動Vベルト(オプション)
5	チェーン

■ テンション・スプロケット

番号	名 称
①	テンションブーリーC(V溝)
②	テンションブーリーB(平)
③	テンションブーリーA(V溝)
④	バルブ駆動スプロケット
⑤	バルブ軸駆動スプロケット
⑥	ガイドスプロケット

5. 収穫期前の確認と作業

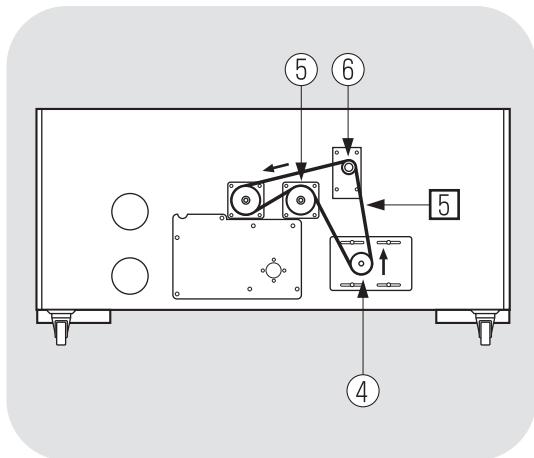


- チェーンが油切れしていないことを確認してください。


手順は、10.3. チェーンの張り調整と注油(10-3)を参照してください。



はずしたカバーは必ず取付けてください。

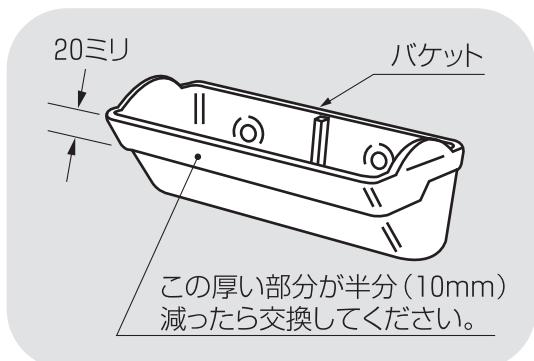

- 昇降機のバケット、バケットベルトが傷んでいないことを確認してください。
昇降機の点検窓から確認できます。
傷んでいる場合は、購入先にバケット、バケットベルト交換を依頼してください。

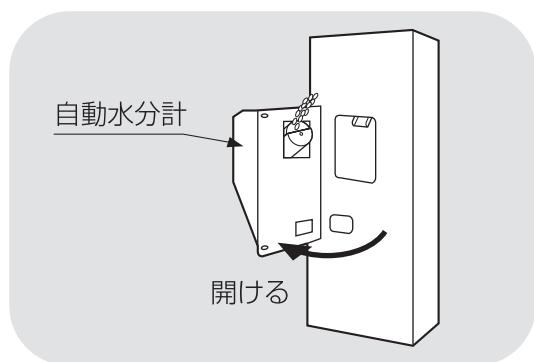

③ 自動水分計の確認

- 水分が分かっている玄米で、自動水分計の点検をしてください。確認手順は7.5.点検を参照してください。



水分が0.6%以上異なる場合は、購入先に点検を依頼してください。

- 水分微調整を行なう場合は、7.6.水分の微調整の方法を参照してください。

5.収穫期前の確認と作業

5.2.修理・有償点検履歴控

- 1年に1度、あるいは500時間毎に、熱風路内の掃除、バーナーの点検、掃除を購入先にご依頼ください。
- 修理や有償点検をお受けになった場合は、その内容を点検者に記入してもらつてください。

①修理履歴控

月 日	内 容	所要時間	確認印

②有償点検履歴控

月 日	内 容	所要時間	確認印

6

機械の運転操作

この章では、機械の運転前の確認と作業および、張込、乾燥、排出の各運転操作について説明しています。

- 6.1.運転前の確認と作業
- 6.2.張込運転
 - 6.2.1.張込量の目安
 - 6.2.2.張込運転
- 6.3.乾燥運転
 - 6.3.1.乾燥運転の種類
 - 6.3.2.『糀』乾燥の注意点
 - 6.3.3.糀の連続・『標準』乾燥運転
 - 6.3.4.糀の『通風』乾燥運転
 - 6.3.5.糀の『二段』乾燥運転
 - 6.3.6.糀の『タイマー』乾燥運転
 - 6.3.7.糀の『休止予約』乾燥運転
 - 6.3.8.糀の『食味・種子』乾燥運転
 - 6.3.9.糀の『手動温度』乾燥運転
 - 6.3.10.『小麦』の乾燥運転
 - 6.3.11.『ビール麦』の乾燥運転
 - 6.3.12.『そば』の乾燥運転
 - 6.3.13.水分確認
 - 6.3.14.追加乾燥運転
- 6.4.排出運転
- 6.5.緊急時の停止方法・停電時の復帰方法

6.機械の運転操作

6.1.運転前の確認と作業

機械の運転前には2.4.乾燥を上手に行うための注意事項を参照して、次の各部の確認と作業を行ってください。



高所作業は、必ず購入先に依頼してください。






- はずしたカバー、点検窓は、必ず元どおりに取り付けてください。
- 周囲の安全を確認してから、運転を始めてください。



ネジがしっかりと締付けてあることを確認してください。



機械を深夜運転する場合は、騒音で近所に迷惑をかけないよう配慮してください。

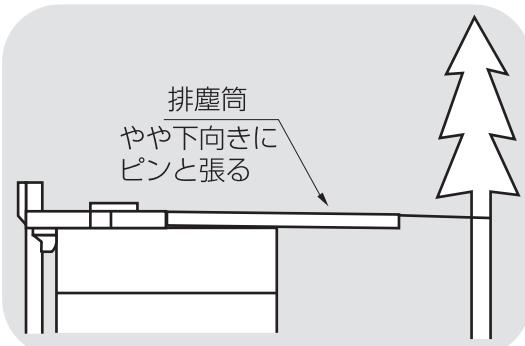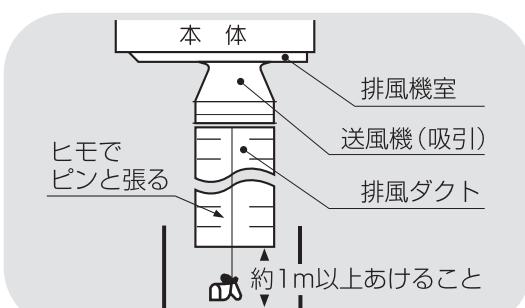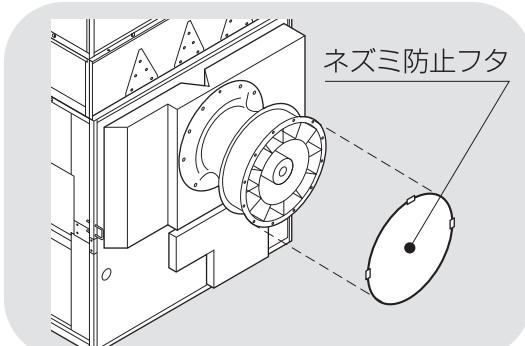


①排風ダクトの確認

- ネズミ防止フタがはずれていることを確認してください。
- 排風ダクトは送風機からまっすぐ伸びていて、途中で折れ曲がっていないこと、及び風よけから1m以上離れていることを確認してください。

②排塵筒

- 排塵筒が途中で曲がらないように引張ってあることを確認してください。

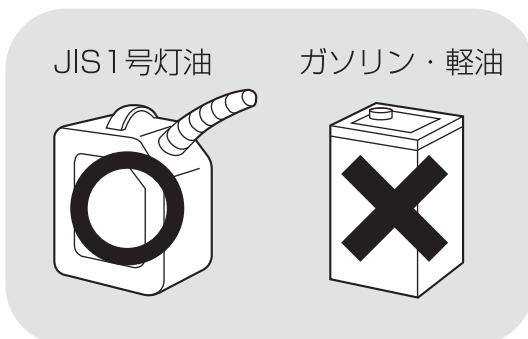

③ 給油


- 燃料タンクにJIS1号灯油（白灯油）を給油してください。
- こぼれたJIS1号灯油（白灯油）は必ずきれいにふき取ってください。



- 燃料はJIS1号灯油（白灯油）を使用してください。
- 軽油・ガソリンは火災の原因になりますから、絶対に使用しないでください。

④ カバーの確認


- 各カバーが取付けてあることを確認してください。

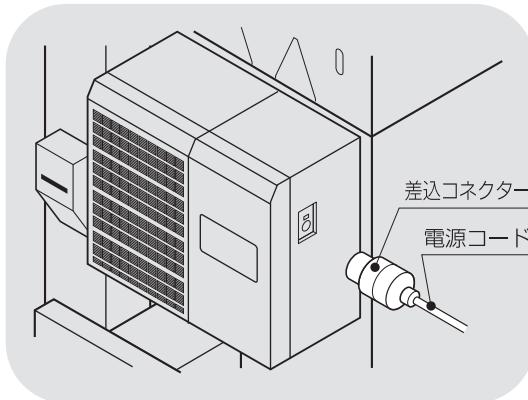

⑤ 電源コードの確認




- 乾燥機に接続している電源コードの被覆に異常がないか、コネクターに破損はないか確認してください。

メンテナンス情報画面

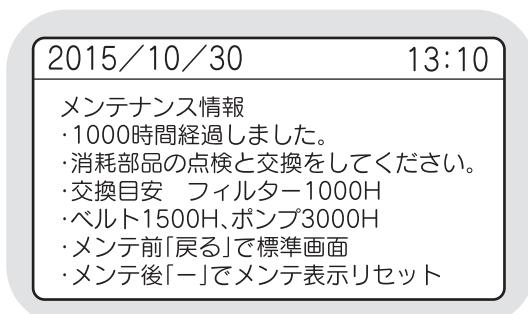

- 電源を入れた際、1000時間ごとにメンテナンス情報画面を表示します。購入先に点検を依頼してください。
- 点検が終了したら、メンテナンス情報画面の表示中に「-」ボタンを押してください。

6.機械の運転操作

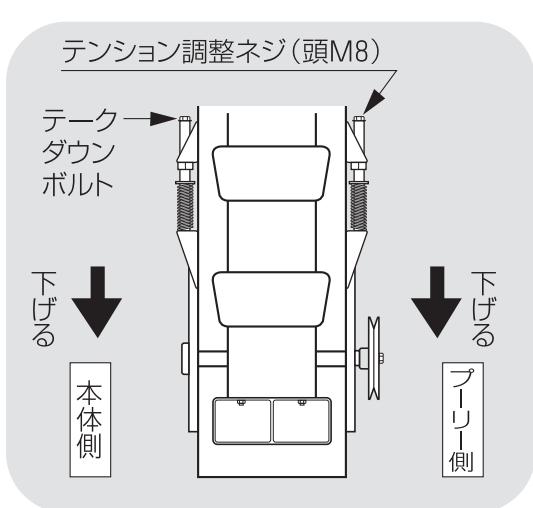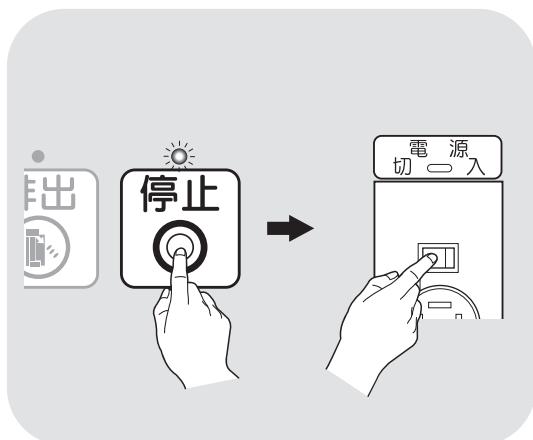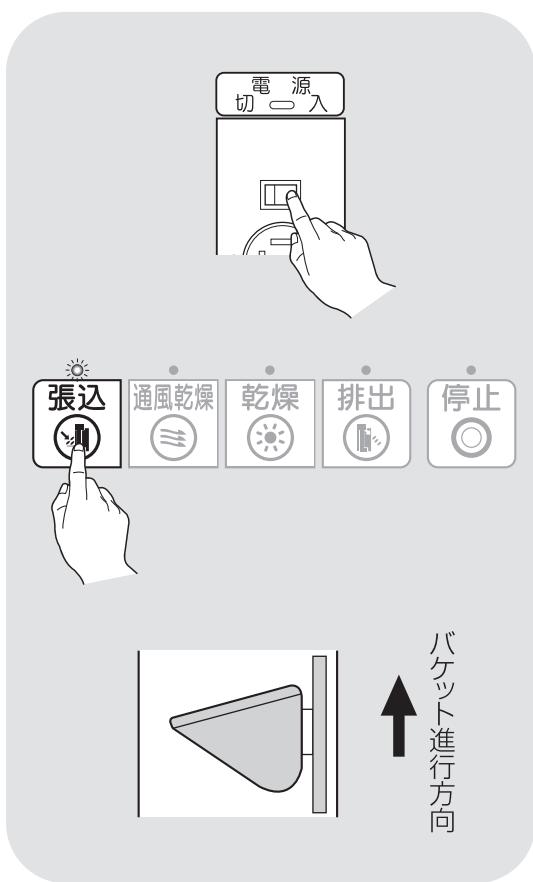

⑥回転方向の確認

- コントロールボックスの電源スイッチを『入』にします。停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。
- 張込ボタンを押します。張込ランプが点灯し、ピピピと警告音が鳴り、モーターが回ります。
- 昇降機の点検窓でバケットの進行方向を確認します。上に向かって動いていれば、回転方向が合っています。モニターは『張込・送風』を表示します。




注 意

回転方向が逆の場合には、購入先に変更を依頼してください。

- 停止ボタンを押し、電源スイッチを『切』にします。
- 停止ランプとモニター表示が消えます。

⑦昇降機の確認

- ⑥の確認のとき、昇降機からカタカタ音がした場合は、昇降機のバケットベルトの張りを調整します。
- 調整の仕方は10.1.バケットベルトの張り調整を参照してください。

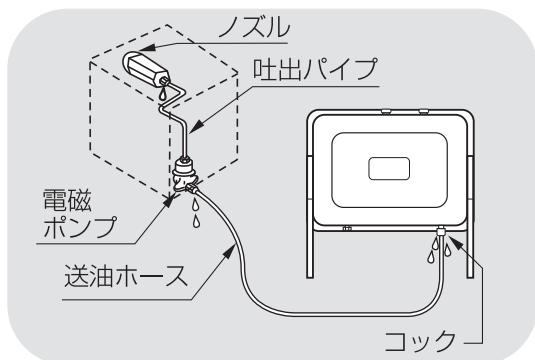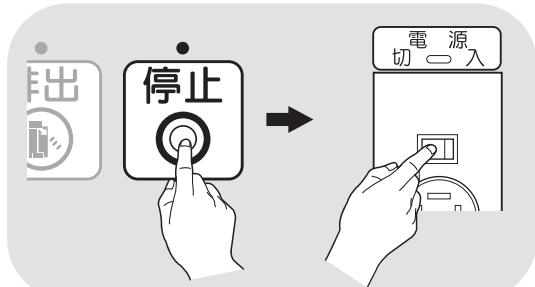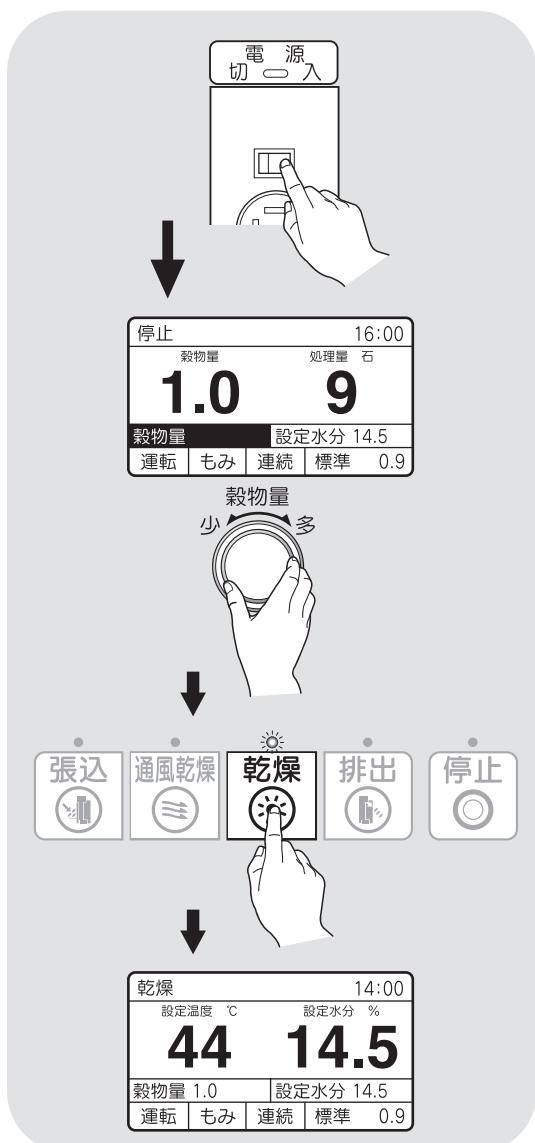

⑧バーナーの点火確認

- 燃料タンクのコックが開いていることを確認します。
- コントロールボックスの電源スイッチを『入』にします。
- 穀物量ツマミを回して、穀物量表示を1.0にセットします。
- 乾燥ボタンを押します。
- ピピピピと警告音が鳴ります。
- 各モーターが回ります。
- モニターは、「温度・水分、時刻、水分分布グラフ」を繰返し表示します。
- バーナーは10~20秒後に点火します。
- その後しばらくすると、消火、燃焼を繰返します。
- 一度で点火しない場合は、停止ボタンを押し、もう一度乾燥ボタンを押してください。それでも点火しない場合は、この作業を何回か繰り返してください。

- 点火の確認が済んだら、停止ボタンを押します。自動冷却運転終了(90秒)の後に電源スイッチを『切』にします。

- 燃料配管に油もれがないことを確認してください。



燃料配管に油漏れがある場合は、運転をやめ購入先に点検・修理を依頼してください。

6.機械の運転操作

6.2.張込運転

6.2.1.張込量の目安

- 最大張込量、最少張込量の目安はコンバイン袋(約32kg入り)で右の表のとおりです。
- コンバイン袋に詰められた量や選別状態により、10%前後の差がです。

標準張込量

標準張込量—参考コンバイン袋数(粒)

型 式	SSE -GL30K	SSE -GL35K	SSE -GL40K	SSE -GL45K	SSE -GL50K
最少袋数	25	25	25	25	25
最大袋数	93	109	125	140	156

注 意

- 初回の乾燥のときには、最大張込量より少なめに刈取ってください。
- 最少袋数の張込量の場合、分散の状態によっては乾燥部の網の部分が露出して、乾燥時間が長くなる場合があります。
- 20%以下の小麦乾燥の場合は、⑤の窓以下の張込量にして下さい。

- 各容量表示窓と張込量の目安は、下表のとおりです。

満量窓(最上位の窓)から穀物が見える前に警告音が鳴ることがあります。

容量表示窓と張込量の関係(目安)

型 式		窓									
		1	1.5	2	2.5	3 30石満量	3.5 35石満量	4 40石満量	4.5 45石満量	5 50石満量	
SSE-GL50K	石 俵	9	14	20	25	30	35	40	45	50	
	石 俵	11	17	24	30	36	42	48	54	60	
SSE-GL45K	石 俵	9	14	20	25	30	35	40	45		
	石 俵	11	17	24	30	36	42	48	54		
SSE-GL40K	石 俵	9	14	20	25	30	35	40			
	石 俵	11	17	24	30	36	42	48			
SSE-GL35K	石 俵	9	14	20	25	30	35				
	石 俵	11	17	24	30	36	42				
SSE-GL30K	石 俵	9	14	20	25	30					
	石 俵	11	17	24	30	36					

注 意

最少の張込量①より少ない張込量で、乾燥運転はしないでください。

6.2.2.張込運転

糀(麦)を張込む場合は、次の運転操作を行ってください。




張込運転中は、ロータリーバルブが周期的に回転します。張込ホッパーの中へ手を入れないでください。

注 意

- 満量になると、**警告音**が鳴り、**自動停止**します。すぐ張込みを停止してください。
張込み過ぎると、機械故障の原因になります。
- 入りきらなかった糀(麦)は、乾燥開始後、量が減ってから張込みしてください。
コンバイン袋で1~2袋張込可能で、1時間以内なら乾燥ムラになりません。
- 張込時は、糀(麦)の水分が高いため、分散状態は昇降機(前)側が少し低くなる傾向があります。
- 張込速度の違いで分散状態が変わります。調整が必要な時は、購入先に依頼してください。

操作パネル

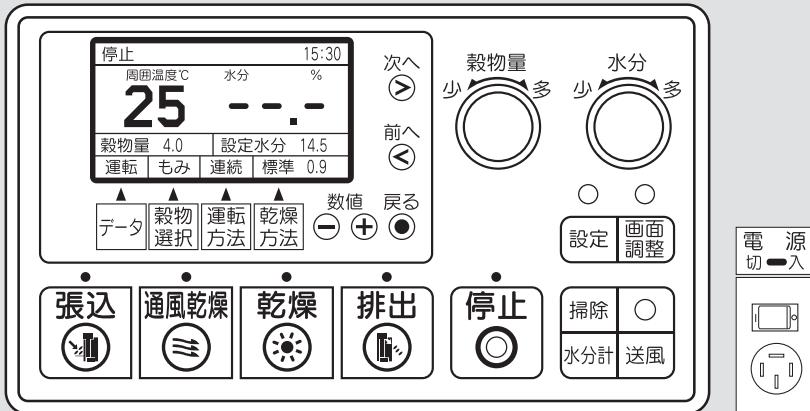


送風しながらホッパーを閉めると、風の力でホッパーが引きよせられて急に閉まり、指をはさむことがあります。

ホッパーを閉める場合は、乾燥機を停止させてから閉めてください。

注 意

送風機を横に取り付けた場合、張込み中の送風はしないでください。穀物が飛ぶことがあります。

6.機械の運転操作

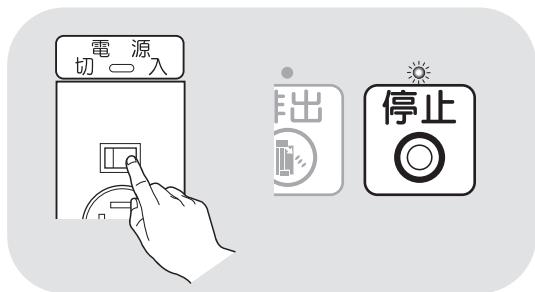

① 電源スイッチ(コントロールボックス)を『入』にします。


- 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。



② 『穀物選択』をセットします。

- 選択ボタンを押してモニターに張込む穀物を表示するようにします。

③ 張込ホッパーを開けます。

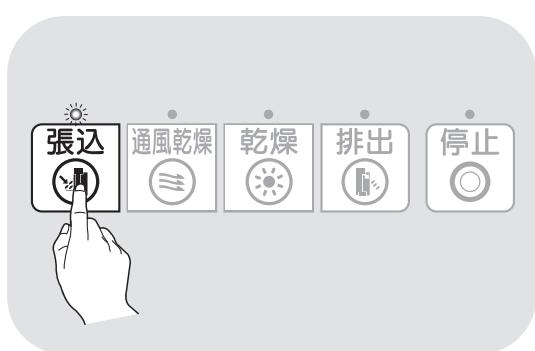


④ 『張込』ボタンを押します。

- 張込ランプが点灯し、警告音が鳴ります。モニターは『張込・送風』を表示します。送風機も運転します。


※送風機を横取付してある場合、送風ボタンを押し、送風機の運転を止めてください。穀物が飛散するのを防止します。

⑤ 粉(麦)を張込ホッパーから張込みます。

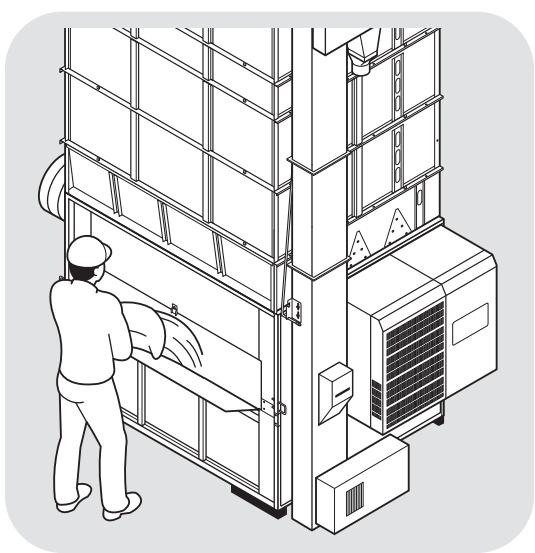




注 意

最上位の1つ下の容量表示窓まで粉(麦)が張込まれたら、以後張込ホッパーに入れ過ぎないように注意しながら張込んでください。

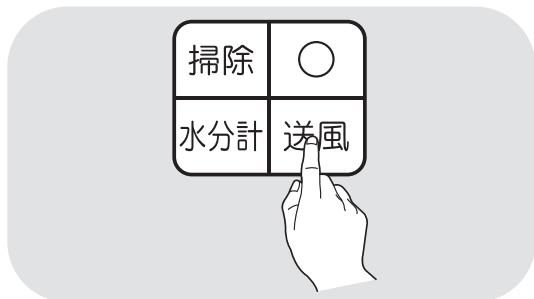

注 意

張込中に送風を停止する場合は、送風ボタンを押してください。

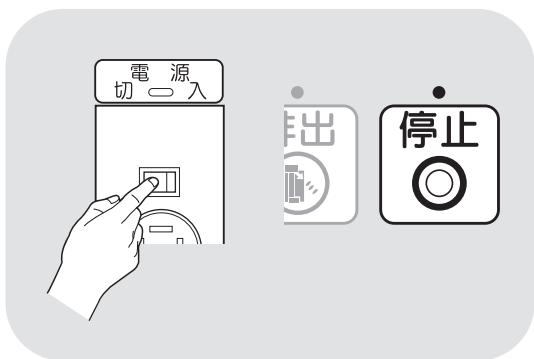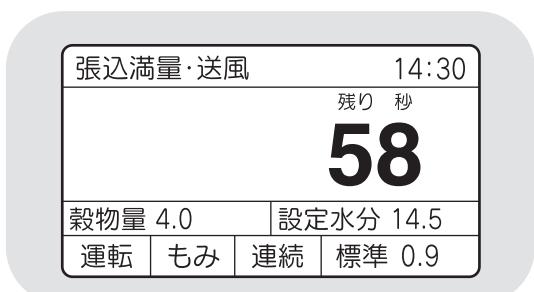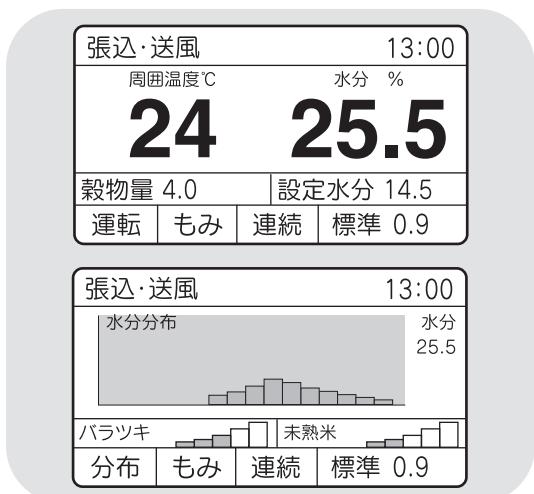

- ⑥ 張込中は10分おきに水分測定を行いデータ表示します。

- ⑦ 満量になると、満量センサーが作動し警告音で知らせます。

- 機械は1分後に自動停止し、同時に警告音も停止します。

その間、張込ホッパーに入れ過ぎないように注意してください。

モニターは「張込満量・送風」と、残り時間を秒で表示します。

- 張込作業を停止します。
- 張込ランプは点滅を続けます。

- ⑧ 「停止」ボタンを押します。

- 停止ランプが点灯します。

- 張込ホッパーを閉めます。

- ⑨ 電源スイッチを『切』にします。

- 停止ランプとモニター表示が消えます。

注 意

張込が終わったら、必ず張込ホッパーを閉めてください。

6.機械の運転操作

6.3.乾燥運転



- 給油は、必ず運転前に行ってください。
- 運転中に給油が必要な場合は、一旦運転を停止してから給油してください。
- 給油中は火気を近づけないでください。
- 無人運転は避けてください。



運転中のバーナーは熱いのでさわらないでください。

注 意

- 運転を停止する場合は、停止ボタンを押してください。バーナー冷却運転(90秒)の後に、機械が停止します。
- 張込ホッパーは必ず閉めてください。
- 穀物量の設定は各乾燥毎に行なってください。

6.3.1.乾燥運転の種類

4種類の運転方法(連続、二段、タイマー、休止予約)と、3種類の乾燥方法(標準、食味・種子、手動温度)、及び通風乾燥について説明します。

停止		15:00
<input checked="" type="checkbox"/> 連続 <input type="checkbox"/> 二段 <input type="checkbox"/> タイマー <input type="checkbox"/> 休止予約		
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択 <input checked="" type="radio"/> 戻るで標準画面		
運転	もみ	連続
		標準 0.9

データ 谷物選択 運転方法 乾燥方法

運転方法

① 連続

- 自動水分計の希望停止水分になるまで連続して乾燥する方法です。
- 通常この運転モードで乾燥します。

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 連続 <input checked="" type="checkbox"/> 二段 <input type="checkbox"/> タイマー <input type="checkbox"/> 休止予約		休止水分 休止時間
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択 <input checked="" type="radio"/> 戻るで標準画面		><で項目選択 + -で変更
運転	もみ	二段
		標準 0.9


データ 谷物選択 運転方法 乾燥方法

② 二段

- 乾燥途中で一度停止し、数時間休止した後、再度乾燥運転を始め、希望停止水分まで乾燥します。

複数の田(畑)の粉(麦)を張込む、倒伏した粉など水分バラツキが多い場合に使用します。

- 休止水分は18%です。15~20%まで変更できます。※0.5%単位
- 休止時間は5時間です。2~10時間まで変更できます。※1.0時間単位

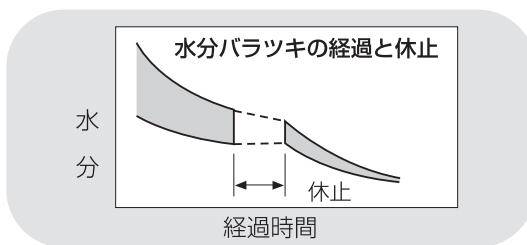

6.機械の運転操作

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 連続 <input type="checkbox"/> 二段 <input checked="" type="checkbox"/> タイマー <input type="checkbox"/> 休止予約		設定時間 1.0H
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択 <input checked="" type="checkbox"/> 戻るで標準画面		><で項目選択 + -で変更
運転	もみ	タイマー 標準 0.9

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 連続 <input type="checkbox"/> 二段 <input type="checkbox"/> タイマー <input checked="" type="checkbox"/> 休止予約		休止時刻 22:00 再開時刻 翌6:00
<input type="checkbox"/> 運転方法で選択 <input checked="" type="checkbox"/> 戻るで標準画面		><で項目選択 + -で変更
運転	もみ	休止 標準 0.9

停止		15:00
<input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 食味種子 <input type="checkbox"/> 手動温度		乾燥速度 0.9%/H
<input type="checkbox"/> 乾燥方法で選択 <input checked="" type="checkbox"/> 戻るで標準画面		+ -で変更
運転	もみ	連続 標準

データ 製物 選択 運転 方法 乾燥 方法 数値 - +

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 標準 <input checked="" type="checkbox"/> 食味種子 <input type="checkbox"/> 手動温度		乾燥速度 0.6%/H
<input type="checkbox"/> 乾燥方法で選択 <input checked="" type="checkbox"/> 戻るで標準画面		
運転	もみ	連続 食味

停止		15:00
<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 食味種子 <input checked="" type="checkbox"/> 手動温度		
<input type="checkbox"/> 乾燥方法で選択 <input checked="" type="checkbox"/> 戻るで標準画面		
運転	もみ	連続 手動

③ タイマー乾燥

- タイマーでセットした時間だけ運転します。
追加乾燥したい場合などに使用します。
- 自動水分計と併用した場合は、どちらか早い方で停止します。

④ 休止予約乾燥

- 夜間に運転を停止し、翌朝から再開する乾燥です。
- 停止時刻 22:00
(20:00~0:00まで変更可能)
- 再開時刻 翌6:00
(翌4:00~8:00まで変更可能)

乾燥方法

① 標準乾燥

- 通常の乾燥速度で乾燥します。
- 乾燥速度を変更できます。
(もみ=0.6~1.0%/H)
- 乾減率をみながら熱風温度を自動的に上げ下げして乾燥します。

注 意

- 乾燥速度を1.0%/H以上にすると、**胴割れの危険**があります。胴割れしやすい品種の粉の場合には、使用できません。
- 乾燥後の余熱乾燥で乾燥が進む事もあります。
シーズン初めの乾燥は、水分設定を高め(0.5%程度)にして、その年の状況を確認してください。

② 食味・種子乾燥

- お米の品質、食味を保持する乾燥、種子用の乾燥です。
- 発芽率の低下を防ぐため、乾燥温度を下げています。
- 粉では乾燥初期40°C、終了時45°Cになります。

③ 手動温度乾燥

- 手動で熱風温度を設定して、乾燥します。
設定範囲は1~65°C。ただし周囲温度より低い温度は設定できません。

通風乾燥運転

- バーナーを停止して、常温の風で乾燥する方法です。
- 刈取り途中で、乾燥機の中に生糀(麦)が長時間張込まれている場合、内部で生糀(麦)が蒸れる可能性があります。このような場合に、蒸れ防止のために使用します。

6.機械の運転操作



6.3.2.「糀」乾燥の注意点

通常乾燥すると、品質を損なう場合がある糀の乾燥の注意点について説明します。



胴割れしやすい品種

アキヒカリ アキユタカ 碧風 イシヒカリ
オオセト カツラワセ キヨニシキ コチヒビキ
ササミノリ サトホナミ ともゆたか トヨニシキ
ニホンマサリ はつかおり フジミノリ
ホウネンワセ モチ米全般 酒米全般 など

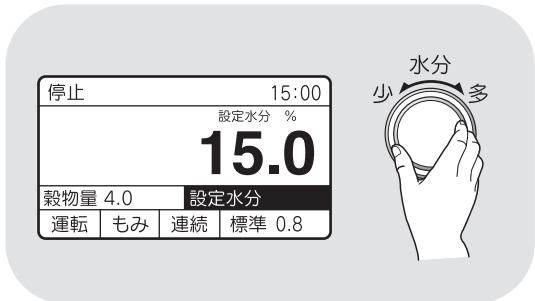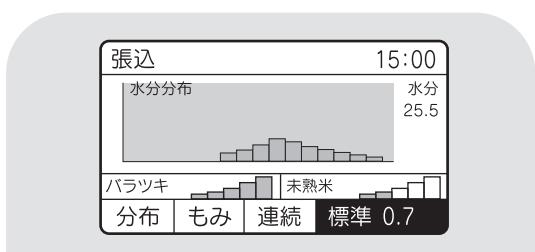

①刈遅れの糀

●刈遅れ（過熟）や脱ぶ米のある糀は、胴割れが発生しやすいので、**標準乾燥**で、乾燥速度を**0.6%/H**に下げて、ゆっくり乾燥します。

②胴割れしやすい糀

●従来から軟質米地域と言われている地域の品種および胴割れが発生しやすい品種の場合も、上記①と同様の方法で乾燥します。

③水分バラツキの多い糀

●標準乾燥で水分バラツキか未熟米が「4又は5段階」または、水分バラツキ、未熟米とともに「3段階以上」の場合は、自動的にバラツキ乾燥に移行します。

品質重視の観点から、乾燥速度が0.7% /hに変更され、乾燥時間が2~4時間長くなります。

バラツキ乾燥に移行すると画面の乾燥方法の枠内が暗転し「標準0.7」と表示します。


●又は、「**二段乾燥**」を選択し運転することで5時間休止して、水分バラツキを減らします。休止時間は2~10時間まで変更できます。

●収穫作業の段取りも考慮して選択してください。

④未熟米の多い糀

●未熟米表示が『5段階』の場合は次のいずれかの方法で乾燥してください。

①**設定水分**を目標水分より**0.5%位高めに設定**して乾燥します。未熟米の影響で乾き過ぎになるのを防ぐためです。

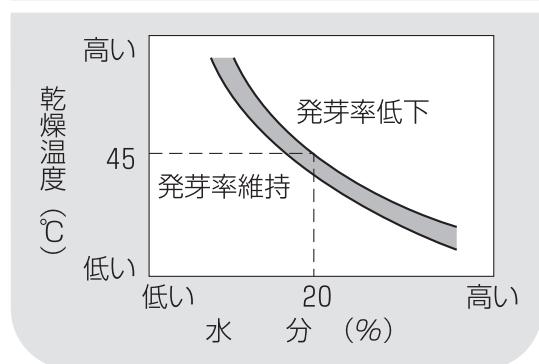

④『二段』乾燥運転します。

水分18%で5時間休止して水分のバラツキを減らし、乾き過ぎを防ぎます。

休止時間は変更できます。

⑤『食味種子』乾燥に設定し、ゆっくり乾燥します。

- 収穫作業の段取りも考慮して選択してください。

⑤ 5 もち米

●もち米の乾燥で、ハゼさせたい場合は、穀物選択を『もち米』にします。運転方法は、自動的に二段乾燥になります。乾減率は0.7%/H設定になります。

●16%で休止し、5時間後に再開します。

●標準乾燥で連続で乾燥すると、胴割れの原因になります。

⑥ 6 種 粉

●『食味種子』乾燥に設定します。

●発芽率の低下を防ぐため、乾燥初期は40°C以下、水分が約20%以下になったら、45°C以下の熱風温度で乾燥します。

⑦ 7 酒 米

●酒米は、粒が大きく胴割れが発生しやすいので、標準の温度より下げて乾燥します。

●穀物選択を『酒米』にすると、乾燥方法が自動的に『食味・種子』になります。乾減率は0.5%/H設定になります。

●地域の指導機関や顧客の情報を参考にして乾燥してください。

⑧ 8 新しい品種の粉

●新しい品種の乾燥方法は、地域の指導機関の指導に従ってください。


6.機械の運転操作

6.3.3.粉の連続・『標準』乾燥運転

粉の標準乾燥運転の方法を次に示します。

注 意

- 標準乾燥『1.0』モードで乾燥すると、標準乾燥『0.8』『0.9』より2~3時間乾燥が速くなりますので、胴割れしやすい品種の粉での乾燥にはおすすめできません。

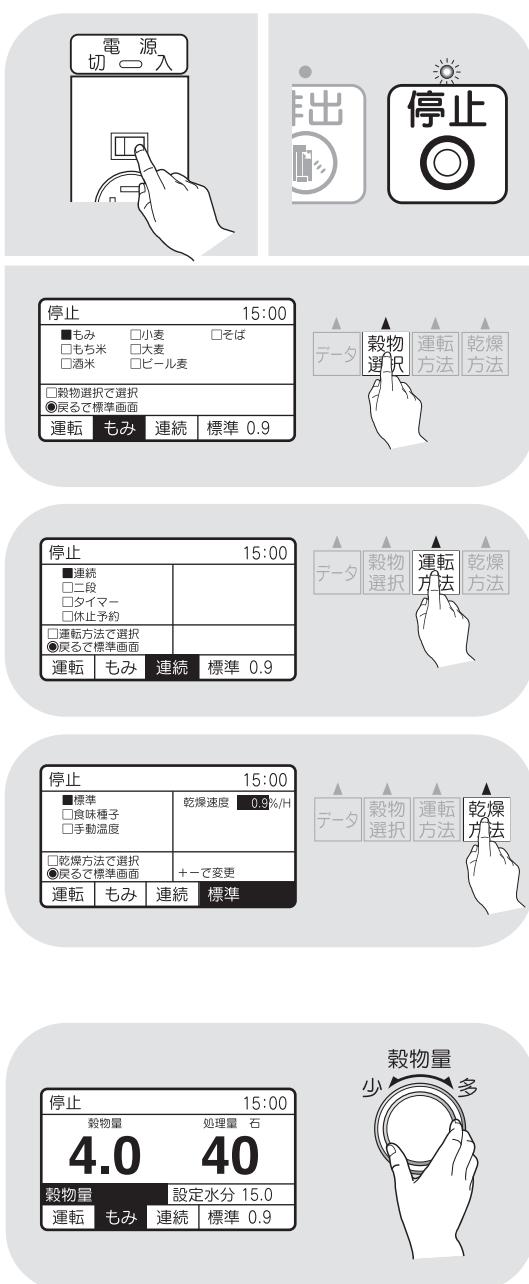

- ①電源スイッチを「入」にします。

- 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。

- ②『穀物選択』をセットします。

- 『穀物選択』ボタンを押し、モニターに『もみ』を表示するようにします。

注 意

穀物選択は正しくセットしてください。『もみ』以外にセットすると、間違った水分値を表示し、希望の水分に仕上がりません。

- ③『運転方法』をセットします。

- 『運転方法』ボタンを押して、モニターに『連続』を表示するようにします。

- ④『乾燥方法』をセットします。

- 『乾燥方法』ボタンを押して、モニターに『標準0.9』を表示するようにします。

- 乾減率を『0.9』以外にする場合は、 \oplus 、 \ominus ボタンを押して変更します。



- ⑤穀物量をセットします。

- 『穀物量』ツマミを回して穀物量の表示を張込まれた窓の数字に合わせます。


- 乾燥ボタンを押した後に、穀物量を変更してもかまいません。

注 意

- 収穫期の初めての乾燥や、品種が変わったときは、胴割れ発生防止のため、乾燥選択を『標準0.7』にセットして乾燥してください。ただし、乾燥時間は1~2割長くなります。
- 種粉は必ず『食味・種子』乾燥で乾燥してください。

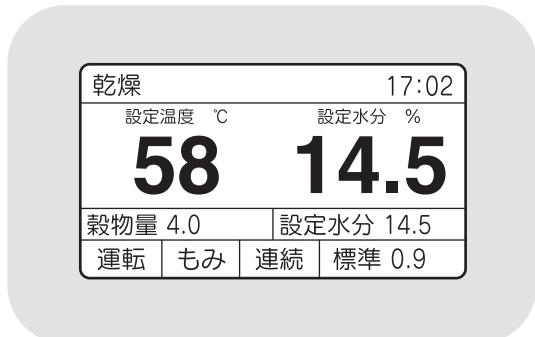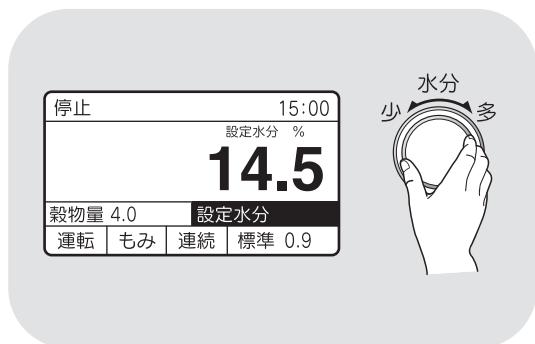

●自動運転初期の表示例

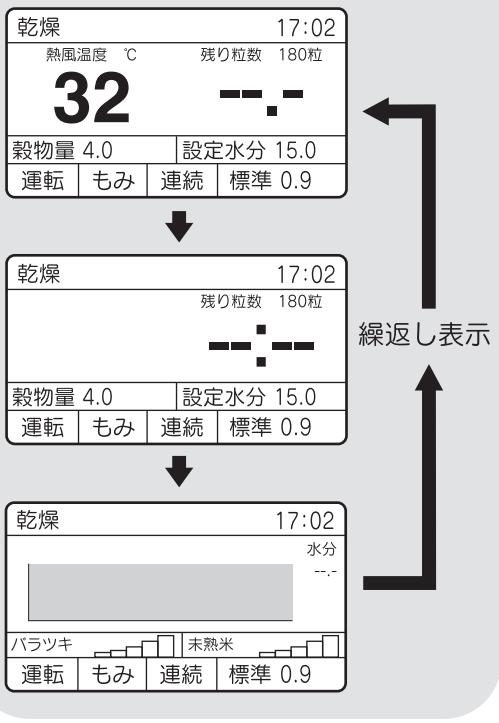

⑥水分をセットします。

- 『水分』ツマミを回して、設定水分の表示を目標の水分値に合わせます。

注 意

- 設定水分の表示は、10.5%～17%の間が0.1%きざみです。表示を確認しながらセットしてください。
- 収穫期の初めての乾燥や、品種が変わったときは、目標水分より0.5%位高めにセットして、仕上水分を確認してください。

⑦『乾燥』ボタンを押します。

- 乾燥ランプが点灯し、警告音が鳴ります。
- バーナーが点火し、乾燥が始まります。
- 自動水分計が水分測定を開始します。
- モニターは、最初に設定温度と設定水分値を表示し、次に
 - ①熱風温度と水分値(---)
 - ②終了予定期刻(---:--)
 - ③水分分布のグラフ
 を繰返し表示します。

注 意

点火しなかった場合は、『停止』ボタンを押し、もう一度『乾燥』ボタンを押してください。


- バーナーは設定温度に近づくと、消火、燃焼を繰返して、自動的に熱風温度を設定温度に保ちます。

注 意


初回の水分測定中は、50粒ごとに途中の水分値を表示します。

6.機械の運転操作

●自動運転中の表示例

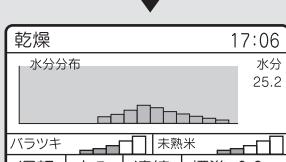

●自動停止後の表示例

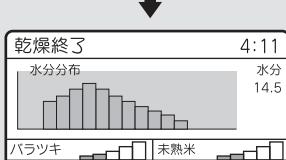

●200粒の水分測定が終了すると

- ①熱風温度と平均水分値
- ②終了予定時刻
- ③水分分布とバラツキと未熟米(もみ、もち米・酒米)を繰返し表示します。

●その後、30分間隔で自動測定を繰返します。

水分測定中はモニターに残りの粒数を表示します。


注 意

- 運転中に穀物量の設定を変えると、20秒間新たな設定熱風温度を表示します。
- 設定水分を変えると、20秒間新たな設定水分値を表示します。
- 途中でボタンを押すと設定が完了し元の画面に戻ります。
- 終了予定時刻は目安です。乾燥の進行状況によって30分間隔で見直し、変更しています。

●設定水分になると自動停止し、乾燥ランプが点滅します。モニターは繰返し表示を続けます。温度と水分は設定値を表示します。

注 意

水分表示が設定水分と同じことを確認してください。

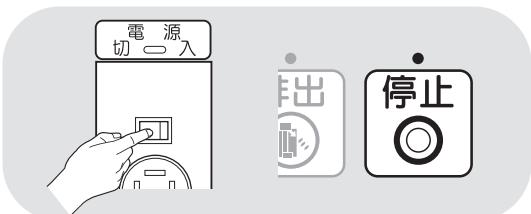

⑧『停止』ボタンを押します。

- 停止ランプが点灯します。
- モニターは、周囲温度と乾燥終了時の水分値(設定値)を表示します。

⑨電源スイッチを『切』にします。




- 停止ランプとモニター表示が消えます。

6.3.4.糀の『通風』乾燥運転

通風乾燥運転の方法を次に示します。

注 意

最初に6.3.3.糀の連続『標準』乾燥運転をお読みください。

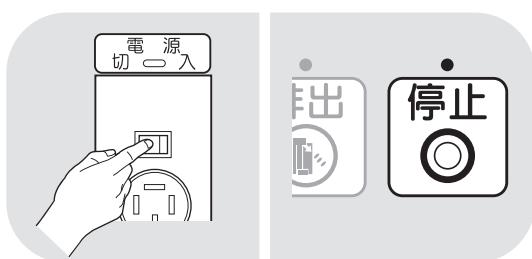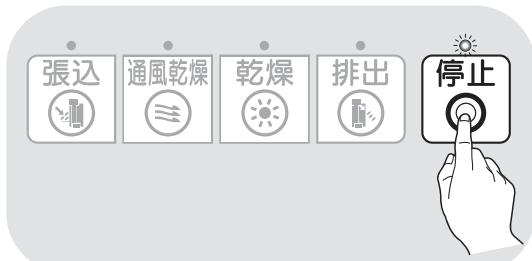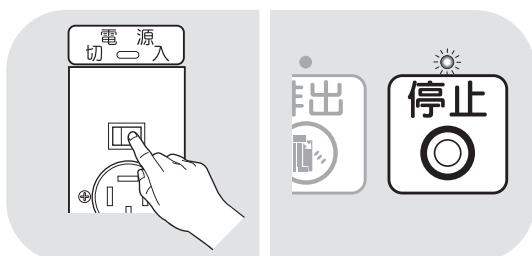

① 電源スイッチを『入』にします。

- 停止ランプが点灯し、モニターに周囲温度を表示します。

② 『通風乾燥』ボタンを押します。

- 通風乾燥ランプが点灯し、警告音が鳴ります。
- バーナーは停止した状態で、乾燥運転が始まります。

注 意

- 通風乾燥でも自動水分測定をします。糀の水分が設定水分以下の場合は、自動停止します。
- 通風乾燥中に乾燥ボタンを押してもバーナーは点火しません。一度停止ボタンを押してから乾燥運転を行ってください。
- 送風ボタンを押すと、送風が停止します。もう一度押すと運転します。

③ 停止は『停止』ボタンを押します。

- 停止ランプが点灯します。

④ 電源スイッチを『切』にします。

- 停止ランプとモニター表示が消えます。


6.機械の運転操作

6.3.5.糀の『二段』乾燥運転

糀の二段乾燥運転の方法を次に示します。


注 意

最初に6.3.3.糀の連続『標準』乾燥運転をお読みください。

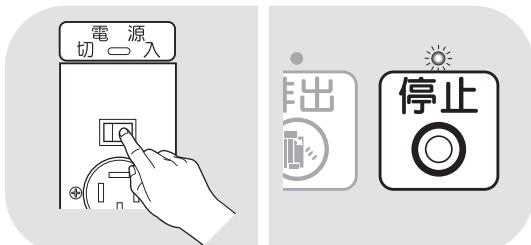

① 電源スイッチを『入』にします。

- 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。

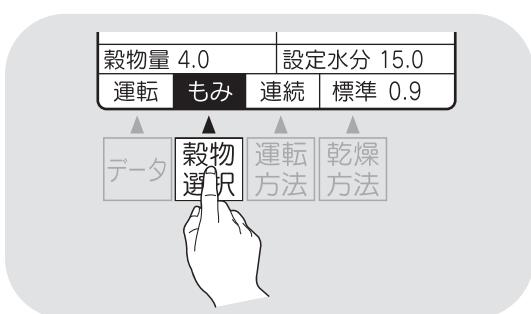


② 『穀物選択』をセットします。

- 穀物選択ボタンを押し、モニターに『もみ』を表示するようにします。




③ 『運転方法』をセットします。

- 『運転方法』ボタンを押し、モニターに『二段』を表示するようにします。
- 休止水分18.0%、休止時間5.0Hです。それ以外にする場合は、モニター表示と4.2.2. (2) 二段乾燥を参照してください。

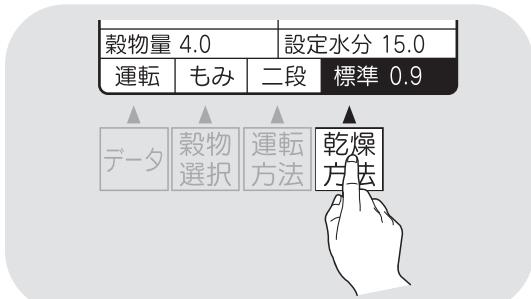


④ 『乾燥方法』をセットします。

- 『乾燥方法』ボタンを押し、『標準0.9』を表示するようにします。
- 乾減率を0.9以外にする場合は、⊕、⊖ボタンで設定します。

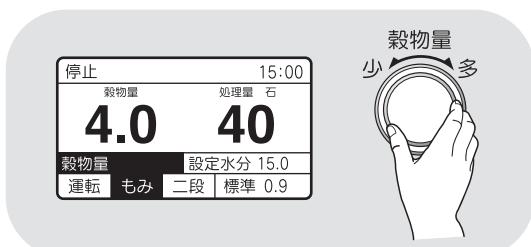

⑤ 穀物量をセットします。

- 『穀物量』ツマミを回して穀物量の表示を張込まれた窓の数字に合わせます。

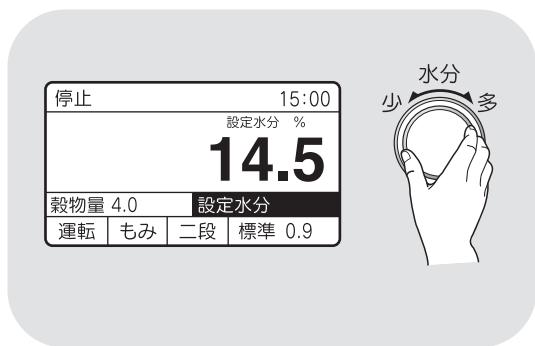


⑥ 水分をセットします。

- 『水分』ツマミを回して、設定水分の表示を目標の『水分値』に合わせます。




⑦ 『乾燥』ボタンを押します。

- 乾燥が始まります。
- 機械の運転とモニターの表示は、6.3.3. 粉の連続・標準乾燥運転と同様です。
ただし、休止前の時刻表示は”**休止予定時刻**”です。

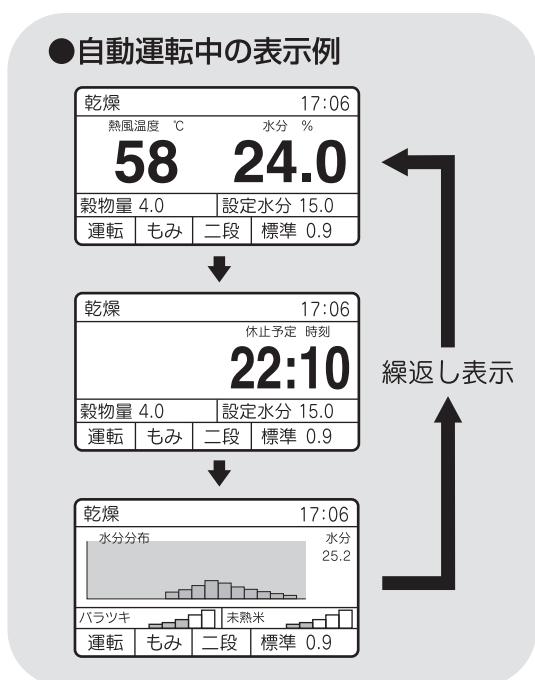

注 意

- 二段乾燥を中止する場合は、運転選択を『連続』に変えてください。

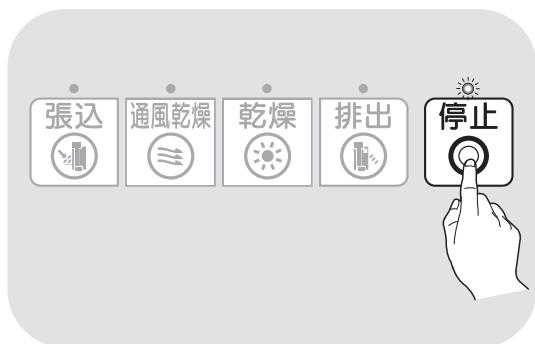

- 休止を中断して、乾燥を始めたい場合は、『停止』ボタンを押してください。
5秒間ブザーが鳴ってから乾燥運転が始まります。

6.機械の運転操作

●休止中の表示例


休止	2:00
熱風温度 ℃	水分 %
24	18.0
穀物量 4.0	設定水分 15.0
運転	もみ
二段	標準 0.9

休止	2:00
再開 時刻	
3:10	
穀物量 4.0	設定水分 15.0
運転	もみ
二段	標準 0.9

●自動停止後の表示例

乾燥終了	4:11
熱風温度 ℃	水分 %
58	14.5
穀物量 4.0	設定水分 14.5
運転	もみ
二段	標準 0.9

乾燥終了	4:11
終了時刻	
4:06	
穀物量 4.0	設定水分 14.5
運転	もみ
二段	標準 0.9

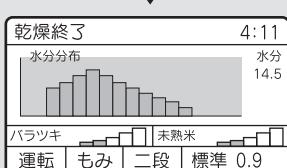

- 水分が設定した休止水分（工場出荷時は18.0%）になると自動休止します。
- 休止中の時刻表示は、次の乾燥運転再開の時刻です。
- 休止時間は、5時間（工場出荷時設定値）です。
- 休止時間が過ぎると、自動的に乾燥運転が始まります。



二段乾燥休止中で機械が停止しても、カバーを開けて点検などをしないでください。最初に警告音が5秒間鳴ってから、機械が動きます。

- 設定水分になると自動停止し、乾燥ランプが点滅します。モニターは繰返し表示を続けます。温度と水分は設定値を表示します。


注 意

水分表示が水分ツマミの設定と同じことを確認してください。



⑧『停止』ボタンを押します。

- 停止ランプが点灯します。
- モニターは、周囲温度と乾燥終了時の水分値（設定値）を表示します。

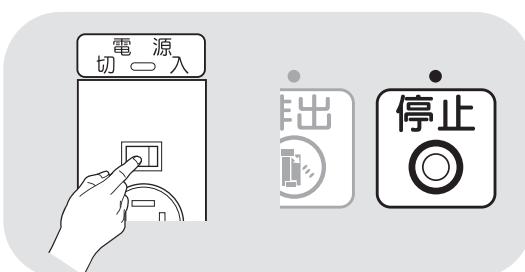

⑨電源スイッチを『切』にします。


- 停止ランプとモニター表示が消えます。

6.3.6.糀の『タイマー』乾燥運転

糀のタイマー乾燥運転の方法を次に示します。


注 意

- 最初に6.3.3.糀の連続『標準』乾燥運転をお読みください。
- 電源スイッチを入れたら、穀物選択が『もみ』になっていることを確認してください。
- 乾燥選択によって、乾燥速度が変わります。乾減率は0.6~1.1%／Hを選択できます。
乾き過ぎないように時間をセットしてください。
- タイマーと自動水分計を併用した場合は、どちらか早い方で機械が停止します。必ず表示を確認してください。
- タイマー停止した場合は、希望水分まで乾燥していないことがあります。必ず水分確認をしてください。

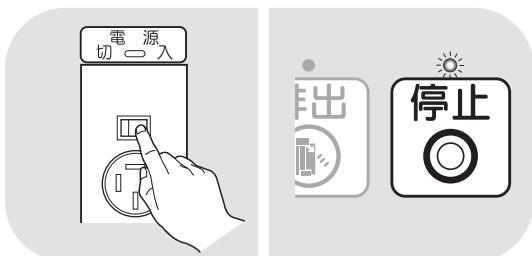


① 電源スイッチを『入』にします。

- 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。

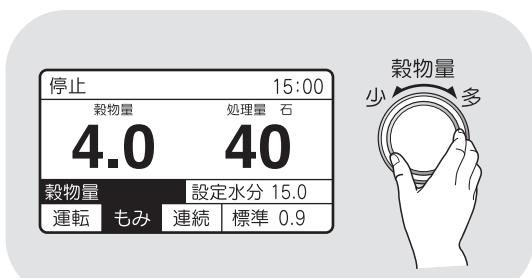

② 穀物量をセットします。

- 『穀物量』ツマミを回して穀物量の表示を張込まれた窓の数字に合わせます。
- 乾燥ボタンを押した後に、穀物量を変更してもかまいません。

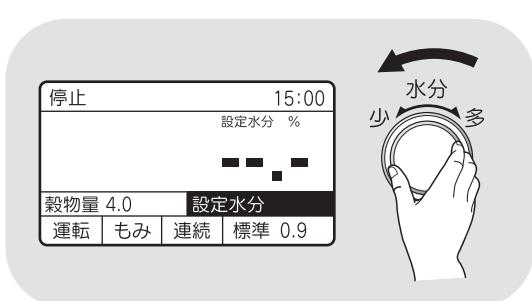

③ 水分をセットします。

- 水分計測定値で自動停止させない場合は、水分ツマミを左に回して水分を『---.---』にします。ピピピとブザーが鳴ります。
- 水分計測定値で自動停止させる場合は、6.3.3⑥を参照してください。





④ 乾燥時間を設定します。

- 『運転方法』ボタンを押し、『タイマー』を表示するようにします。
- 、+ボタンで時間をセットします。
3時間までは0.1時間(6分)単位、
3時間以上は0.5時間(30分)単位で、
24時間まで設定できます。

6.機械の運転操作



●自動運転初期の表示例

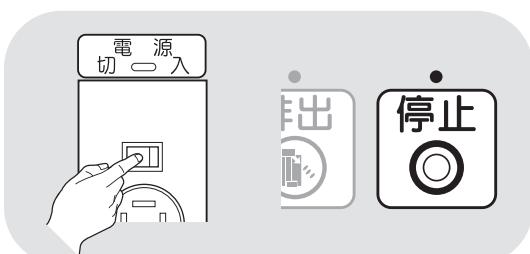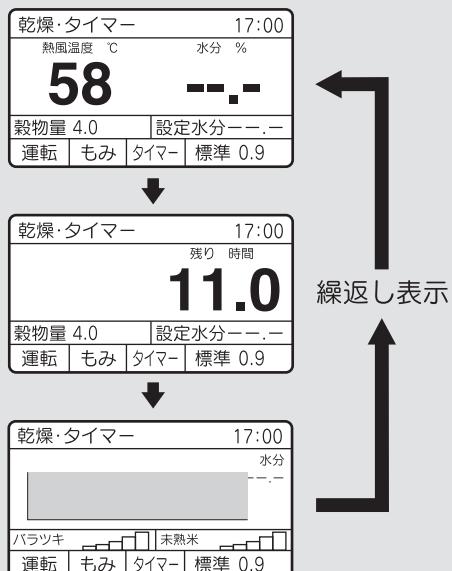

注 意

- 乾燥途中で設定を変更する場合は、④の操作をしてください。
- 残時間表示は0.1H(時間)ずつ減少します。
- 運転方法を『タイマー』以外にセットすると、タイマー運転を中止します。『水分』ツマミで水分値を設定し直してください。

⑤ 『乾燥』ボタンを押します。

- 乾燥が始まります。
- 機械の運転とモニター表示は6.3.3.糀の連続・『標準』乾燥運転と同様です。ただし、終了予定時刻に代わってタイマーの残り時間を表示します。

⑥ セットした時間が経過すると、機械が停止します。

- 乾燥ランプは点灯したままでです。
- モニターは設定熱風温度と終了時刻と空の分布グラフを繰返し表示します。

⑦ 停止ボタンを押します。

- 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。

⑧ 電源スイッチを『切』にします。


- 停止ランプとモニター表示が消えます。

6.3.7.糀の『休止予約』乾燥運転

糀の休止予約乾燥運転の方法を次に示します。


注 意

最初に6.3.3.糀の連続『標準』乾燥運転をお読みください。

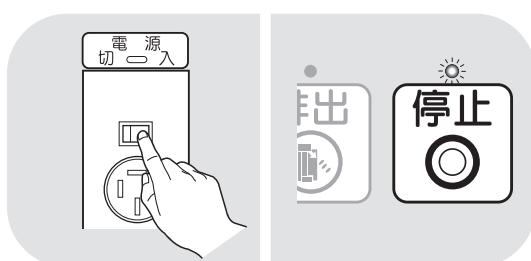


① 電源スイッチを『入』にします。

- 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。

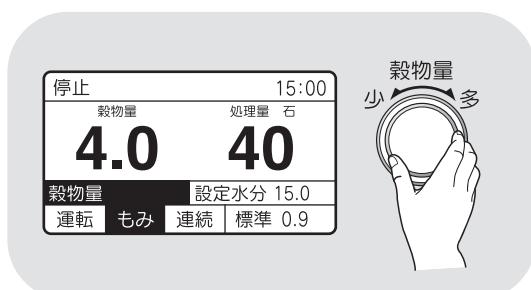


② 穀物量をセットします。

- 『穀物量』ツマミを回して張込まれた窓の数字に合わせます。
- 乾燥ボタンを押した後に、穀物量を変更してもかまいません。

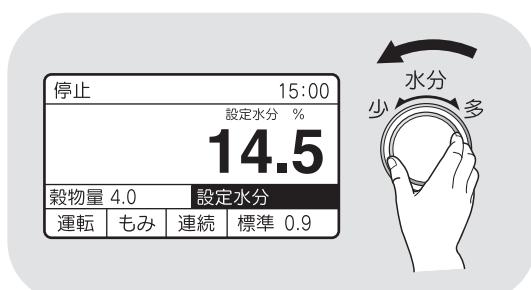

③ 水分をセットします。





- 『水分』ツマミを回して、設定水分の表示を目標の水分値に合わせます。

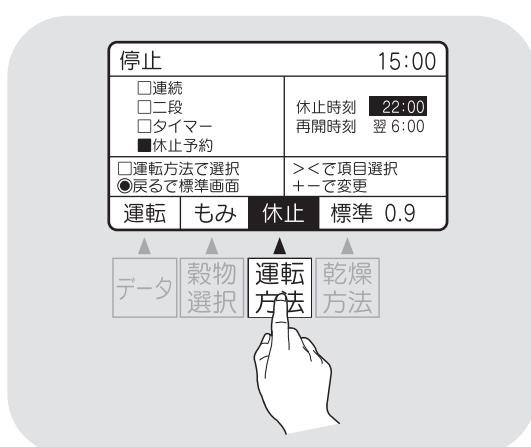

④ 『運転方法』をセットします。

- 『運転方法』ボタンを押して、『休止』を表示するようにします。
- 各時刻は \oplus 、 \ominus ボタンで変更できます。
休止時刻は20:00～0:00まで。
再開時刻は翌4:00～8:00まで。

6.機械の運転操作

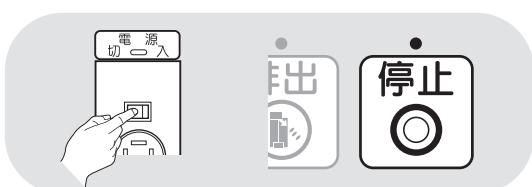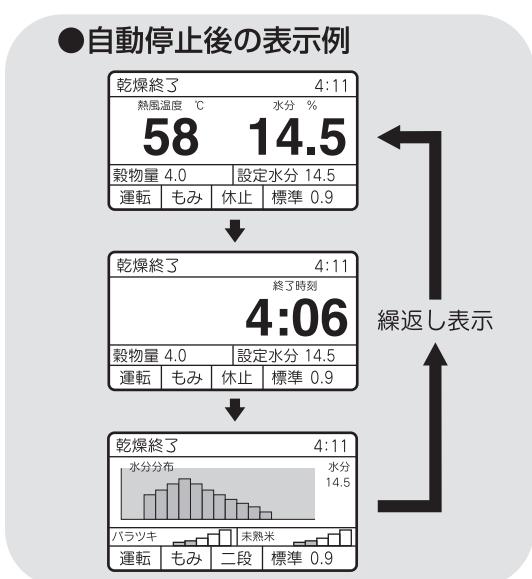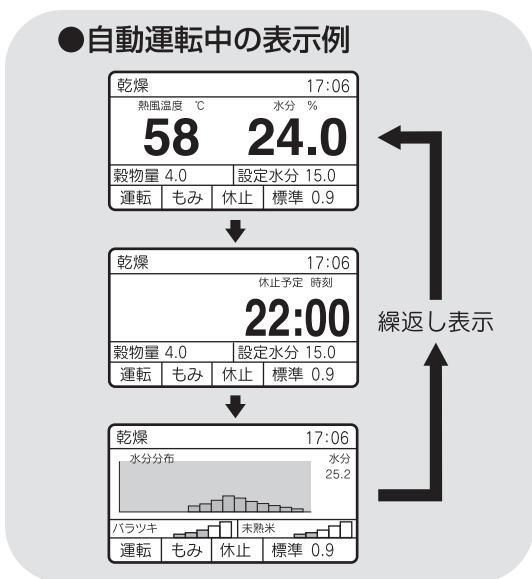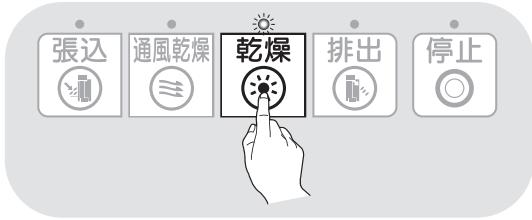

⑤ 「乾燥」ボタンを押します。

- 乾燥が始まります。
- 機械の運転とモニターの表示は、6.3.3. 粉の連続・『標準』乾燥運転と同様です。ただし、休止前の時刻表示は”**休止予定期間**”です。
- 途中で時刻を変更する場合は、④の操作をします。
- 休止時刻になると**自動休止**します。
- 休止中の時刻表示は、次の乾燥運転再開の時刻です。
- 再開時刻になると、自動的に乾燥運転が始まります。



休止予約乾燥の休止中に機械が停止していても、カバーを開けて点検しないでください。最初に警告音が5秒間鳴ってから、機械が動きます。

- 設定水分になると自動停止し、乾燥ランプが点滅します。モニターは繰返し表示を続けます。温度と水分は設定値を表示します。

注 意

水分表示が水分ツマミの設定と同じことを確認してください。

⑥ 停止ボタンを押します。

- 停止ランプが点灯します。
- モニターは、周囲温度と乾燥終了時の水分値(設定値)を表示します。

⑦ 電源スイッチを『切』にします。


- 停止ランプとモニター表示が消えます。

6.3.8.糀の『食味・種子』乾燥運転

糀の食味・種子乾燥運転の方法を次に示します。乾減率0.6%/H設定。

注 意

- 最初に6.3.3.糀の連続『標準』乾燥運転をお読みください。
- 電源スイッチを入れたら、穀物選択が『もみ』、運転方法選択が『連続』になっていることを確認してください。
- 食味・種子乾燥モードでの乾燥は、標準乾燥『0.9』より長時間かかります。

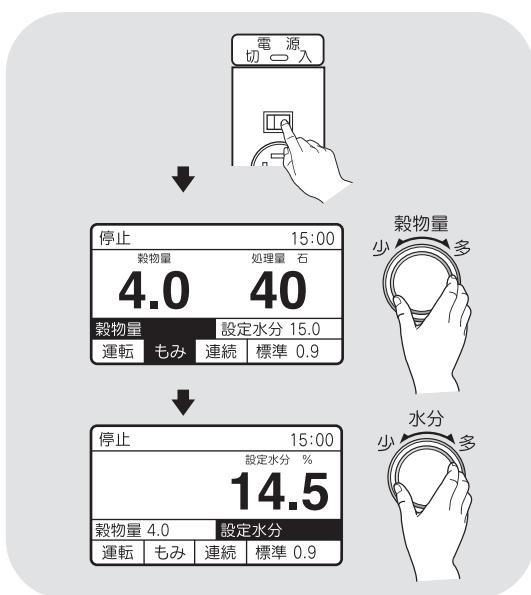

① 電源スイッチを『入』にします。

② 穀物量をセットします。

- 『穀物量』ツマミを回して、穀物量の表示を張込まれた窓の数字に合わせます。
- 乾燥ボタンを押した後に、穀物量を変更してもかまいません。

③ 水分をセットします。

- 『水分』ツマミを回して、設定水分表示と目標の水分値に合わせます。



④ 『乾燥方法』をセットします。

- 『乾燥方法』ボタンを押して、モニターに『食味』を表示するようにします。


⑤ 『乾燥』ボタンを押します。

- 食味・種子乾燥モードで乾燥が始まります。
- 機械の運転とモニターの表示は、6.3.3.糀の連続・『標準』乾燥運転と同様です。

⑥ 設定水分になると自動停止し、乾燥ランプが点滅します。モニターは繰返し表示を続けます。温度と水分は設定値を表示します。

⑦ 『停止』ボタンを押します。

⑧ 電源スイッチを『切』にします。

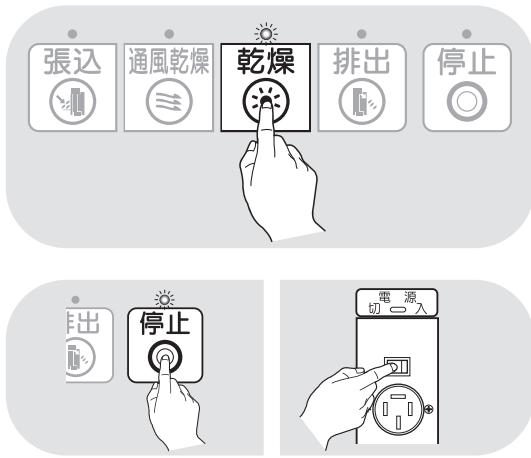


6.機械の運転操作

6.3.9.糀の『手動温度』乾燥運転

糀の『手動温度』乾燥運転の方法を次に示します。

注 意

- 最初に6.3.3.糀の連続『標準』乾燥運転をお読みください。
- 電源スイッチを入れたら、穀物選択が『もみ』、運転方法選択が『連続』になっていることを確認してください。

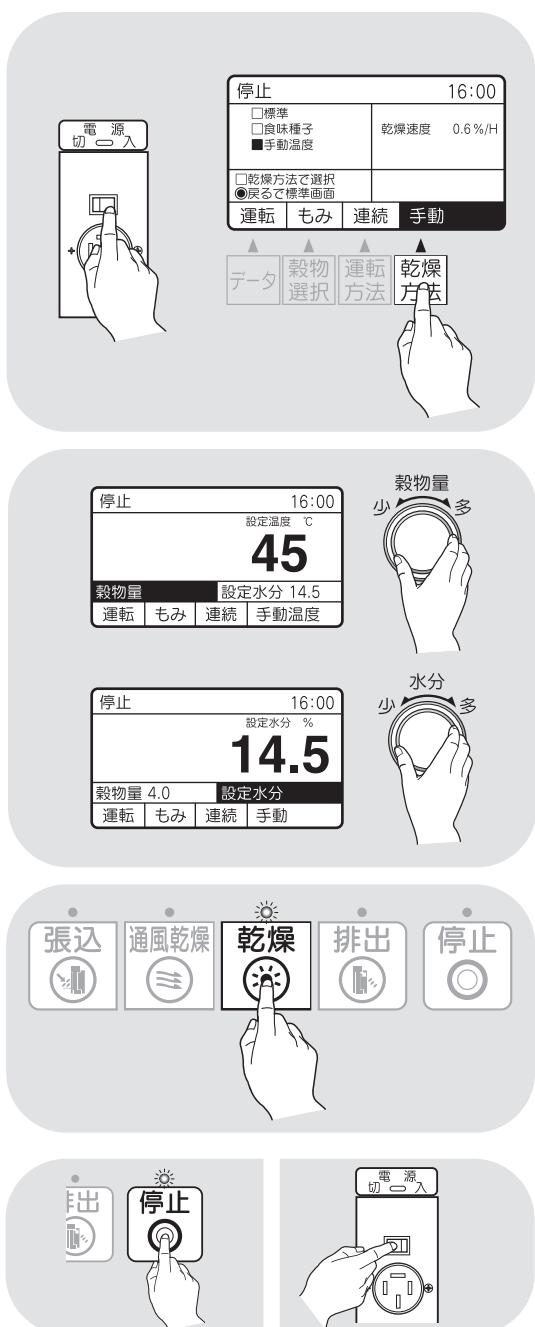



注 意

- 周囲温度より低い温度での乾燥はできません。エラーE62が表示されます。
- 日中、周囲温度が上昇し、設定温度を越えるとエラーコードE62、E53で乾燥機が停止する場合があります。周囲温度の変化を考慮して設定温度を決めてください。

6.3.10.『小麦』の乾燥運転

小麦の乾燥運転の方法を次に示します。

操作パネル

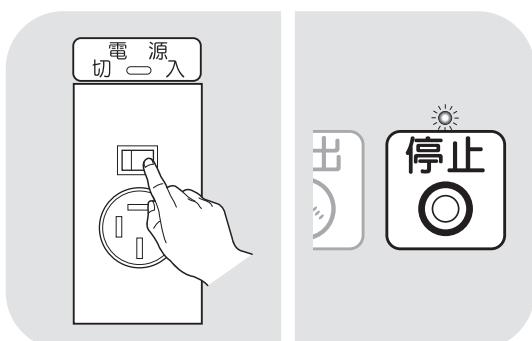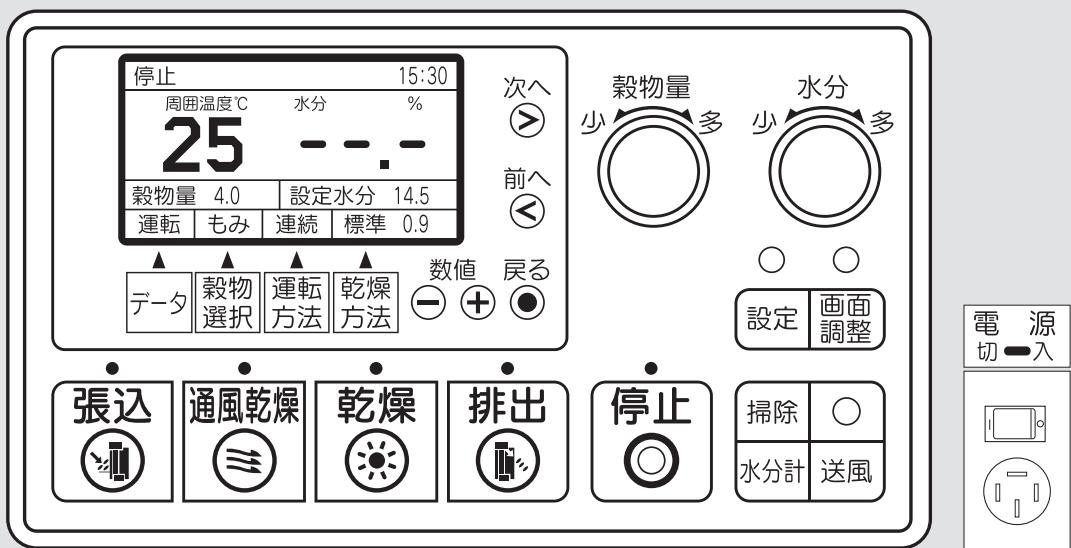

① 電源スイッチを『入』にします。

● 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。

② 穀物選択をセットします。

● 『穀物選択』ボタンを押して、モニターに『小麦』を表示するようにします。

注 意

穀物選択は正しくセットしてください。『小麦』以外にセットすると、まちがった水分値を表示し、希望の水分に仕上りません。

6.機械の運転操作



③『運転方法』をセットします。

- 『運転方法』ボタンを押して、モニターに『連続』を表示するようにします。




④『乾燥方法』をセットします。

- 『乾燥方法』ボタンを押して、モニターに『標準』を表示するようにします。




注 意

- 乾燥方法選択は、『食味』(種子)乾燥、『手動温度』のモードも選択できます。
- 種子用小麦の場合は、発芽率の低下を防ぐため、乾燥方法選択を『食味』(種子)にして乾燥してください。種子用の乾燥運転になります。
- 水分が30%以上で、退色などの品質低下を招く恐れがある高水分小麦を乾燥する場合は、『手動』乾燥で水分18~23%位までは40℃以下で乾燥してください。
- 発育不良の小麦では、乾燥方法の工夫・操作をしても、品質低下を防止できない場合があります。
- 年度によって乾燥方法などを変えて行う場合もありますので、地域の指導機関にご相談ください。

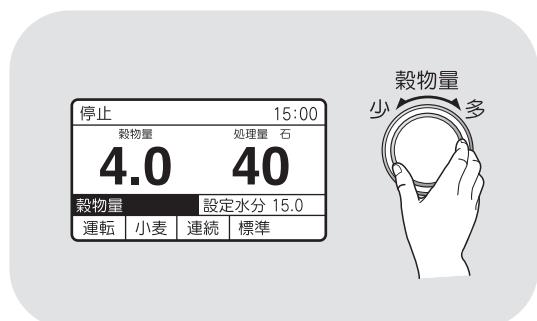

⑤穀物量をセットします。

- 穀物量ツマミを回して、穀物量の表示を張込まれた窓の数字に合わせます。
- 乾燥ボタンを押した後に、穀物量を変更してもかまいません。

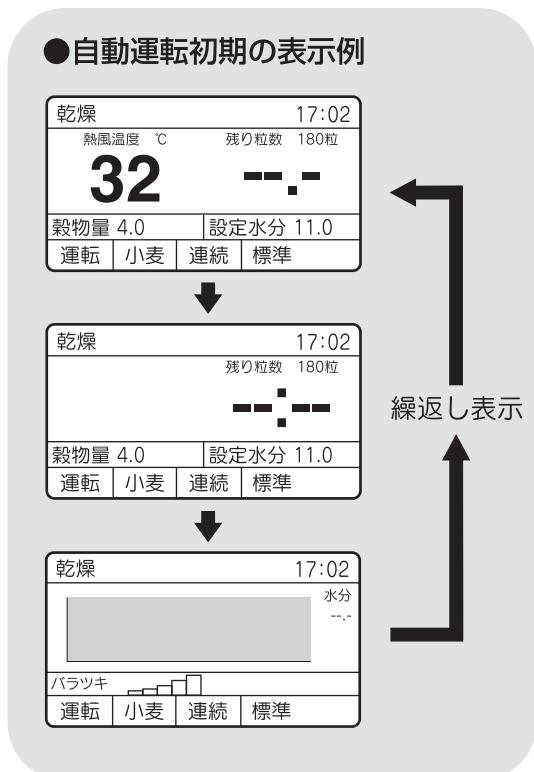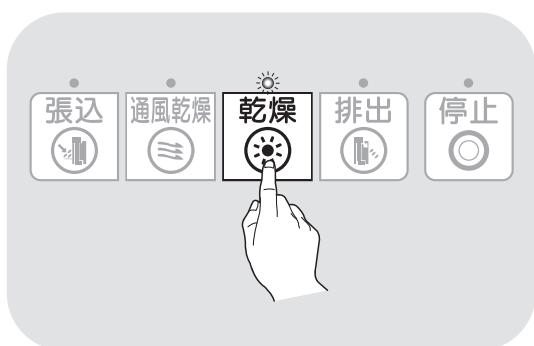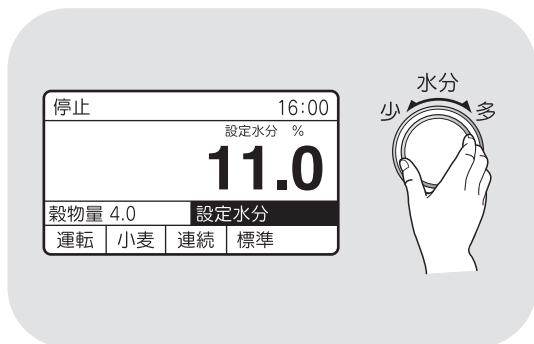

⑥水分値をセットします。

- 水分ツマミを回して、設定水分の表示を目標の水分値に合わせます。

注 意

- 設定水分の表示は、10.5%～17%の間は0.1%きざみです。表示を確認しながらセットしてください。
- 収穫期の初めての乾燥や、品種が変わったときは、目標水分より0.5%位高めにセットして、仕上水分を確認してください。

⑦『乾燥』ボタンを押します。

- 乾燥ランプが点灯し、警告音が鳴ります。
- バーナーが点火し、乾燥が始まります。
- 自動水分計が水分測定を開始します。
- モニターは、最初に設定温度と設定水分値を表示し、次に
 - ①熱風温度と水分値 (---)
 - ②終了予定期刻 (---:---)
 - ③水分分布のグラフ
 を繰返し表示します。

注 意

点火しなかった場合は、『停止』ボタンを押し、もう一度『乾燥』ボタンを押してください。


- バーナーは設定温度に近づくと、消火、燃焼を繰返して、自動的に熱風温度を設定温度に保ちます。

注 意


初回の水分測定中は、50粒ごとに途中の水分値を表示します。

6.機械の運転操作

●自動運転中の表示例

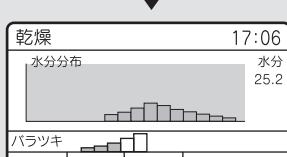

●自動停止後の表示例

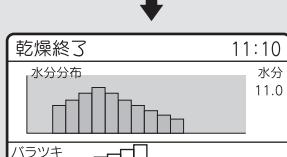

- 200粒の水分測定が終了すると

- ①熱風温度と平均水分値
- ②終了予定期刻
- ③水分分布とバラツキ

を繰返し表示します。

- その後、30分間隔で自動測定を繰返します。

水分測定中はモニターに残りの粒数を表示します。

注 意

- 運転中に穀物量の設定を変えると、20秒間新たな設定熱風温度を表示します。

- 設定水分を変えると、20秒間新たな設定水分値を表示します。

- 途中でボタンを押すと設定が完了し元の画面に戻ります。

- 終了予定期刻は目安です。乾燥の進行状況によって30分間隔で見直し、変更しています。

- 設定水分になると自動停止し、乾燥ランプが点滅します。モニターは繰返し表示を続けます。温度と水分は設定値を表示します。

注 意

水分表示が設定水分と同じことを確認してください。


- 8 『停止』ボタンを押します。

- 停止ランプが点灯します。

- モニターは周囲温度と乾燥終了時の水分値(設定値)を表示します。

- 9 電源スイッチを『切』にします。


- 停止ランプとモニター表示が消えます。

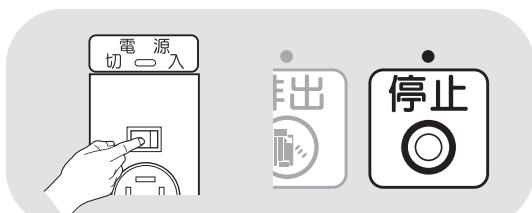

6.3.11.『ビール麦』の乾燥運転

ビール麦の乾燥運転の方法を次に示します。

小麦乾燥と同じ手順で乾燥しますが、穀物選択と乾燥方法が異なります。

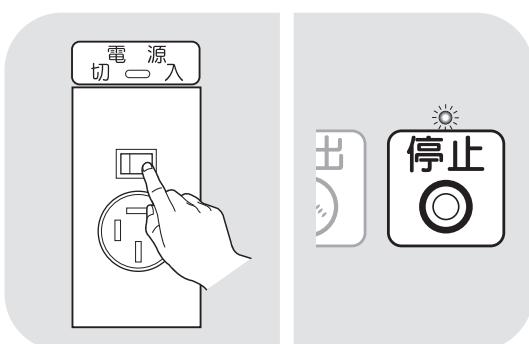

① 電源スイッチを『入』にします。

- 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。

② 『穀物選択』をセットします。

- 『穀物選択』ボタンを押し、モニターに『ビール麦』を表示するようにします。

注 意

穀物選択は正しくセットしてください。『ビール麦』以外にセットすると、まちがった水分値を表示し、希望の水分に仕上がりません。

③ 『乾燥方法』をセットします。

- 『ビール麦』を選択すると、乾燥選択は自動的に『食味』を表示(選択)します。以降の手順は6.3.10.『小麦』の乾燥運転と同じです。

注 意


ビール麦の発芽勢の低下を防止するために、必ず穀物選択『ビール麦』を選択して乾燥してください。

6.機械の運転操作

6.3.12.『そば』の乾燥運転


そばの乾燥運転の方法を次に示します。

糀の標準乾燥と同じ手順で乾燥しますが、穀物選択が異なります。

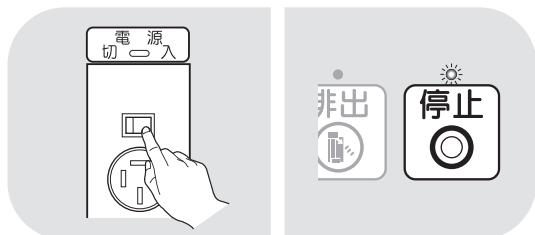

① 電源スイッチを『入』にします。

- 停止ランプが点灯し、モニターは周囲温度を表示します。

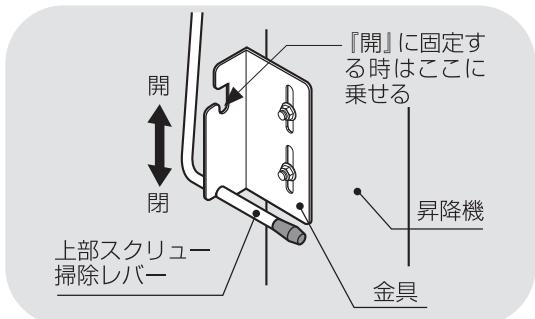

② 上部スクリュー掃除口を『開』に固定します。



③ 「穀物選択」をセットします。

- 「穀物選択」ボタンを押し、モニターに『そば』を表示するようにします。

注 意

穀物選択は正しくセットしてください。『そば』以外にセットすると、まちがった水分値を表示し、希望の水分に仕上がりません。



④ 「乾燥選択」をセットします。

- 「乾燥方法」ボタンを押し、モニターに『標準』を表示するようにします。

以降の手順は、6.3.3.糀の連続・『標準』乾燥と同じです。


注 意

- 1乾燥ごとに熱風路や排風路の点検掃除をおこなってください。点検方法は、8.2.各部の掃除を参照してください。
- 夾雑物が多い場合は、取除いてから張込んでください。夾雑物が多いと、乾燥ムラの原因になります。
- 種子用そばの場合は、発芽率の低下を防ぐため、乾燥方法選択を『食味』(種子)にして乾燥してください。種子用の乾燥運転になります。

6.3.13.水分確認

乾燥運転が終了したら、穀物を排出する前に、次の手順で水分を確認してください。

追加乾燥が必要な場合は、次の追加乾燥の項を参照してください。

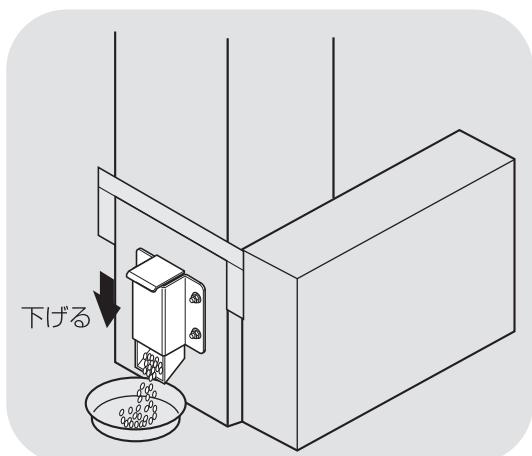


① 通風乾燥してください。

② 試料取出口からサンプルを取出してください。

●サンプルを取出したら、機械を停止します。




③ 取出した試料は皿などに入れ、常温まで冷やしてください。

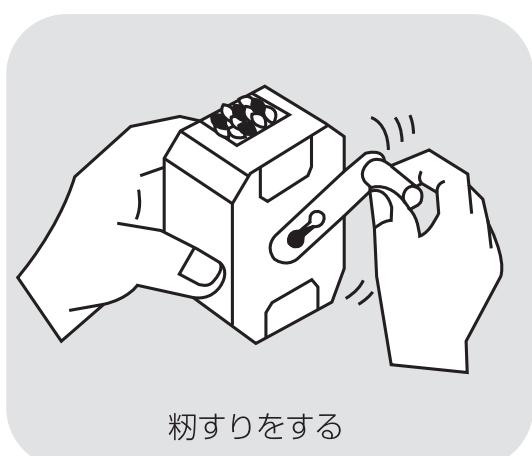

④ 糲の場合は、サンプルを糲すりして玄米にしてください。

6.機械の運転操作

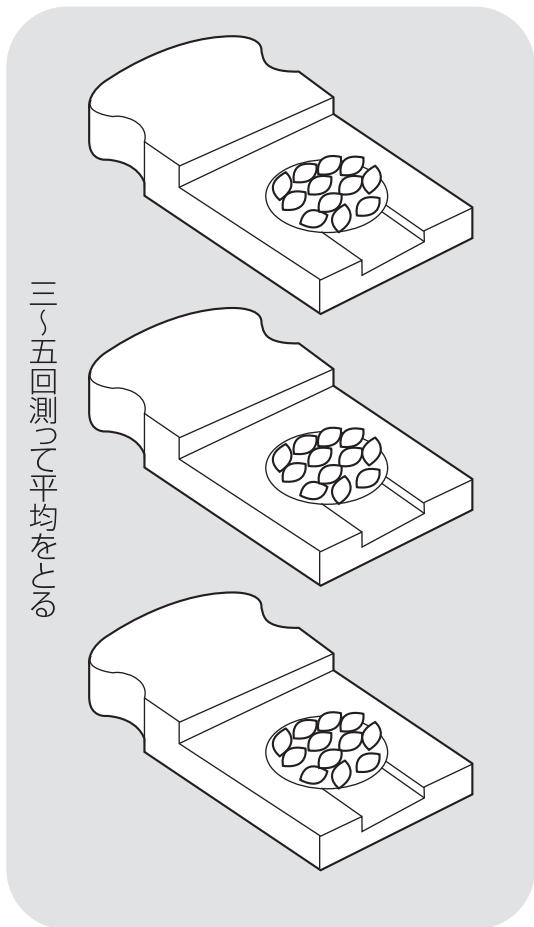

- ⑤ 手持ちの水分計で穀物水分を測定してください。

注 意

- 乾燥後の玄米水分は、バラツキがあります。3~5回測定してその平均で判断してください。
- 玄米は整粒のみのサンプルで測定してください。未熟米が入ると、正しい水分測定ができません。
- 水分計は毎年検査を受けたものを使用してください。
乾電池も毎年新しいものと交換してください。
- 自動水分計の機外測定(手動測定)を用いる場合は、7.水分測定を参照してください。

6.3.14.追加乾燥運転

追加乾燥運転の方法を次に示します。


乾燥終了後の水分確認で、水分値が設定水分より高いときに、次の方法で運転します。

糀の例で示します。その他の穀物も同じ手順です。

注 意

- 乾燥直後の穀物水分は、常温の場合より若干高い値にある傾向があります。
穀物を常温まで冷やしてから水分確認してください。
- 必要以上の追加乾燥で、乾燥し過ぎないようにしてください。
- 追加乾燥が終了したら、再度水分確認してください。


●表示例はもみの場合

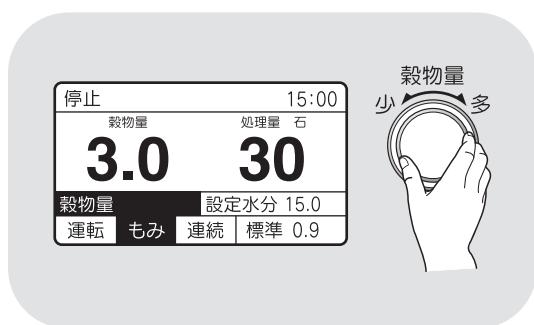


①自動水分計を用いて乾燥する方法

過乾燥防止のため、タイマーを用いて乾燥する方法と併用して使います

●穀物量を窓数字より1つ分下げます。

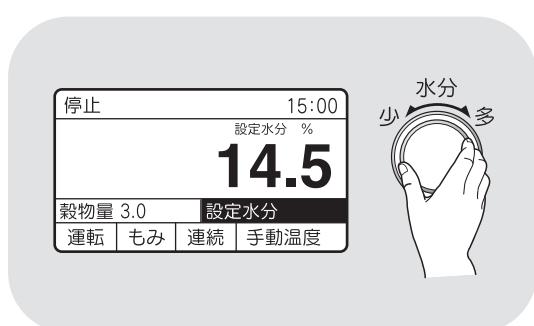


●設定水分を停止した水分の値よりも下
げます。

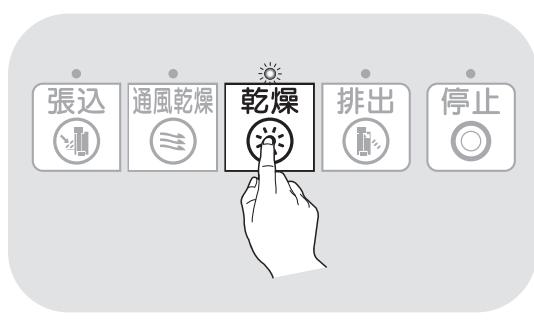

●『乾燥』ボタンを押します。



追加乾燥が終了したら自動停止します。

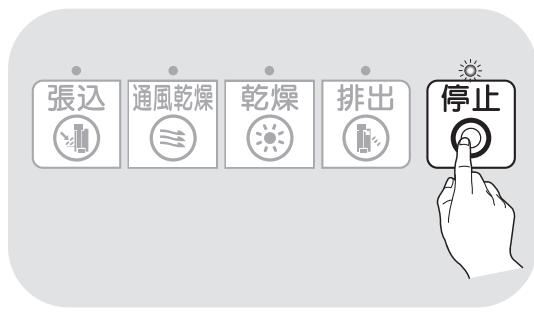

●『停止』ボタンを押します。

6.機械の運転操作

●表示例はもみの場合

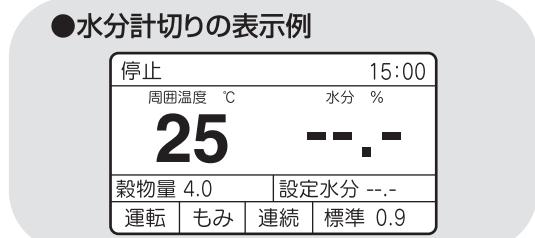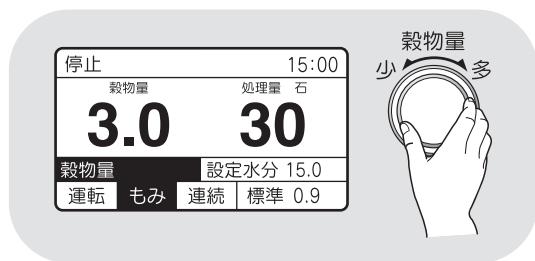

② タイマーを用いて乾燥する方法

●穀物量を窓数字より1つ分下げます。

●タイマーの時間を計算します。

1時間当たりの乾燥を0.7%として計算します。(乾いた小麦は0.4%位)

例) 1%乾燥したい場合

$$1 \div 0.7 = 1.4\text{時間}$$

1.5時間弱のタイマー設定

●運転方法を『タイマー』にセットします。

●⊖、⊕ボタンで希望する時間にセットします。

●『乾燥』ボタンを押します。

乾燥が始まります。

●タイマーのセット時間が経過すると、機械が停止します。

乾燥ランプは点灯したままです。

注 意

水分計と併用している場合は、どちらか早い方で停止します。

●停止ボタンを押します。

6.4.排出運転

穀物を排出する場合は、次の運転操作を行ってください。




- ほこりの多い作業場ではマスクなど防塵用具を付けて作業してください。

注 意


- 排出の前に手持ちの水分計で穀物の水分を確認してください。
確認方法は**6.3.13.水分確認**を参照してください。
- 排出スロワー（オプション）で排出する場合は、**設定画面**で、スロワー選択を『OFF』から『ON』にしてください。（1-3項参照）
『OFF』のまま排出すると、スロワーが詰まる場合があります。
- 排出スロワー（オプション）で排出する場合は、貯蔵場所が確保されていることを確認してください。配管の先端が詰まると、排出スロワーが過負荷で停止し、作業に遅れをきたします。また、配管のはずれ・曲がりがないことを確認してください。
- 排出スロワー（オプション）は、排出運転に連動して運転、停止します。
- 排出しながら送風したい場合は、事前に購入先に連絡してください。

●設定変更方法

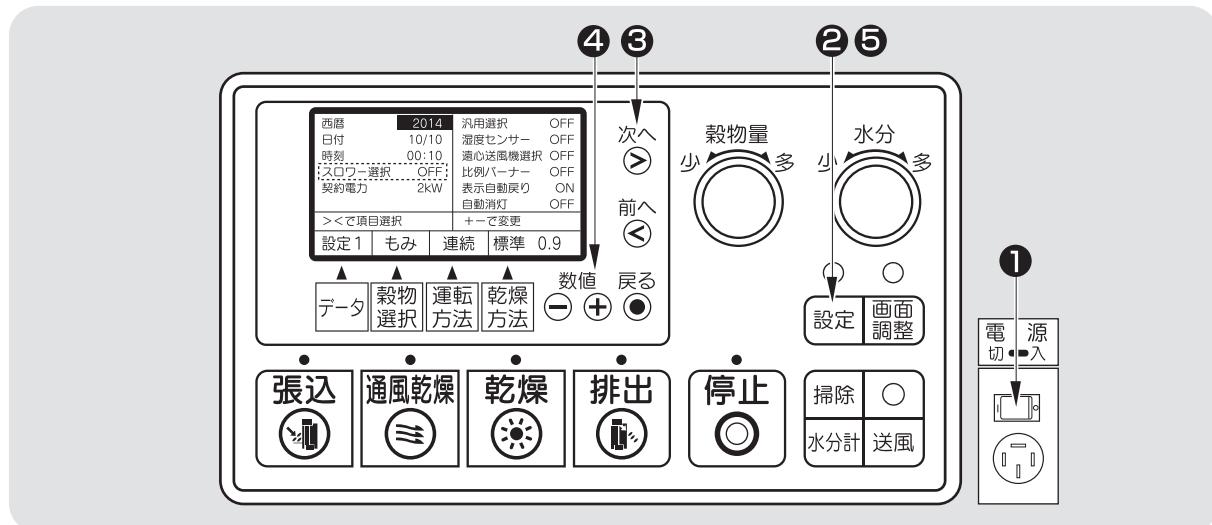


- ①電源スイッチを入れます。
- ②『設定』ボタンを押し、「設定1」を表示させます。
- ③『次へ』ボタンを押し、「スロワー選択」を選択します。
- ④『+』ボタンを押し、『ON』に変更します。
- ⑤『設定』ボタンを押し、元の画面に戻します。

6.機械の運転操作

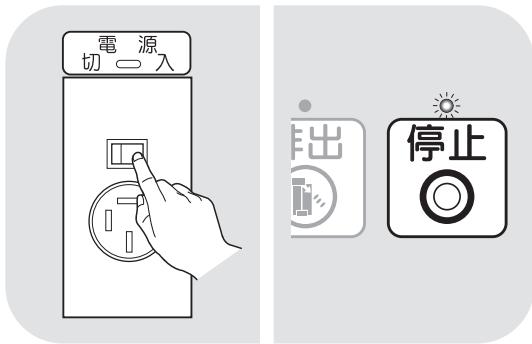

① 電源スイッチを『入』にします。

- 停止ランプが点灯し、モニターに周囲温度を表示します。

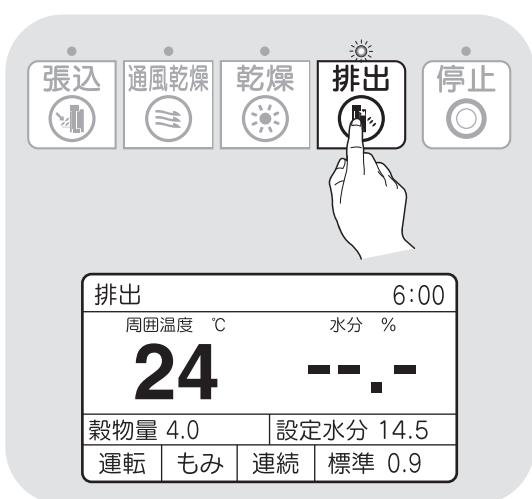

② 「排出」ボタンを押します。

- 排出ランプが点灯し、警告音が鳴ります。
- 排出運転が始まります。
- モニターには周囲温度を表示します




③ 排出後、『停止』ボタンを押します。

- 機械が停止し、停止ランプが点灯します。

注 意

- 排出スロワー（オプション）は約15秒遅れて停止します。
- 付属の自在排出ホースを使用する場合、排出パイプの角度が緩いと排出時間が多くかかる時があります。 粉末機直結などの排出では気を付けてください。

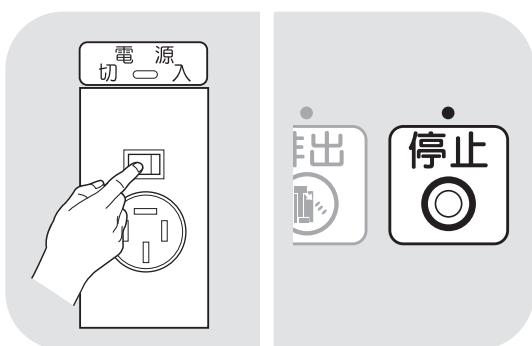

④ 電源スイッチを『切』にします。

- 停止ランプとモニター表示が消えます。

6.5.緊急時の停止方法・停電時の復帰方法

- 緊急時の機械の停止方法は、電源スイッチを『切』の状態にしてください。
- 停電時は機械が全停止します。
復帰させるには、リセットのため、必ず電源スイッチを一旦『切』の状態にしてから『入』にしてください。

7

水分測定



この章では、自動水分計の構成、仕様、自動測定動作、手動測定、保管方法についての説明と、糀の水分変化について説明しています。

- 7.1.自動水分計の動作と乾燥制御
- 7.2.手動測定のしかた
- 7.3.糀の水分変化について
- 7.4.保管上の注意
- 7.5.点検
- 7.6.水分の微調整の方法について

7.水分測定

7.1.自動水分計の動作と乾燥制御

乾燥運転中の自動水分計の動作について説明します。

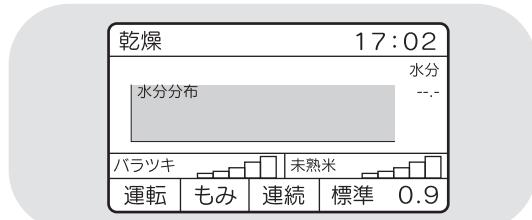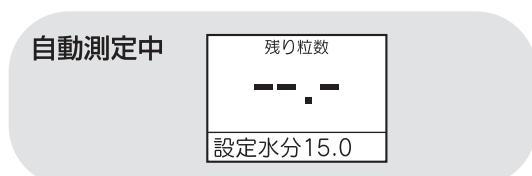

- ① コントロールボックスの電源スイッチを『入』になると、自動水分計が約7秒間動きます。

- ホッパー内に残っている粉(麦)を排出し、所定の位置で停止します。
- 設定水分は、停止目標の『水分値』です。

- ② 乾燥運転を始めると、連動して自動水分計の自動測定が始まります。

- モニターは最初に設定水分を表示します。
- モニターに残り粒数が表示されます。
- 50粒ごとに参考値として、平均水分値と水分バラツキ、未熟米(粉のみ)を表示します。(初回水分測定時のみ)
- 200粒の水分測定が終了すると、平均水分値と水分バラツキ、未熟米(粉のみ)を表示します。




- 水分分布グラフが表示されます。

注 意


- 測定時間は通常5~10分です。最長で18分です。
- 粉(麦)のホッパーへの取込みが少ないと、途中でホッパーが停止して粉(麦)を取り込みます。
100粒以上測定できると乾燥を継続しますが、100粒未満の場合は取込不良異常(E35表示)になります。
9-7ページを参照して点検してください。
- 品種(シコウが長い場合など)により、ホッパーから穀物を取込めない場合があります。この場合は、乾燥初期(3時間程度)水分計を使わない設定で乾燥してください。(設定水分を『---.-』にする。)
その後、希望の水分に設定し、乾燥してください。

注 意

- 穀物選択が『小麦』、『大麦』、『そば』の場合は、自動的に水分補正します。従って、水分換算する必要はありません。
- 未熟米表示は、水分が25%以下になつたら再確認してください。高水分では、未熟米が多くても多いを表示しない場合があります。

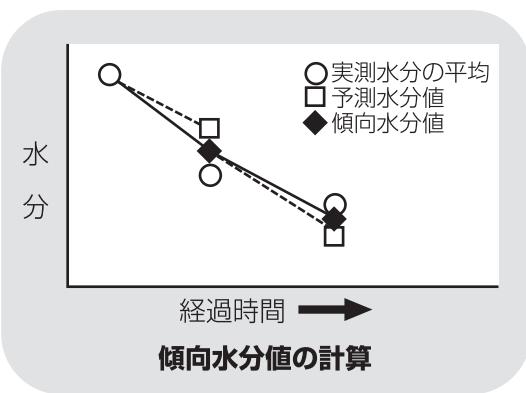

●自動停止後の表示例

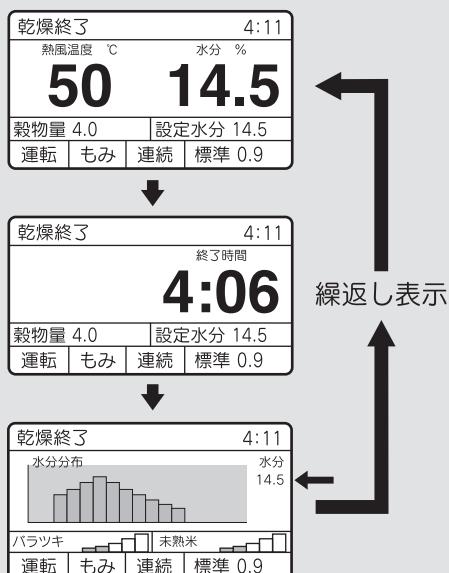

設定水分の目安

未熟米表示	粉すり作業	
	当 日	翌日以降
未熟米	0.5%上げる	—

③ 乾燥運転中は、30分間隔で自動測定します。

- 測定が終了すると、新しい水分値表示に切換わります。
- 2回目の自動測定以後の水分表示は、測定した『平均水分値』と、前回の水分値から乾燥度合を予測して計算した『予測水分値』の平均値です。これを『傾向水分値』といいます。

④ 傾向水分値(表示水分値)が設定水分値になると、自動停止します。

- 最初にバーナーが停止し、5分後にモーターが停止します。
- 水分表示は『設定水分値』です。
- 水分分布には停止したときの『傾向水分値』を表示します。
- 自動停止は粉の性状を加味して停止します。

未熟米が少ないと……

0.5%位高めに停止します。

余熱乾燥を想定しています。

未熟米がふつうのとき……

ほぼ同じ

未熟米が多いとき……

0.5～1%乾き気味に停止します。

水分の戻りを加味しています。

注 意

未熟米が多い粉を乾燥終了当日に粉すりする場合は、『設定水分』ツマミを0.5%位高く設定してください。





7.水分測定

7.2.手動測定のしかた

停止中に、自動水分計を用いて手動測定する方法を次に示します。

注 意

- 張込中、乾燥中は、手動測定できません。
- 排出中に乾燥機内の粉(麦)の水分測定をする場合も、水分計ボタンを押してください。5~10分後に水分値と水分バラツキ、未熟米(粉のみ)、水分分布グラフの表示をします。

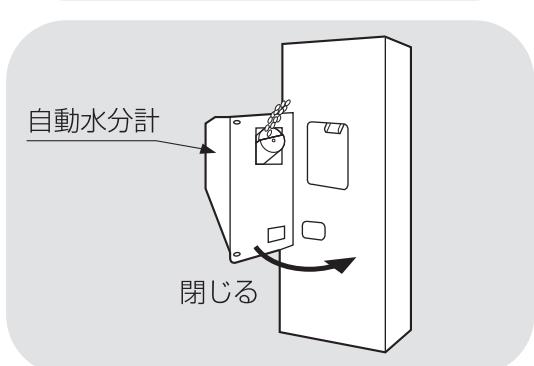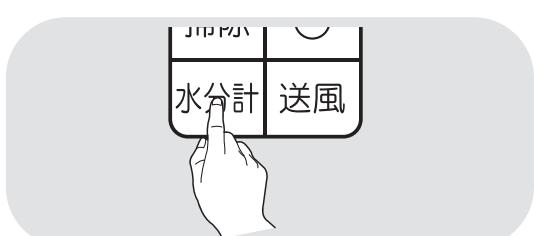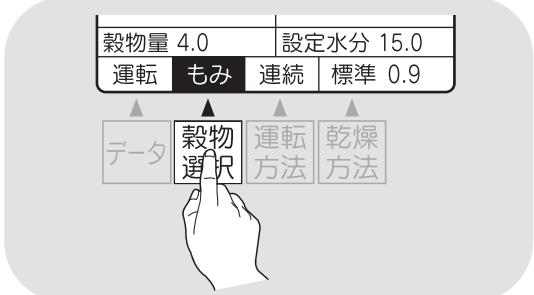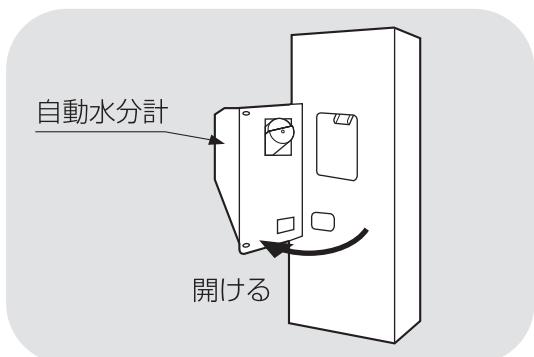

① 水分計を開きます。

② 穀物選択を測定する穀物に合わせます。

●選択ボタンを押して測定する穀物にランプがつくようにします。



水分計のホッパーには直接指を入れないでください。ホッパーが回転してケガをします。

③ 水分計ボタンを押します。

●自動水分計のホッパーが回転します。(約10~13秒間)

④ 自動水分計のホッパーが停止したら、測定する穀物を20粒以上水分計ホッパーに直接入れて、水分計を元通り閉じます。

⑤ 2~3分後に水分値と水分バラツキ、未熟米(粉のみ)水分分布グラフが表示されます。


●測定中はモニターに測定粒数を表示します。
●停止ボタンを押すと表示が消えます。

注 意

20粒以上測定しないと、水分表示しません。最高で200粒です。


7.3. 粋の水分変化について

乾燥中の粲の水分変化と、乾燥終了後の玄米の水分変化について説明します。この内容をご理解頂き、乾き過ぎや乾燥不足を防止してください。

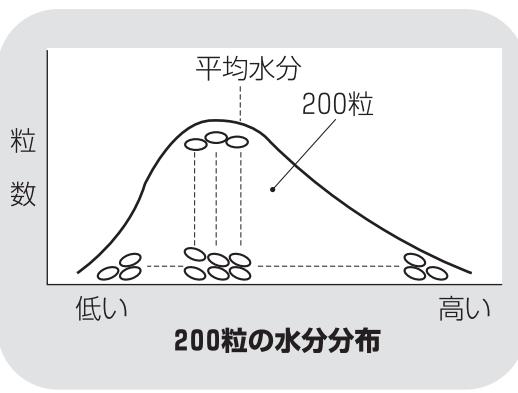


① 粗の水分

- 割取り直後の粲の水分のバラツキは大きく、その巾は10%以上あります。特に早生種にその傾向が強く、また、倒伏した稲は特に水分のバラツキが多くなります。
- 一般に、一粒一粒測定した水分の全体の分布は左図のようになります。

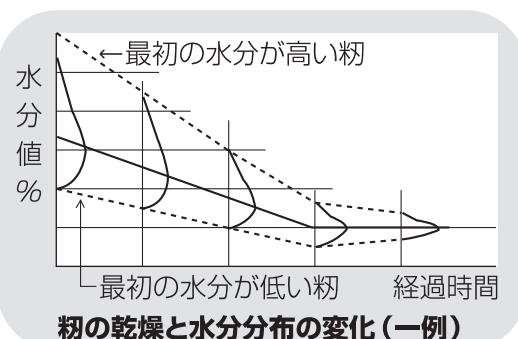

② 乾燥中の粲の水分変化

- 乾燥中に粲の循環が繰り返されることによって、張込時にあった各粲の水分のバラツキは、徐々に減少します。二段乾燥すると、更に水分のバラツキが減少します。

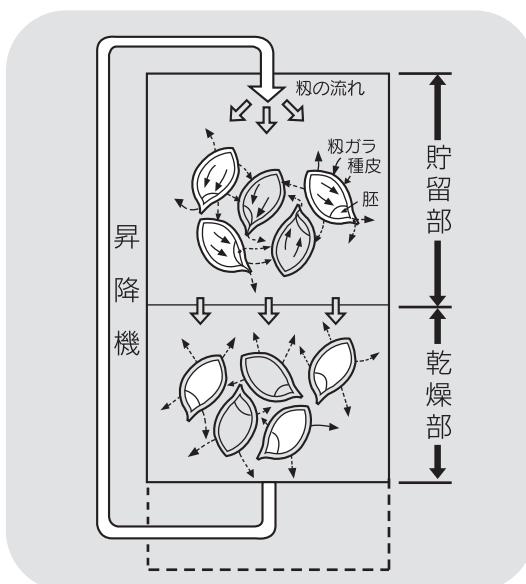


- 粗が乾燥部を通過するときは、主に表面の粲ガラが乾燥します。貯留部では、玄米から粲ガラに水分が移ります。また、隣合った粲間でも少し水分が移ります。これを調質作用といいます。



玄米から粲ガラへの水分移行は、玄米を覆う種皮部が水分を通しにくい口ウ質なので、胚部を通って行われると考えられています。

7.水分測定

玄米から糀ガラへの水分移行

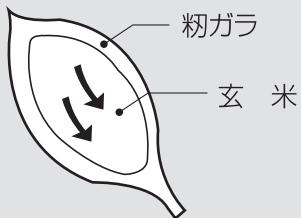

整粒と未熟米の水分移行

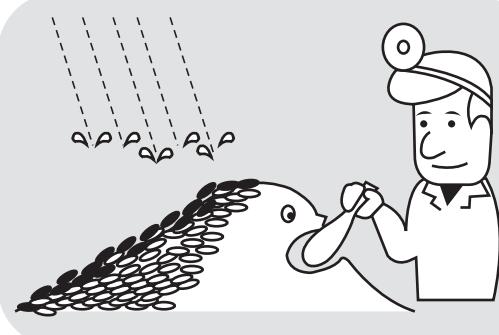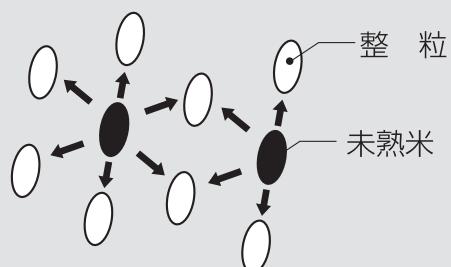

③ 乾燥終了後の玄米水分の変化

●余熱乾燥

乾燥終了後、数時間は玄米から糀ガラに水分が移り、玄米が0.3~0.7%乾きます。乾燥が早いと変化が大きくなります。糀全体の水分は変わりませんが、玄米が乾きます。これを余熱乾燥といいます。

●未熟米による水分の戻り

未熟米の多い糀では、乾燥終了後数日間に未熟米から整粒に水分が移り、整粒の水分が乾燥終了時より0.5~1.0%高くなります。

●天候による水分の戻り


保管中に雨天が続くと、表面の糀(5cm位)の水分が高くなります。

注 意

- 保管中の糀の水分確認のときは、表面から10cm以上中の糀を採取してください。
- 水分の低い糀を保管すると、水分が戻ります。必要に応じて、仕上乾燥をしてください。

●乾燥機の排風が、室内にこもった場合も糀の水分が戻ります。

排風が室内にこもらないようにしてください。

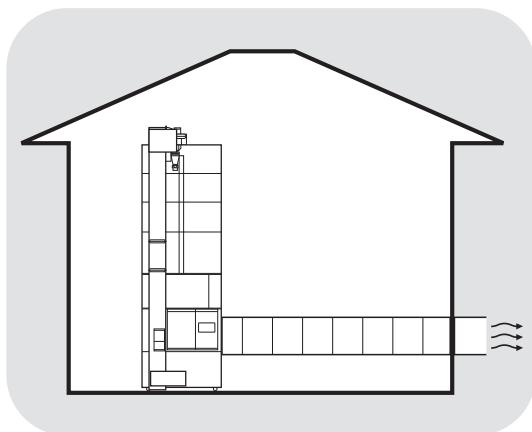


7.4.保管上の注意

自動水分計は電子部品、精密機構部などで構成されています。
次のような場所での保管をしないでください。故障の原因になります。


- 湿気の多い所。
- 温度の高い所。
- 直射日光の当たる所。
- 雨が降り込む所。
- 家畜を飼っている建物（堆肥も同様）。
- 肥料、農薬が保管されている所。

7.5.点検

自動水分計の点検方法を次に示します。毎年、ご使用の前に点検してください。

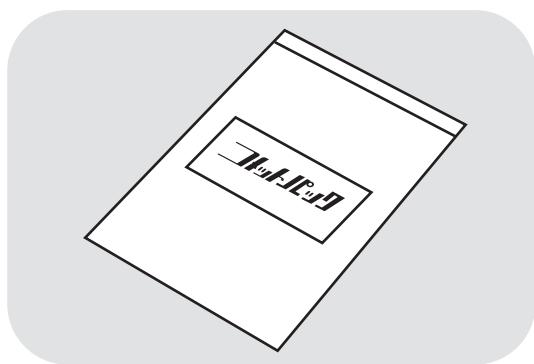

- ① 水分が分かっている玄米を用意します。
- 点検用玄米がない場合は、購入先に『コメットパック』を注文してください。
『コメットパック』は、検査用玄米の弊社商品名です。

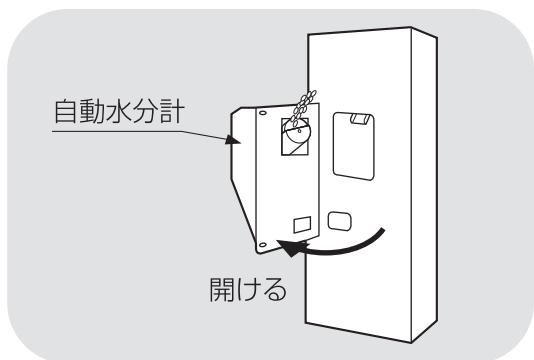

- ② 手動測定と同じ手順で操作します。


注 意

水分が0.6%以上異なる場合は、購入先に点検を依頼してください。

7.水分測定

7.6.水分の微調整の方法について

点検用玄米と水分値に差が生じた場合、水分微調整の方法を示します。

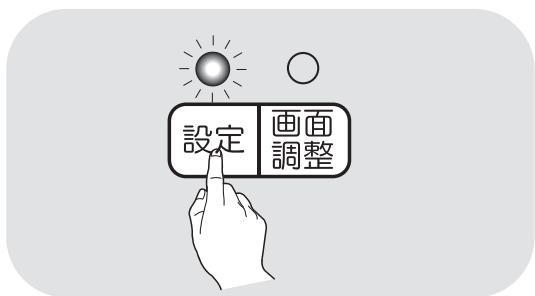


① 設定ボタンを『3回』押します。

● **水分微調整**は、点検用玄米と水分値に差が生じた場合に設定します。

● **水分停止補正**は、設定水分と仕上り水分に差が生じた場合に設定します。


水分微調整(%)		水分停止補正(%)	
もみ	0.0	もみ	0.0
小麦	0.0	小麦	0.0
大麦	0.0	大麦	0.0
大豆	0.0	大豆	0.0
そば	0.0	そば	0.0
><で項目選択		+ - で変更	
設定3	もみ	連続	標準 0.9

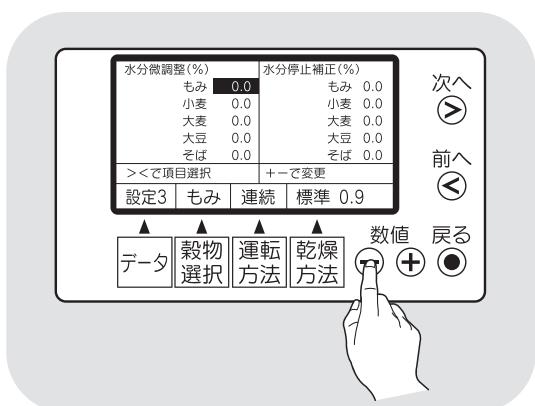

② ◎◎ボタンで穀物を選択します。
⊕⊖ボタンで設定値を変えます。

● 水分値が、点検用玄米より高く表示された場合(乾きすぎ)、『-』の値にします。

● 水分値が、点検用玄米より低く表示された場合(乾燥不足)、『+』の値にします。

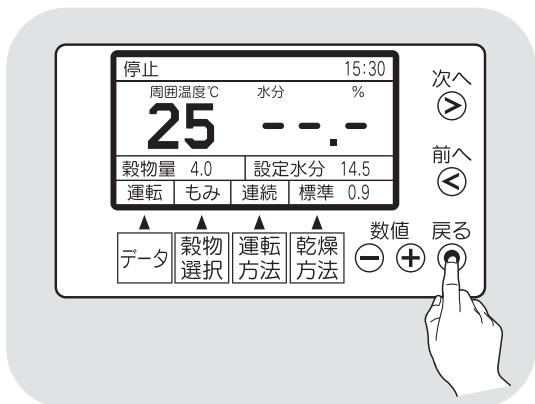

③ 戻るボタンを押します。

● 設定後、戻るボタンを押します。または、60秒後に自動的にセットされます。

8

収穫期後の掃除、点検・保管

この章では、収穫期後の掃除、点検・保管方法について説明しています。

- 8.1. 残留穀物の取出しと掃除
- 8.2. 各部の掃除
- 8.3. ネズミの侵入防止
- 8.4. 電気部品の保管

8. 収穫期後の掃除、点検・保管

8.1. 残留穀物の取出しと掃除

残留穀物の取出しと掃除の方法を次に示します。

品種が変わった場合も、同様の手順で作業してください。



高所作業は、必ず購入先に依頼してください。




作業前に必ず元電源のコネクターを抜いてください。



はずしたカバー、点検フタは、必ず元どおりに取付けてください。

注 意

ネジがしっかりと締付けてあることを確認してください。

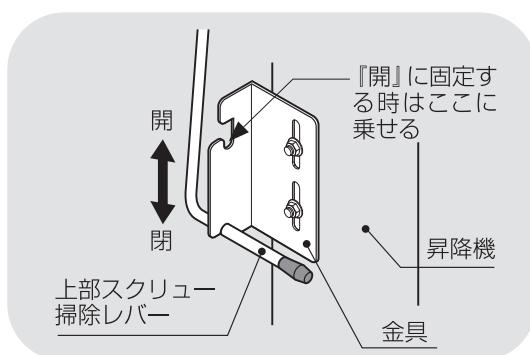


① 上部スクリュー

- ① 上部スクリュー掃除レバーを手前に引き金具から外して、上の部分の引っ掛け部に掛けます。
- ② 上部スクリュー掃除レバーを手前に引き金具から外して、下の部分の引っ掛け部に掛けます。


② バルブ部

- ① 電源を入れ、5~10秒間掃除ボタンを押します。
- ② 押している間だけ、ロータリーバルブが回り掃除をします。
- ③ 作業後電源スイッチを切ります。
- ④ 元電源のコネクターを抜きます

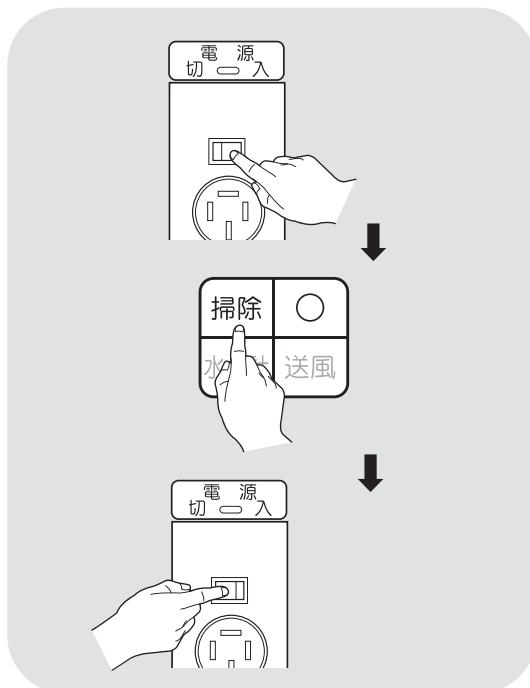


注 意

機械の中に穀物が入っている時は、絶対に操作しないでください。

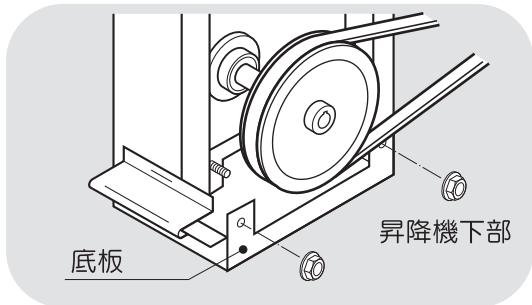


③ 昇降機

- ① 昇降機下カバーをはずします。
- ② 底板六角ナットをとります。
- ③ 底板を引出し清掃します。
- ④ 底板を元に戻し、六角ナットでしっかりと固定します。
- ⑤ 昇降機下カバーを取付けます。

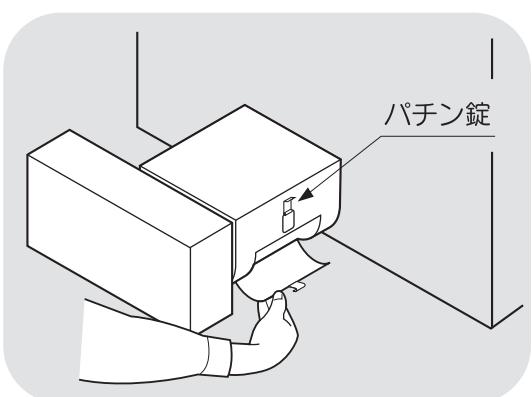


④ 流穀筒

- ① 流穀筒底板のパチン錠をはずし、残留穀物を取出します。
- ② パチン錠で元のように固定します。

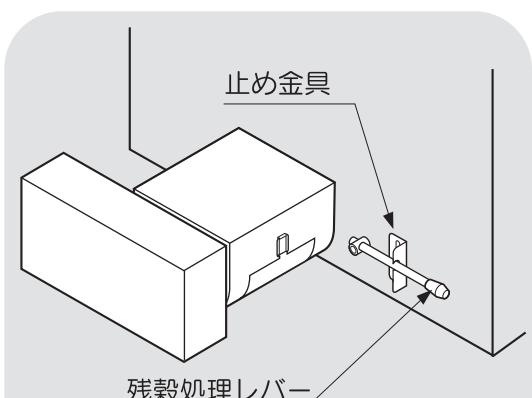

⑤ 下部スクリュー

- ① 残穀処理レバーを押下げて、止め金具からはずします。
- ② レバーを2~3回動かし、残留穀物を取出します。
- ③ レバーを元の位置に戻します。

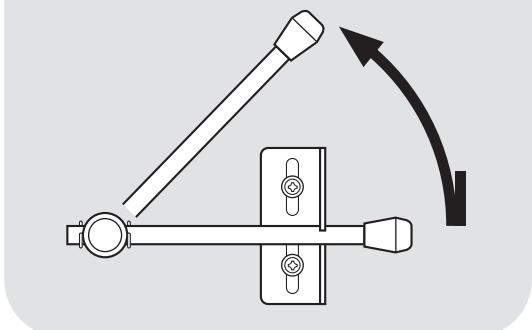

注意

機械を運転する場合は、必ずはずしたカバーを取付けてください。

8. 収穫期後の掃除、点検・保管

8.2. 各部の掃除


機械各部の掃除方法を次に示します。



高所作業は、必ず購入先に依頼してください。



作業前に必ず元電源のコネクターを抜いてください。

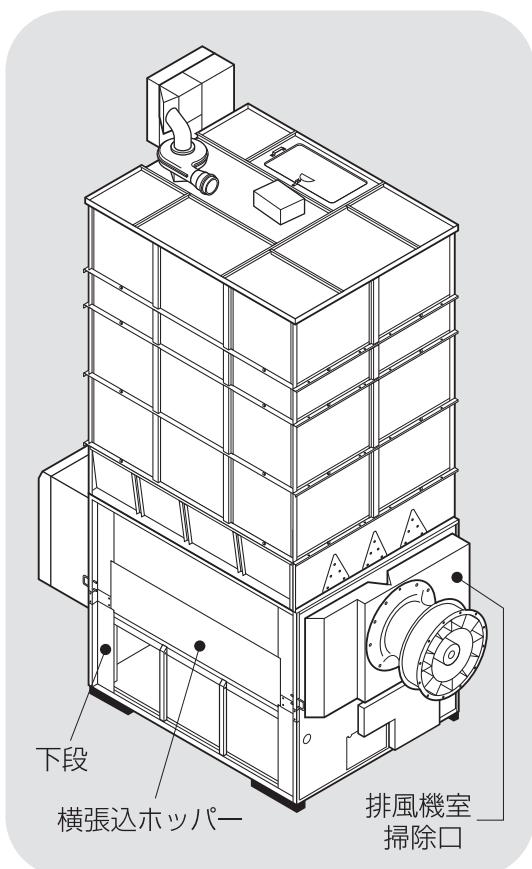

① 機械内部の掃除

- この作業は高所作業につき、必ず購入先に依頼してください。

② 排風機室の掃除

- ① 掃除口をはずして、排風機室内部を掃除します。
- ② 掃除口フタを取り付けます。

③ 横張込ホッパーの掃除

- ① 横張込ホッパーを開き、下段内部を掃除します。掃除後、横張込ホッパーを閉めます。
- ② 反対側の塞ぎ板をはずし、同様に掃除します。
- ③ 塞ぎ板を取り付けます。




④ 送風機の掃除

- ① 排風ダクトを取りはずします。
- ② 送風機のホコリを掃除します。


遠心送風機の場合

- ① 排風ダクトを取りはずします。
- ② 送風機および回転翼のほこりを掃除します。

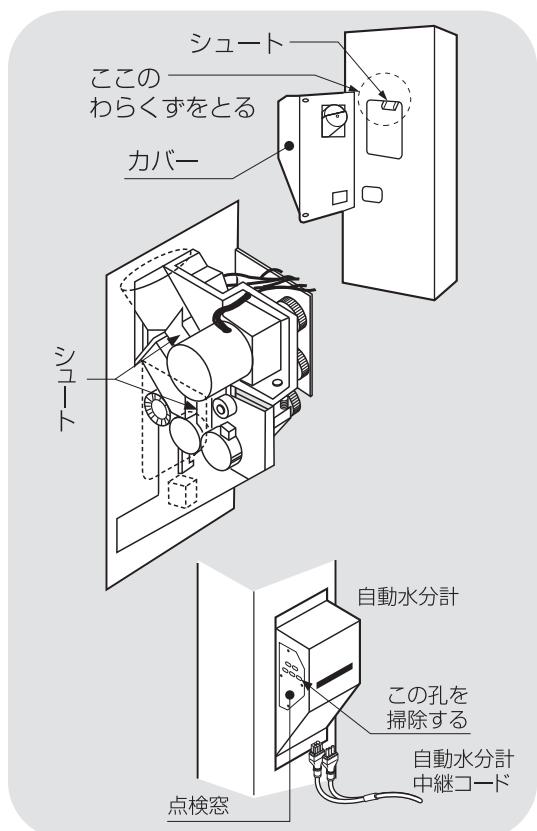

⑤ 自動水分計の掃除

- ①自動水分計を開けて、昇降機内部のシートを掃除します。
- ②配線を外し、自動水分計のカバーを外し、自動水分計内のシート及びカバーの点検窓の孔を掃除します。
- ③水分計のカバーを元に戻し、昇降機に組付けます。
- ④配線を接続します。

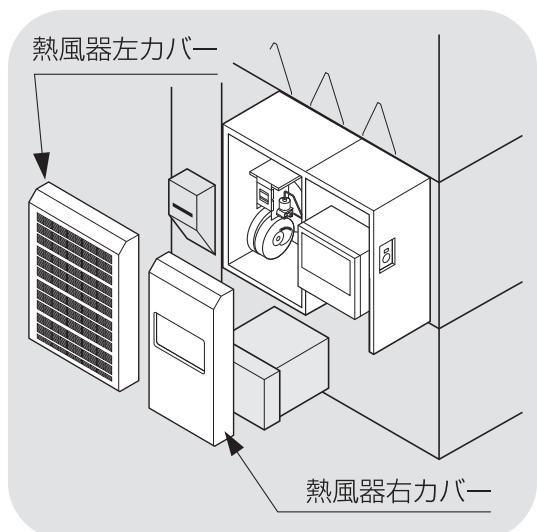


⑥ バーナー部の掃除





- ①熱風器左カバーをはずします。
- ②バーナーカバーをはずします。
- ③炎センサーをはずし、先端のほこりをふき取ります。
- ④炎センサーを取付けます。
- ⑤バーナーカバーを取付けます。
- ⑥熱風器左カバーを取付けます。



バーナーの周囲にカーボンが飛散していたり、油がしみた跡がある場合は、購入先に点検を依頼してください。

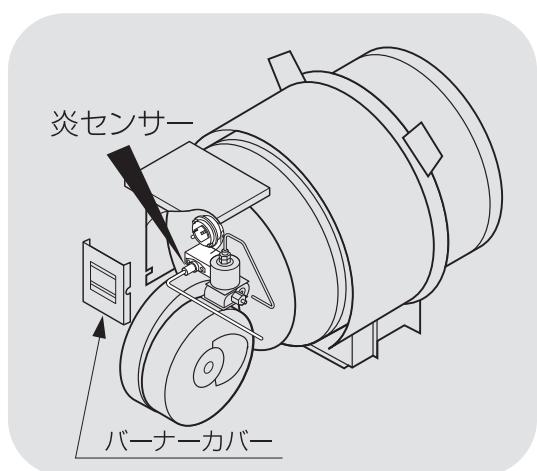

8. 収穫期後の掃除、点検・保管

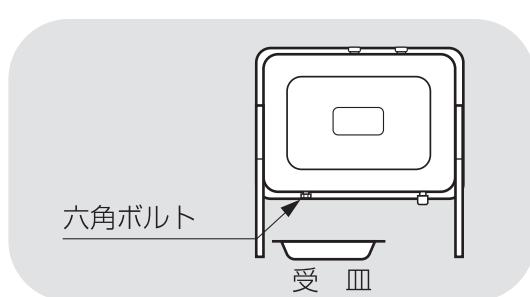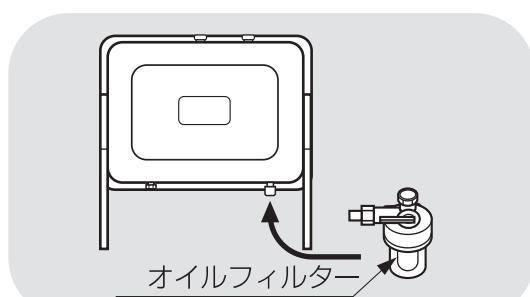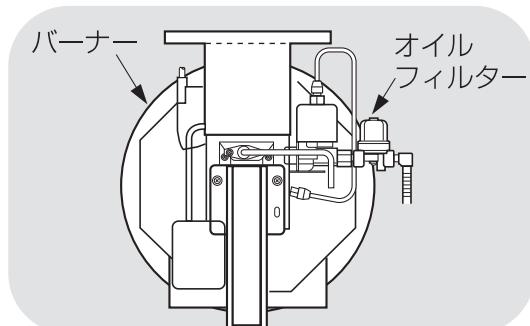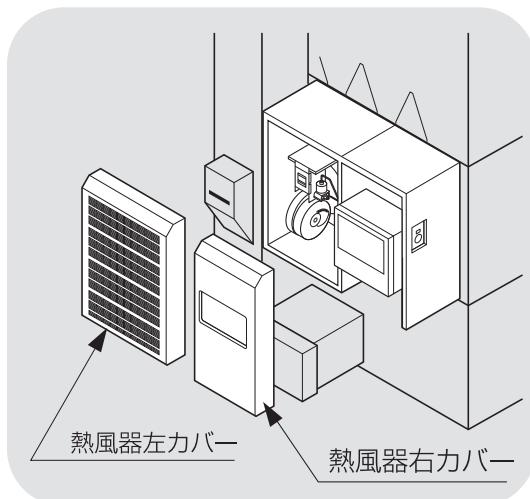

注 意 廃油の処理の扱い

- 抜取った燃料は、購入先又は産業廃棄物処理業者へ処理を依頼してください。
- 地面や川・沼への廃棄は絶対にしないでください。

⑦ 熱風路の点検

- ① 热風器左カバーをはずします。
- ② 热風路内にほこりが堆積していないか確認します。
- ③ 热風器左カバーを取り付けます。

危険

- バーナーに異常があったり、熱風路内にほこりが堆積している場合は、購入先に点検・掃除を依頼してください。
- 1年に1度、あるいは500時間毎に、熱風路内の掃除、バーナーの点検・掃除を購入先に依頼してください。

⑧ オイルフィルターの交換

- この作業は購入先にご依頼ください。
- 交換の目安は3~5年です。

⑨ 燃料の抜取り

- ① JIS1号灯油(白灯油)を燃料タンクから抜取ります。
- ② 受皿を用意します。
- ③ ドレン抜きの六角ボルトを取り、残りのJIS1号灯油(白灯油)を出します。
- ④ ドレン抜きの六角ボルトをしっかりと締めます。

警告

こぼれた燃料は、必ずふき取ってください。

8.3.ネズミの侵入防止

機械各部のネズミ侵入防止方法を次に示します。


ネズミが機械内部に侵入すると、ベルトや配線コードをかじり、機械の正常な運転ができなくなります。下記の方法でネズミの侵入防止をしてください。




高所作業は、必ず購入先に依頼してください。



作業前に必ず元電源のコネクターを抜いてください。

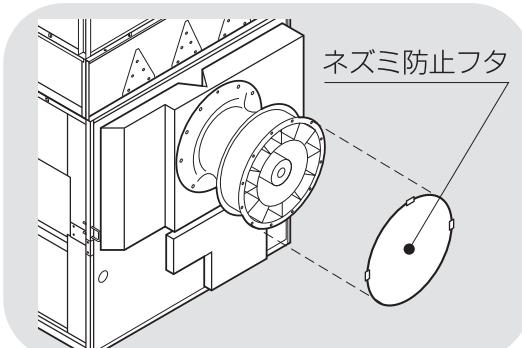


- ① 排風ダクトを取りはずし、ネズミにかじられないように保管します。ダクト内部のほこりを取除いて下さい。

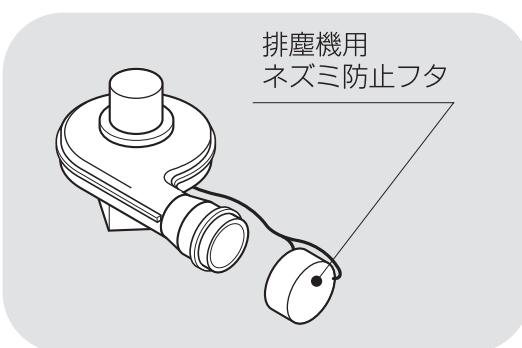

- ② 送風機用ネズミ防止フタを送風機に取付けます。

- ③ 排塵筒を取り外し、ネズミにかじられないように保管します。排塵筒内部のほこりを取り除いてください。排塵機用ネズミ防止フタを取付けます。

高所作業ですので、購入先に依頼してください。

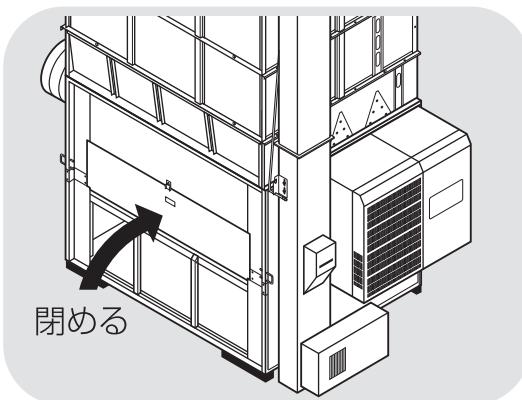


- ④ 張込ホッパー、点検フタ、掃除口などは全て閉めます。


8. 収穫期後の掃除、点検・保管

8.4. 電気部品の保管

電気部品の保管方法を次に示します。

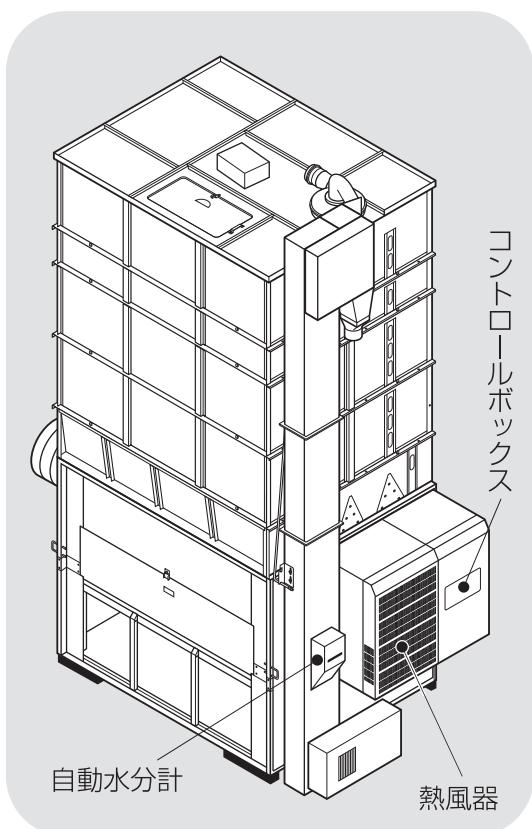

- ① コントロールボックス、水分計、熱風器は雨水やほこりが入らないようしてください。

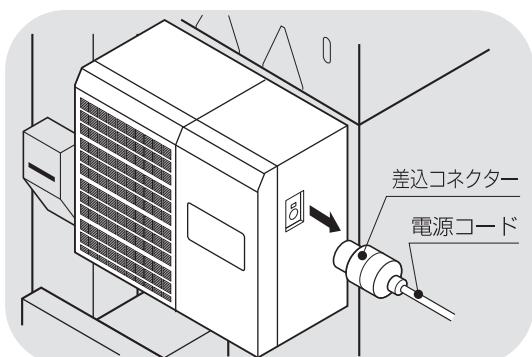

- ② 元電源の差込コネクターを抜いてください。
差し込んだままにしておくと落雷等により、コントロールボックスや水分計が故障する場合があります。

9

異常・故障の原因とその処置

この章では、機械に不具合が発生した場合の処置の方法について説明しています。

- 9.1.異常コードを表示する場合
- 9.2.異常コードを表示しない場合
 - 9.2.1.停止中
 - 9.2.2.張込運転のとき
 - 9.2.3.乾燥運転のとき
 - 9.2.4.排出運転のとき
 - 9.2.5.乾燥仕上り後

9.異常・故障の原因とその処置



異常の処置をする場合は、必ず元電源のコネクターを抜いてください。




バーナーの点検は、高温の場合がありますので、5分以上通風乾燥してから行ってください。

9.1.異常コードを表示する場合

異常コードを確認したら、停止ボタンを押してください。

操作パネル

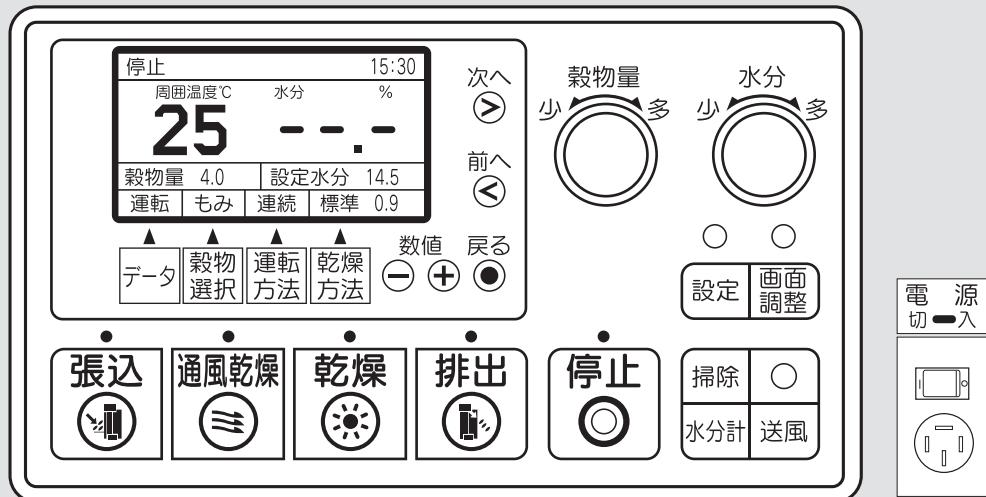

異常コード	異常内容	点検箇所
E01	100Vヒューズ切れ	100Vヒューズ
E02	時計リセット	電池切れ
E11	搬送モーター過負荷	搬送系のつまり
E12	送風機モーター過負荷	送風機
E13	循環モーター過熱	ロータリーバルブ
E14	緊急停止スイッチ	ショートコネクター
E15	排塵機モーター過負荷	排塵機、わらくず
E16	スロワー過負荷	ショートコネクター
E17	回転検出センサー	搬送系のつまり
E19	循環モーター異常	ロータリーバルブ
E22	失火回路異常	炎センサー不良

異常コード	異常内容	点検箇所
E23	初回失火	燃料系
E24	運転中失火	燃料切れ、燃料タンク
E25	着火遅れ	ノズルにカーボン付着
E26	バーナー圧力スイッチ	バーナーファン、圧力スイッチ
E31	水分計制御異常	メイン基板
E32	水分計コード不良	コネクター抜け、断線、水分計回路基板
E33	水分計データ通信異常	水分計回路基板
E34	水分計メカ異常	ホッパー、電極の異物
E35	水分計取込不良	取付、シート
E37	水分計測定回路異常	電極のリーク、CS-TII回路基板
E41	熱風温度センサー(上)	コネクター抜け、断線


異常コード	異常内容	点検箇所
E42	熱風温度センサー(下)	コネクター抜け、断線
E43	周囲温度センサー	コネクター抜け、断線
E44	穀温センサー	コネクター抜け、断線
E51	風圧スイッチ作動	送風機、排風ダクト
E53	異常高温	送風機、排風ダクト、ねズみ防止フタ
E55	サーモスタート作動	送風機、排風ダクト、ねズみ防止フタ
E57	循環モーター断線	コネクター抜け、断線
E58	感震器作動	地震、振動
E62	穀物量設定不具合	設定低い
E64	機種設定不良	メイン基板
E65	操作パネル	操作パネル

9.異常・故障の原因とその処置



●異常時の運転状態

異常コード	運転状態	ブザー	備考
E01～E19	全停止	鳴る	バーナーとモーターが同時に停止します。
E21～E37 E51～E58	燃料停止	鳴る	水分が17%未満の場合は5分後に全停止します。
E41～E44 E62 E25	運転継続	鳴らない	乾燥中は安全な温度で乾燥を継続します。
E64、E65	全停止	鳴る	運転できない。
E02	運転継続	鳴らない	運転しますが、間違った時刻表示をします。

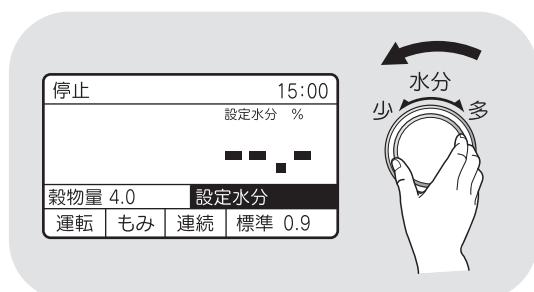

- 異常コードは、異常表示画面と温度・水分の画面を20秒と5秒で交互表示します。

- 異常時の停止制御は、全停止、燃料停止、運転継続の3種類あります。

- 自動水分計の異常E31～E37が発生して自動運転できない場合、次の手動操作で応急運転ができます。
水分ツマミで設定水分を「---,-」にすると再運転できます。
この場合、水分設定できませんが、熱風温度は自動コントロールして運転します。

9.異常・故障の原因とその処置

●E02:時計

症 状	原 因	処 置
時計が狂う	リチウム電池切れ	*購入先に依頼してください。 なお、時計の校正方法は、1-4を参照してください。

●E11:搬送関係

症 状	原 因	処 置
搬送モーター が回らない 昇降機が動か ない	張込み過ぎで粉 (麦)が詰まった	*購入先に依頼してください。 サーマルリレー(OL2)は1~2分で自動復 帰します。
	ベアリングの焼付き	*購入先に依頼してください。
モーターがうなる 途中で停止する	電源電圧異常(欠 相、電圧が低い)	*購入先に依頼してください。
	コネクター接続不良	*購入先に依頼してください。
運転途中で停 止する	ベルトがゆるんだ	ベルトの点検・交換をします。 参照:10.2.Vベルトの張り調整と点検(10-2)
	ベルトが切れた バケットが摩耗した	*購入先に依頼してください。



- サーマルリレーが自動復帰した後運転しても、また作動する場合は、購入先に連絡してください。何度も繰返すと、モーターが焼損し大変危険です。
- サーマルリレーの調節は、購入先に依頼してください。
設定値を上げ過ぎると、モーターが焼損し大変危険です。

●E12:送風関係

症 状	原 因	処 置
モーターがうなる 途中で停止する	電源電圧異常(欠 相、電圧が低い)	サーマルリレー(OL1)は1~2分で自動 復帰します。
	コネクター接続不良	*購入先に依頼してください。
送風機が回ら ない	羽根に異物がからん だ	*購入先に依頼してください。

9.異常・故障の原因とその処置

●E13・E19:循環モータ関係

症 状	原 因	処 置
ロータリーバルブが回らない	循環機構部（ロータリーバルブ）に異物がかんだ	*購入先に依頼してください。
運転途中で停止する	チェーンの張り過ぎ ガイドスプロケットの油切れ 制御基板の故障	チェーンの張り調整と注油します。 参照:10.3.チェーンの張り調整と注油 (10-3) *購入先に依頼してください。

●E14:緊急停止スイッチ(オプション)

症 状	原 因	処 置
途中で停止する	緊急停止スイッチ	緊急停止スイッチを押したか確認する。

●E15:排塵機関係

症 状	原 因	処 置
モーターがうなる 途中で停止する	電源電圧異常（欠相、電圧が低い） コネクター接続不良	*購入先に依頼してください。 サーマルリレー(OL3)は1~2分で自動復帰します。 *購入先に依頼してください。
排塵機が回らない	羽根に異物がからんだ	*購入先に依頼してください。 異物を取り除いてください。

●E16:スロワー関係(オプション)

症 状	原 因	処 置
モーターがうなる 途中で停止する	電源電圧異常（欠相、電圧が低い） 排出パイプの角度がゆるい 先端がつまる	*購入先に依頼してください。 サーマルリレー(スロワー内)は1~2分で自動復帰します。 *購入先に依頼してください。 パイプ先端がつまらないようにしてください。
回らない	ベルトが切れている 異物をかんだ	*購入先に依頼してください。

9.異常・故障の原因とその処置

●E17:回転センサー

症 状	原 因	処 置
昇降機が動かない	張込み過ぎで糀(麦)が詰まった	*購入先に依頼してください。
途中で停止する	ベルトがゆるんだ	ベルトの点検・交換をします。
	ベルトが切れた	参照:10.2.Vベルトの張り調整と点検(10-2)
	コネクター接触不良	*購入先に依頼してください。
	センサーの間隔不適	*購入先に依頼してください。

●E22～E26:バーナー関係

異常コード	症 状	原 因	処 置
E22	点火しない	炎センサーの異常	*購入先に依頼してください。
		炎センサーに光が入っている	光が入らないようにします。
E23	点火しない	最初から燃料切れ	給油します。
		燃料コックが閉じている	燃料コックを開きます。
		スパークしない	*購入先に依頼してください。
		油が送られてこない	
E24	途中で失火する	炎センサーにほこりが付着した	ほこりをふき取ります。(8-5)
		乾燥中に燃料切れ	運転を停止して給油します。
		送油ホースがゆるんだ	接続部を締めます。
		バーナーにカーボンが堆積	*購入先に依頼してください。
E25	着火遅れる	フィルターのゴミつまり	フィルター交換
		ポンプの圧力低下	*購入先に依頼してください。
		バーナーにカーボンが付着	注)乾燥は継続しますが、2時間以上異常コードが表示している場合は、購入先に依頼してください。
E26	点火しない	バーナーファンが回っていない	*購入先に依頼してください。
		圧力スイッチのホースが抜けている。ほこりがつまっている。	*購入先に依頼してください。

9.異常・故障の原因とその処置

●E31～E37:自動水分計関係

異常コード	症 状	原 因	処 置
E31	水分測定しない	制御異常	* 購入先に依頼してください。
E32		コネクター抜け	自動水分計中継コードをしっかりと接続します。
E33		制御異常	* 購入先に依頼してください。
E34		自動水分計の機構が故障した	* 購入先に依頼してください。
E35	水分表示しない	取込み不良	自動水分計内のシートおよび点検窓の孔を掃除します。 昇降機内のシートを掃除します。
E37		電極のリーク 制御異常	自動水分計内の電極を掃除します。 * 購入先に依頼してください。

●E41～E44:温度センサー関係


異常コード	症 状	原 因	処 置
E41	最低燃焼で運転している	熱風温度センサーのコードが抜けた 熱風温度センサーが故障した	* 購入先に依頼してください。
E42	最低燃焼で運転している	周囲温度センサーのコードが抜けた 周囲温度センサーが故障した	* 購入先に依頼してください。
E43	水分が合わない	穀温センサーのコードが抜けた 穀温センサーが故障した	* 購入先に依頼してください。
E44			* 購入先に依頼してください。

注意：乾燥機の前側から見てE41は右側（上側）、E42は左側（下側）のセンサーです。


9.異常・故障の原因とその処置

●E51～E55:風圧スイッチ、サーモスタート他

異常コード	症 状	原 因	処 置
E51	乾燥風量が少ない	排風ダクトの折れ曲がり ネズミ防止フタが付いている	排風ダクトをまっすぐに張ります。 送風機のネズミ防止フタをはずします。
E53	バーナーが失火する	張込ホッパー、掃除口などが開いている 送風機が回転していない	張込ホッパー、各掃除口、点検窓を閉めます。 送風機のコードを点検します。
E55	乾燥風量が少ない	排風ダクトの折れ曲がり	排風ダクトをまっすぐに張ります。

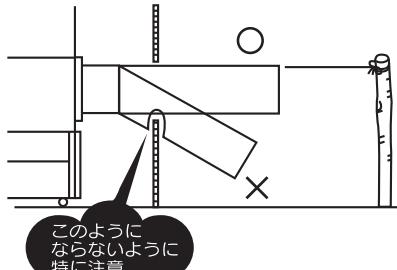

このようにならないよう特に注意

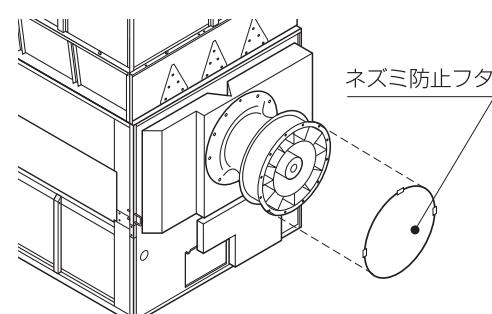

●E57:循環モーター断線

異常コード	症 状	原 因	処 置
E57	運転できない	コネクター抜け コード不良	* 購入先に依頼してください。

●E58:感震器

症 状	原 因	処 置
途中で停止する	異常な振動で感震器が作動した	振動の原因を取り除いてください。

●E62:穀物量ツマミの設定

症 状	原 因	処 置
点火しない	穀物量の設定が低い	穀物量ツマミを1目盛り上げます。

●E64:機種設定不良

症 状	原 因	処 置
運転できない	機種設定の不良	* 購入先に依頼してください。

●E65:操作パネル

症 状	原 因	処 置
運転できない	操作パネルのボタン異常 ボタンを長押しした(5秒以上)	* 購入先に依頼してください。 電源スイッチを一度「切」にして再運転してください。

9.2.異常コードを表示しない場合

9.2.1.停止中

故障のようす	原 因	確認・処置	参照ページ
元電源のブレーカーが切れる(とぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源誤配線 ●センサー、モーターの誤配線 ●漏電ブレーカーの高調波対応品 	<ul style="list-style-type: none"> * 購入先に依頼してください。 * 購入先に依頼してください。 ●電気工事店へ依頼してください。 	10-4 2-3
モニターが表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチ「切」位置 ●200Vヒューズ切れ ●液晶の画面のコントラストがずれている 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチを「入」にします。 * 購入先に依頼してください。 ●画面調整ボタンを押して、コントラストを合わせてください。 	6-4 4-3
運転ボタンを押しても運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥運転時、自動水分計で停止したため ●元電源の低下 	<ul style="list-style-type: none"> ●一旦停止ボタンを押して再運転します。 ●電気工事店へ依頼してください。 	
さわると電気でしひれる	<ul style="list-style-type: none"> ●アースがとれていない ●誤配線 	<ul style="list-style-type: none"> * 購入先に依頼してください。 ●電気工事店へ依頼してください。 	
メンテナンス情報画面	●1000時間ごとに表示	* 購入先に依頼してください。	6-3

9.2.2.張込運転のとき

故障のようす	原 因	確認・処置	参照ページ
元電源のブレーカーが切れる(とぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ●ブレーカーの容量不足 ●コード接続不良 ●漏電ブレーカーの高調波対応品 	<ul style="list-style-type: none"> ●電気工事店へ依頼してください。 * 購入先に依頼してください。 ●電気工事店へ依頼してください。 	2-3
搬送系駆動部が回転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●モーター接続コネクター抜け ●Vベルト切れ ●Vベルトゆるみ 	<ul style="list-style-type: none"> * 購入先に依頼してください。 * 購入先に依頼してください。 ●Vベルトの張りを調整します。 	
張込みしてないのにブザー鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●接続コネクターの抜け ●満量センサーに異物がある 	<ul style="list-style-type: none"> ●しっかり差し込みます。 * 購入先に依頼してください。 	10-4
張込みに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ●Vベルトのゆるみ ●バケットベルトゆるみ ●バケットの磨耗 	<ul style="list-style-type: none"> ●ベルトの張りを調整します。 ●バケットベルトの張りを調整します。 * 購入先に依頼してください。 	10-2 5-3
満量になつてもブザーが鳴らない	●センサー位置ずれ	* 購入先に依頼してください。	

9.2.3.乾燥運転のとき

故障のようす	原 因	確認・処置	参照ページ
元電源のブレーカーが切れる(とぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ●ブレーカー容量不足 ●漏電ブレーカーの高調波対応品 	●電気工事店へ依頼してください。	2-3

9.異常・故障の原因とその処置

故障のようす	原 因	確認・処置	参照ページ
カーボンが付着する	●バーナーファンの風量が少ない	* 購入先に依頼してください。	
異臭がする	●バーナーファンの風量が多い ●ノズルのつまり	* 購入先に依頼してください。 * 購入先に依頼してください。	
穀物が循環しない	●モーター接続コネクター抜け ●異物がかんでいる	* 購入先に依頼してください。 * 購入先に依頼してください。	
水分測定しない	●設定水分ツマミが「---」になっている ●昇降機内シートが詰まっている ●自動水分計内シートの詰まり	●仕上り水分に合わせます。 ●わらくず、ごみを掃除します。 ●ごみ、ほこりを掃除します。	6-15 8-5
乾燥時間が長い	●排風ダクト折れ ●熱風温度が低い ●初期水分が高い ●掃除口フタはずれ ●夜間乾燥	●排風ダクトをまっすぐにします。 ●穀物量ツマミを張込量の窓に合わせます。 ●適期刈取りします。 ●掃除口フタをつけます。 ●夜間の乾燥は時間がかかります。	2-8 6-14 8-4
自動停止しない	●設定水分ツマミが「---」になっている ●設定水分が低すぎる	●仕上り水分に合わせます。 ●仕上り水分に合わせます。	6-15

9.2.4.排出運転のとき

故障のようす	原 因	確認・処置	参照ページ
元電源のブレーカーが切れる(とぶ)	●ブレーカー容量不足 ●漏電ブレーカーの高調波対応品	●電気工事店へ依頼してください。 ●電気工事店へ依頼してください。	2-3
排出できない	●排出ユニットのダンパーが切換わらない ●接続コネクター抜け	* 購入先に依頼してください。 * 購入先に依頼してください。	

9.異常・故障の原因とその処置

9.2.5.乾燥仕上り後

故障のようす	原 因	確認・処置	参照ページ
ムラ乾燥になる	●水分が高く乾燥機内部にはりつく	●極端に水分が高い場合は少量の張込みにしてください。容量表示窓1~2の範囲です。	2-9
	●わらくず、ごみが多くて詰まる	●張込前にわらくずを取ります。	
	●ロータリーバルブが回らない	* 購入先に依頼してください。	
	●乾燥前の水分バラツキが大きい	●初期水分の差が大きいものは一緒に張込みしないで分けて乾燥します。 ●水分差があまり大きくない場合は通風乾燥してから乾燥します。	
過乾燥になる	●乾燥前の水分バラツキが大きい	●通風乾燥した後乾燥します。	10-3
	●青米や未熟米が多い	●水分差が大きいものを一緒に乾燥しないでください。	
		●適期刈取りします。	
乾燥不足になる	●乾燥前の水分バラツキが大きい	●二段乾燥します。	6-18
	●未熟米が多く、乾燥後水分が戻った	●適期刈取りします。	
	●わらくずなどでバルブが回っていない	●二段乾燥します。	
水分が合わない	●穀物特性による差	●二段乾燥します。	6-18
	●異常天候による性状変化	●コメットパックで調べて差が認められれば購入先に点検を依頼してください。	
	●検査の水分計と合わない	●設定水分ツマミを調整します。	
胴割・碎米が多い	●乾燥前に胴割れしている	●適期刈取りします。	7-7
	●乾燥前の糀が脱ぶ(カラがむけている)している	●脱穀時の回転に注意します。	
	●熱風温度が高い	●乾燥速度を通常より下げます。	
	●乾燥後の保存	●穀物量ツマミを張込量に合わせます。	
	●過乾燥(乾燥し過ぎ)	●乾燥終了後の急冷・吸湿に注意します。	
	●少量の糀を長時間乾燥した	●地域の推奨水分以下にしないでください。	
	●収穫時期が遅れた過熟糀	●最少張込量を800kg(糀)以上にします。	
	●残留穀物がある	●乾燥速度を下げ、ゆっくり乾燥します。	
	●昇降機バケット摩耗	●乾燥後は昇降機、下部スクリュー部の残留穀物を掃除します。	8-3
		* 購入先に依頼してください。	

10

各部の調整方法

この章では、点検や異常時の処置などに必要な各部の調整方法について説明しています。

- 10.1.バケットベルトの張り調整
- 10.2.Vベルトの張り調整と点検
- 10.3.チェーンの張り調整と注油
- 10.4.コネクターの接続確認

10.各部の調整方法



高所作業は、必ず購入先に依頼してください。



作業前に必ず元電源のコネクターを抜いてください。




はずしたカバー、点検窓は、必ず元どおりに取付けてください。

注 意



ネジがしっかりと締付けてあることを確認してください。

10.1.バケットベルト張り調整

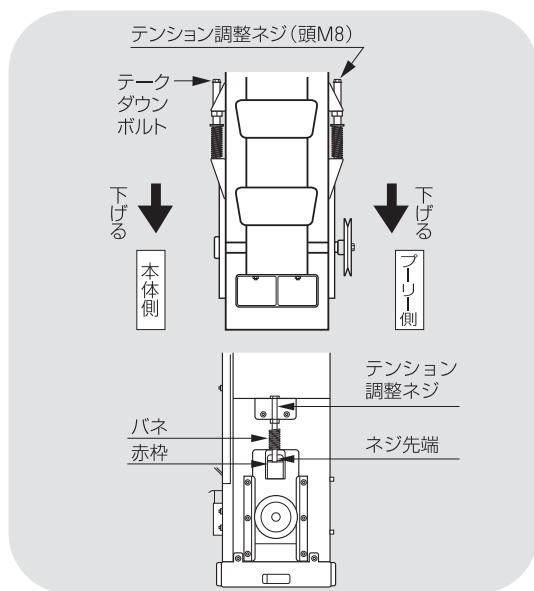


- ①昇降機下力バーをはずします。
- ②下部スクリュー駆動Vベルトをはずします。
- ③左右のテークダウンboltのテンション調整ネジを均等に回してベルトを張ります。
- ④張り具合はテンション調整ネジの先端がシールの赤枠に収まるようにします。
- ⑤下部スクリュー駆動Vベルトをはめます。
- ⑥昇降機下力バーを取付けます。

10.2.Vベルトの張り調整と点検

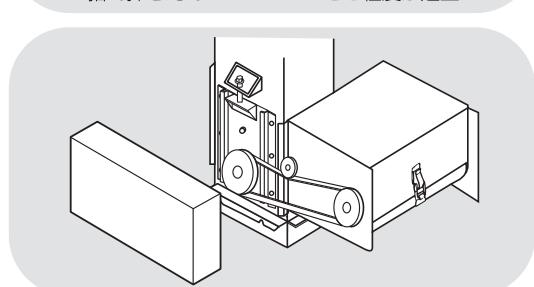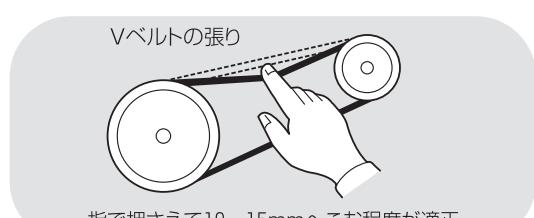

- Vベルトの張り具合は左図のとおりです。


- 下部スクリュー駆動Vベルトの点検は、昇降機下力バーをはずして行います。
- Vベルトが損傷していたり、伸びて自動テンションが効かない場合は、購入先に交換を依頼してください。
- 点検後、昇降機下力バーを取付けます。

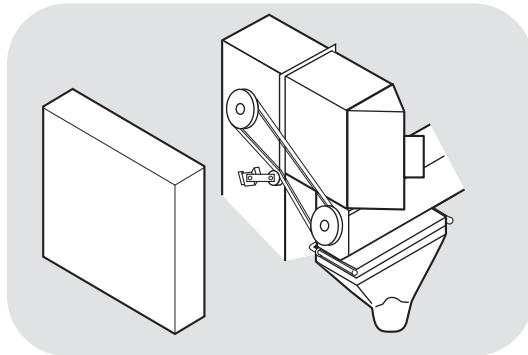

●昇降機駆動Vベルトの点検は、高所作業につき必ず購入先に依頼してください。

●排出スロワーのVベルト張り調整は、購入先に依頼してください。

10.3.チェーンの張り調整と注油

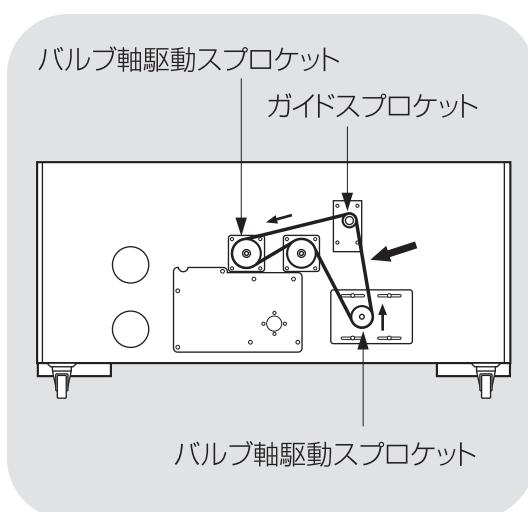


- ①下段力バーをはずします。
- ②チェーンの適正な張りは図の↓箇所を指で押さえ約1~2センチ程度へこむ位です。
- ③ゆるい場合は循環モーター固定ボルト4本をゆるめ、右に押して、ボルトを締めます。
- ④チェーンには潤滑オイルを注油します。
- ⑤ガイドスプロケットの軸部に注油します。
- ⑥スプロケットの歯が欠けたり摩耗が激しい時は、購入先へ連絡してください。
- ⑦下段力バーを取付けます。

10.各部の調整方法

10.4.コネクターの接続確認


- コネクターの接続確認は、購入先やメーカーに依頼してください。
- 各コードの接続先は下図のとおりです。
- 点検ではずした場合は、各コードをしっかり接続位置に差込んでください。

コントロールボックス下面から見たところ

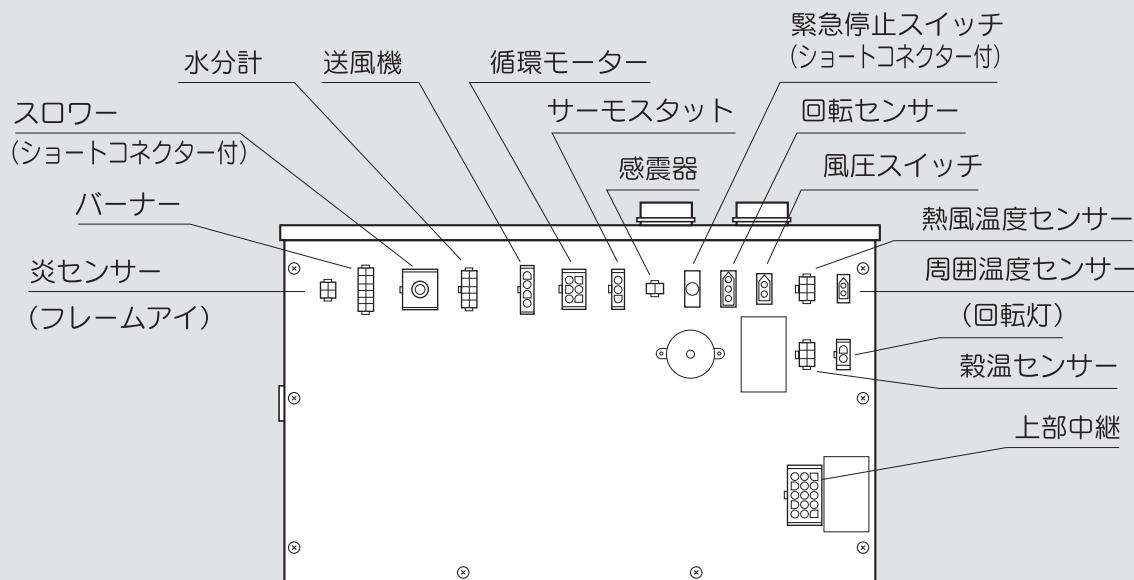

注 意

コネクターのツメが掛かるまでしっかりと差込んでください。

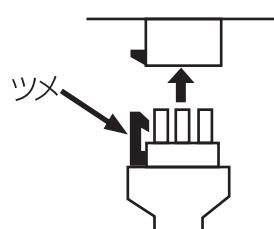

11


オプション部品

この章では、機械のオプション部品について説明しています。

11.オプション部品


注 意

- 取付方法、注意事項、使用方法については、オプション部品梱包に入っている組立・取扱説明書をお読みください。
- その組立・取扱説明書はこの取扱説明書と一緒に保管してください。

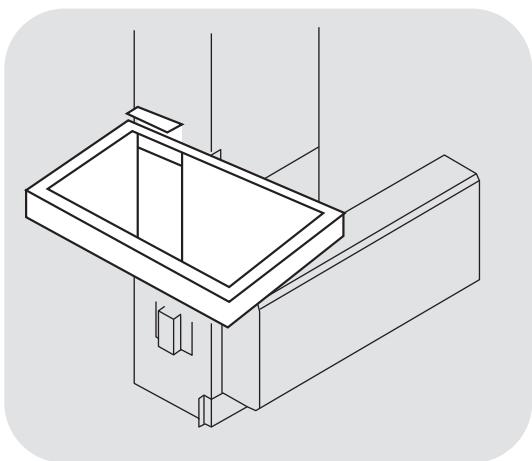

① 昇降機ホッパー YY-05


昇降機から張込みたいときに利用してください。

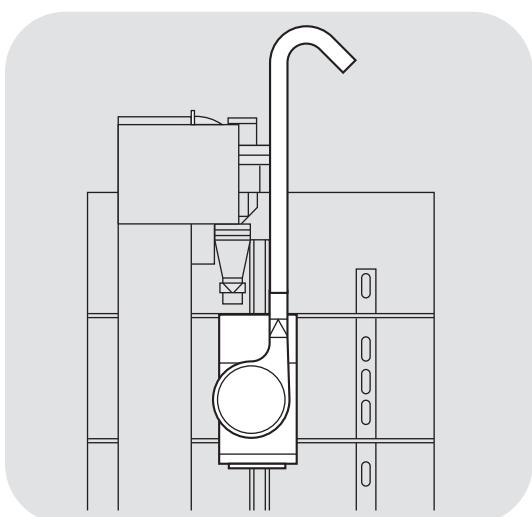

② 排出スロワー HH-5000KL:0.85kW


乾燥の終了した粉(麦)を、遠方の貯蔵庫や2階の貯蔵庫に排出する場合に、使用してください。

- 揚穀高さ:6.5m(垂直の場合)
- 電 源:三相200V

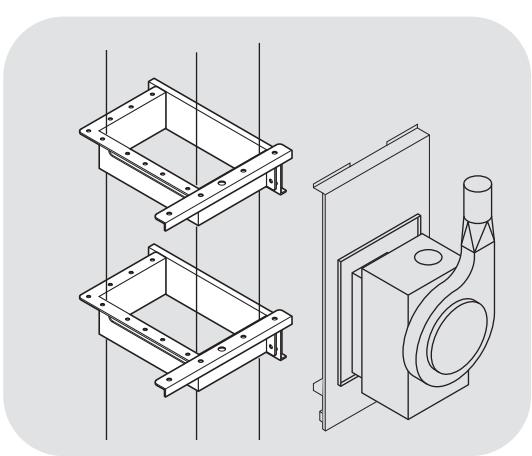


③ スロワー昇降機取付台 HD-5000SL

昇降機にスロワーを取付ける場合に使用してください。

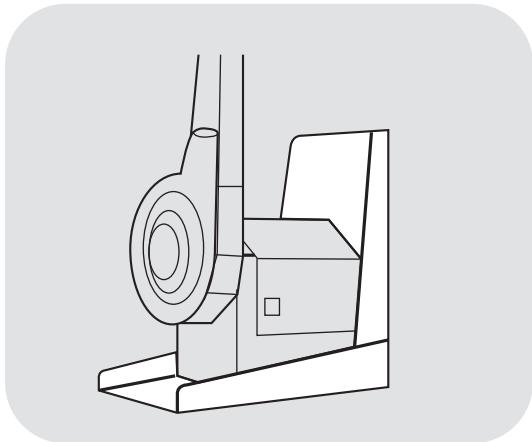

④スロワー床置ユニット UU-5000K

地上にスロワーを置く場合に使用してください。

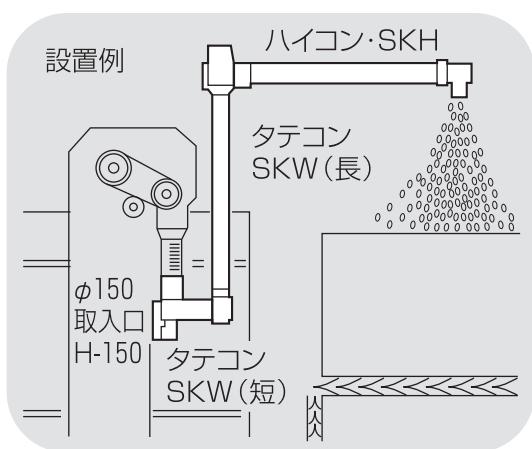

⑤搬送機（ハイコン・タテコン）


縦にも横にも粉をいためずに送ることができます。

乾燥機とセットで使用してください。

- 排出能力:三相9トン／時間

- 電 源:三相200V


※三相12トン／時間のスーパージャンボ型もあります。「HR5000SL」運動装置の装着をお薦めします。

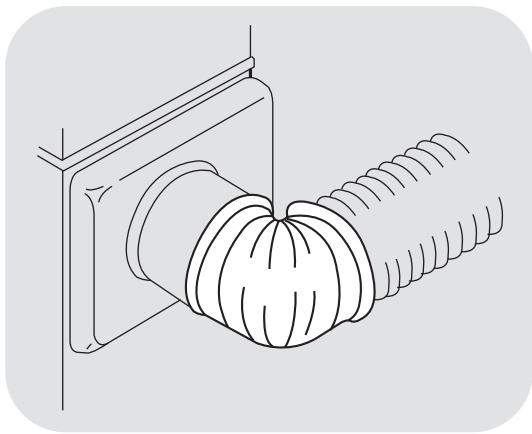

⑥排風エルボ（金属製） φ690

ダクトを曲げる場合に使用してください。


- 曲げ角度:90°と45° 2種類あります。

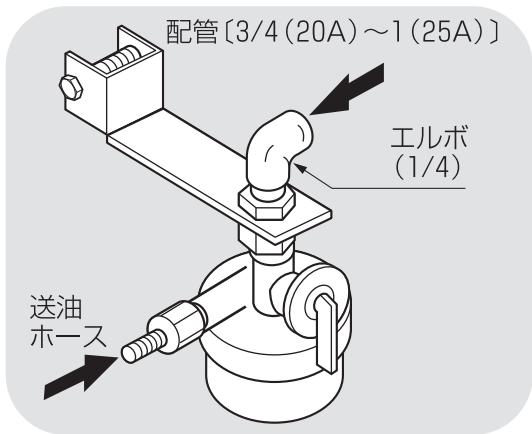

⑦中間ストレーナー


ホームタンクから直接配管する場合には、必ず取付けてください。

11.オプション部品

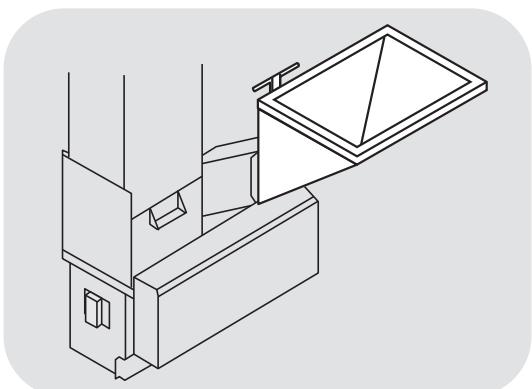


⑧ 前張込ホッパー MM-08A

乾燥機の正面から張込みたい場合に使用してください。

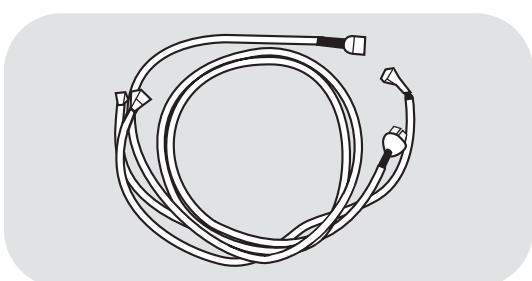


⑨ 昇降機後組付用延長コード EC-A6

昇降機後組取付けの場合に使用してください。

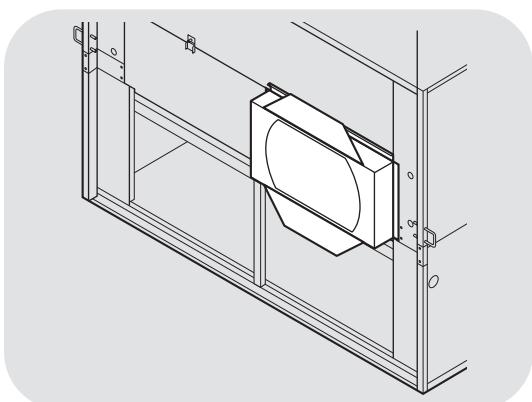

⑩ 横送風取付ユニット YT-08


送風機を横に取付けるときに利用します。

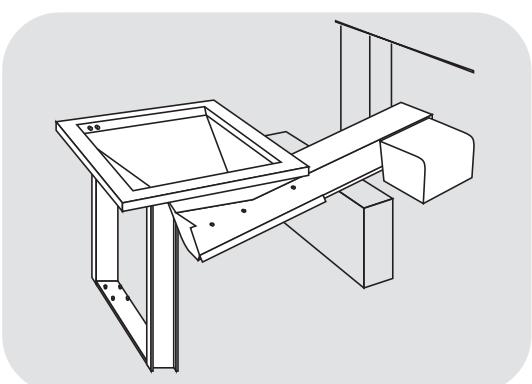

⑪ 前張込装置 FF-200M

乾燥機の正面から張込みたい場合に使用してください。

※契約電力が2kWの場合は、張込送風連動をOFFにしてください。

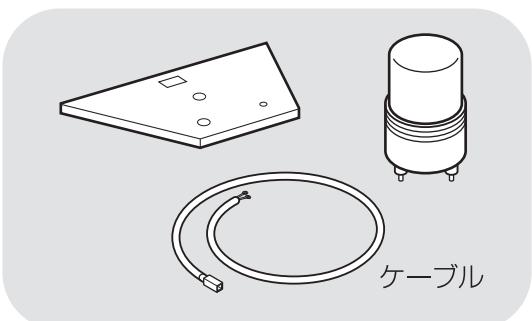

⑫ 回転灯取付キット PTL-R(赤) PTL-Y(黄)

満量時か、エラー発生時（どちらか選択）に光ってお知らせします。

12

保守部品表

この章では、主な保守部品について説明しています。

12.保守部品表

注 意


- 収穫期が始まる前に各部を点検し、摩耗したり損傷している部品は、早めに購入先に注文し、交換してください。
- 部品供給年限は、原則としてこの機械の製造終了後12年間です。

品 名	品 番	仕 様	備 考
排風ダクト	01109-209004	長さ:4m、径:53cm	
排塵筒	01115-219011	長さ:8m、径:14cm	
下部スクリュー 駆動Vベルト*	90051-020054	LA-54	図示①
昇降機駆動Vベルト*	90051-086510	RCLA-51	図示②
上部スクリュー 駆動Vベルト*	90051-087370	50Hz:スーパーAGX LA-37	図示③
	90051-087360	60Hz:スーパーAGX LA-36	
スロワー駆動 Vベルト*	90051-087280	50Hz:スーパーAGX LA-28	図示④
	90051-087270	60Hz:スーパーAGX LA-27	
V付平ベルト式*	30石: 01204-117006 35石: 01205-117002 40石: 01206-117002		バケットとバケットベルトがセットになっています。
遠心式送風機 Vベルト*	90051-020059	50Hz: LA-59	図示⑥
	90051-020058	60Hz: LA-58	
バケット*	00058-217053	30石:66ヶ	
		35石:72ヶ	
		40石:77ヶ	
オイルフィルター (エレメント)	50317-203004	1 1	
コメットパック	07002-711194	1	
警告表示ラベル	2.5.1警告表示ラベルの貼付位置参照	1	

*印の部品交換は購入先にご依頼ください。

●その他、駆動部の部品、モーター、バーナー、ヒューズを参考に示します。

品名	品番	仕様	備考
テンションブーリーB	00004-206046	平背面	図示①
テンションブーリーC	00020-217134	V型背面	図示②
チエーン	01204-200006	#40リンク数116	図示⑤
バルブ駆動スプロケット	50Hz:01163-104004 60Hz:01027-204009	歯数18J 鉄製 歯数15J 鉄製	図示③ 図示③
バルブ軸駆動スプロケット	00019-203023	歯数23 鉄製	図示④
ガイドスプロケット	00306-215002	樹脂製	図示⑤
搬送モーター	01217-215011	200V 0.85kW #80	
送風機モーター	斜流送風機 01211-109003 遠心送風機 01211-121003	200V 0.75kW 200V 0.75kW	
循環モーター	01204-104003	200V 0.04kW	
排塵機モーター	01204-119004	200V 0.14kW	
排出スロワーモーター	HH-5000KL:01217-215006	200V 0.85kW	
バーナー1式	50Hz:01211-110007 60Hz:01211-110008		ダンパー開度が異なる
電源ヒューズ:200V	00050-211047	200V 5A φ6.3×30	市販品管ヒューズ
電源ヒューズ:100V	00028-209040	125V 2A φ6.3×30	市販品管ヒューズ

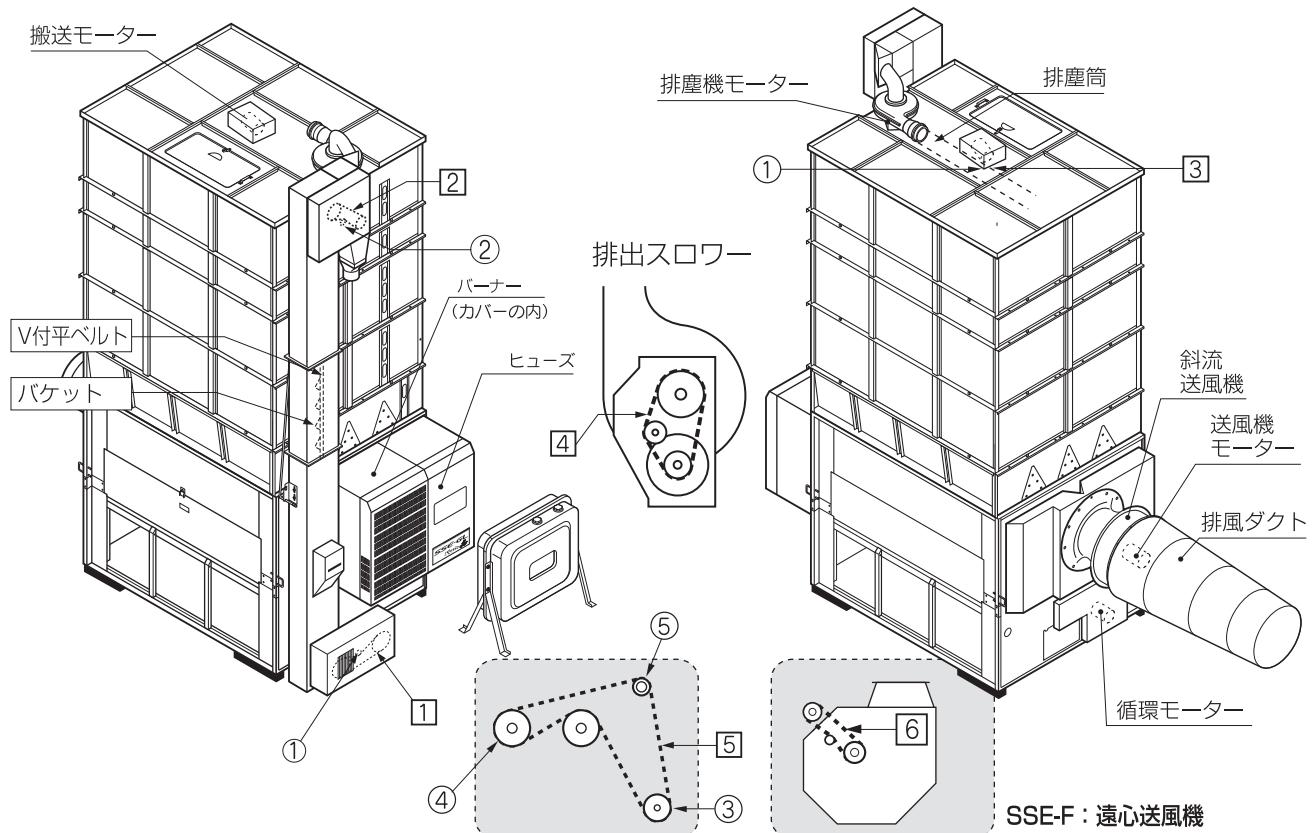

13

用語説明

この章では、この機械の取扱上の専門的な用語について説明しています。

13.用語説明

各運転ボタンや設定ツマミなどの機能については、4.操作部の説明と安全装置のはたらきを参照してください。

No.	用語	用語の意味
1	●張込	刈取った粉（麦）を機械に入れること。
2	●乾燥	機械に入れた粉（麦）を乾かすこと。 通常は熱風で乾かすことをいいます。
3	●通風乾燥	常温で乾かすこと。
4	●二段乾燥	乾燥の途中で一旦休止し、再度乾燥を行う乾燥方法のこと。
5	●標準乾燥	乾減率をみながら乾燥する乾燥方法のこと。
6	●食味・種子乾燥	水分に応じて低温で乾燥し、発芽率の低下を防ぎます。
7	●手動温度乾燥	手動で熱風温度を設定して乾燥する乾燥方法のこと。一定の温度で乾燥します。
8	●排出	機械に入っている粉（麦）を機械の外に出すこと。
9	●循環	機械に入った粉（麦）が、乾燥部と貯留部を繰返し交互に通過すること。
10	●自動停止	乾燥運転において、粉（麦）の水分を自動水分計で測定し、目標水分で停止すること。
11	●休止（放置）	乾燥運転の途中で、機械の運転を停止し、数時間以上その状態にしておくこと。
12	●警告表示ラベル	人身事故や火災、機械の故障を防ぐため、特に注意が必要な箇所に貼られたラベルのこと。

No.	用語	用語の意味
13	●高所作業	地上から2m以上の高い所でする作業のこと。
14	●ボタン	押して操作するスイッチのこと。 運転ボタン、停止ボタン、手動測定ボタンなど。
15	●サーマルリレー (サーマル) (電子サーマル)	モーターに定格を超えて流れる電流を検出して、モーターの焼損を防ぐ安全装置のこと。
16	●炎センサー	バーナーの炎の有無を検知する光センサー(フレームアイ)のこと。
17	●オイルフィルター	JIS1号灯油(白灯油)に混入したほこりやごみを取除くためのフィルターのこと。燃料タンクに取付けてあります。
18	●水分値	粉(麦)に含まれる水分を、各種の水分測定器で測定した値のこと。単に水分という場合もあります。
19	●水分分布	水分計を用いて、一粒ずつ粉(麦)の水分を測定したとき、200粒分についての水分値の広がり具合のこと。この説明書における意味です。
20	●水分のバラツキ (水分差)	測定した水分値が同じでないこと。 その差が大きいことを、バラツキが大きいといいます。
21	●乾燥ムラ	機械の中で粉(麦)の流れが悪くなり、乾燥が進まず部分的に大きな水分差が生じること。

13.用語説明

No.	用語	用語の意味
22	●水分移行	糀(麦)の粒と粒の間または、玄米と糀ガラの間で水分の受渡しが行われること。
23	●水分の戻り	乾燥が終わった糀(麦)の水分値が、その後の保管中に乾燥終了時の水分値より高くなること。
24	●整粒(精玄米)	登熟がすすんだ、大きな粒の玄米のこと。この説明書における意味です。
25	●未熟米	登熟が不十分の、粒の小さな玄米のこと。この説明書における意味です。
26	●胴割れ	玄米の内部に亀裂がはいること。 刈り遅れでは場で発生する場合と、高温や高速で過乾燥して発生する場合があります。
27	●発芽率	所定の条件で、糀(麦)が5日後に芽が出た割合のこと。種糀(麦)では、この割合が高いことが要求されます。
28	●発芽勢	所定の条件で、短時間(72時間)に芽が出た割合のこと。ビール麦では、この割合が高いことが要求されます。
29	●乾減率	1時間当たりの穀物の乾燥度合のこと。 例) 0.8%/時間 1時間に0.8%乾燥する。
30	●乾燥速度	乾減率のこと。
31	●斜流送風機	空気が羽根の回転運動により、斜めの方向に通り抜ける送風機。効率と騒音のバランスがよい。
32	●バラツキ乾燥	糀の標準乾燥で、水分バラツキか未熟米が「4又は5段階」または、水分バラツキ、未熟米とみに「3段階以上」のとき、自動的に移行する。品質重視の観点から、乾燥速度を0.7%/hに変更する。

14 索引

各部の名称は3.2.機械の構成、4.操作部の説明と安全装置のはたらきを参照してください。

あ
アース 2-3
安全装置 4-12
安全に作業を行う 2-3
異常の処置 9-1
異常コード 9-2
運転操作 6-1
オイルフィルター 8-6
か
回転方向 6-4
火災を防ぐ 2-5
各部の掃除 8-4
各部の調整 10-1
乾燥運転 6-10
乾燥部 7-5
乾燥を上手に行う 2-8
給油 2-6
傾向水分値 7-3
警告表示ラベル 2-10

小麦の乾燥運転 6-27
小麦の退色 6-28
コメットパック 7-7
さ
酒米の乾燥 6-13
残留穀物の掃除 8-2
JIS 1号灯油 2-6
自動水分計 7-2
自動測定 7-2
手動測定 7-4
種子用小麦 6-29
主要諸元 3-2
食味・種子乾燥 6-25
水分確認 6-33
水分計の測定間隔 7-3
水分の戻り 7-6
水分変化 7-6
据付寸法 3-3
整粒 7-6

14.索引

設定水分値	7-3
操作パネル	4-2
そばの乾燥運転	6-32

た

タイマー乾燥	6-11
種粉の乾燥	6-13
注油	10-3
調質作用	7-5
貯留部	7-5
追加乾燥運転	6-34
通風乾燥	6-17
点火確認	6-5
電源コード	2-3
胴割れ	6-12

な

二段乾燥	6-18
ネズミの侵入防止	8-7
燃料	2-6

は

バケット	5-3
発芽率	6-13
張込運転	6-6
張込量	6-6
標準乾燥	6-14
ビール麦の乾燥	6-31
Vベルト	5-2
負荷定格	3-3
部品の供給年限	ii

平均水分値	7-3
保守部品	12-1
保証	ii

ま

未熟米	6-12
銘板	i
もち米の乾燥	6-13

や

予測水分値	7-3
余熱乾燥	7-6

5

連絡先	15-1
漏電ブレーカー	2-3

安全チェック項目

作業一般について

		チェック欄
1	過労や病気、酒気帯びの状態で作業しないこと。	3 機械の周辺は整理整頓されていること。
2	作業に適した服装であること。	4 取扱説明書をよく読み、理解していること。

乾燥機の運転について

		チェック欄
1	警告表示ラベル ●機体に貼ってある警告表示ラベルの内容を守ること。	6 点火順序 ●点火順序は正しく行い、正常に燃焼しているか確かめること。
2	漏電ブレーカー ●高調波(インバーター)対応品を使用のこと。 (インバーター搭載機種) ●機械の電源は感電事故防止のために、漏電ブレーカーのあるコンセントから配線のこと。	7 熱風温度 ●熱風温度が正常であることを確認する。
3	無人運転 ●無人運転は避けること。点火後、燃焼が安定状態になるまでは必ず見ていること。	8 消火 ●乾燥停止した場合、すぐ機械から離れずに消火を確認すること。
4	燃焼 ●JIS1号灯油(白灯油)を使用すること。古いJIS1号灯油(白灯油)は使用しないこと。	9 作業場の換気 ●酸欠防止のため、窓や戸を開けて換気を良くすること。
5	給油 ●給油は機械の停止中に行うこと。	10 交替作業 ●交替の作業者には、安全に関する説明と機械の状態等を申し送ること。

乾燥機の掃除、点検、保管について

		チェック欄
1	事前点検 ●使用者はシーズン前に事前点検すること。 また、出来る限り有償点検を受けること。	5 電気系統 ●運転前に元電源、モーター、コード類の損傷をチェックすること。
2	バーナー ●バーナーは必ず決められた掃除をすること。 ●バーナー付近は掃除し、可燃性のものは置かないこと。 ●運転前にバーナーのカーボンの付着等を点検すること。	6 点検後の試運転 ●点検終了後は試運転をして異常が無いことを確認すること。
3	燃料配管 ●各部の油もれを点検すること。	7 乾燥機の保管 ●ネズミ侵入防止のために、カバー・シャッター・フタ等を正しく付けること。 ●長期格納するときは、元電源を切っておくこと。 ●取扱説明書の記載の各種の措置をしてから保管すること。
4	熱風路、放射体(遠赤外線乾燥機のみ該当)の点検 ●放射体にゴミの堆積、変形等の異常が無いことを確認すること。 ●熱風路内にわらくず、ゴミ等が堆積していないことを確認する。	

◎ 製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、
お買い上げの販売店もしくは最寄りの弊社営業所にお申し付けください。

SS 静岡製機株式会社

営業本部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.(0538) 23-2822 FAX.(0538) 23-2890
北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3丁目4番12号 TEL.(011) 781-2234 FAX.(011) 780-2273
東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3丁目1番14号 TEL.(0229) 23-7210 FAX.(0229) 21-1330
新潟営業所 〒950-0923 新潟県新潟市中央区姥ヶ山1丁目5番30号 TEL.(025) 287-1110 FAX.(025) 257-1197
関東営業所 〒302-0017 茨城県取手市桑原1424-1 TEL.(0297) 73-3530 FAX.(0297) 70-1137
中部営業所 〒437-8601 静岡県袋井市山名町4-1 TEL.(0538) 43-2251 FAX.(0538) 45-0310
北陸営業所 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL.(076) 249-6177 FAX.(076) 240-9333
関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目10-8 TEL.(06) 6432-7890 FAX.(06) 6434-2184
中四国営業所 〒700-0975 岡山県岡山市北区今2丁目8-12 TEL.(086) 244-4123 FAX.(086) 244-9300
九州営業所 〒835-0004 福岡みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.(0944) 88-9793 FAX.(0944) 88-9794

ホームページアドレス <http://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

01211-218104C
Y1802